

8055(i) CNC



РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА (М МОДЕЛЬ)

FAGOR 

REF. 0204-РУС



Информация, помещенная в этом руководстве может быть изменена в соответствии с техническими модификациями.

FAGOR AUTOMATION, S.Coop.Ltda. оставляет за собой право изменять содержание руководства без предварительного уведомления

Основные различия между /А, /В, и /С моделями:

	/А	/В	/С
Время обработки кадра без CPU турбо	12 ms	6 ms	3 ms
Время обработки кадра с CPU турбо	----	2.5 ms	1.5 ms
Память RAM	256 расширяется до1 Mb	1 Mb	1 Mb
Карта памяти Memkey	512 расширяется до2 Mb	4 Mb	4 Mb
Минимальное время контура позиционирования	4 ms	3 ms	3 ms
ПО для 7 осей	----	Опция	Опция
Дигитализация	----	Опция	Опция
Трассирование	----	Опция	Опция
Преобразование TCP	----	Опция	Опция

Пожалуйста, обратите внимание, что некоторые возможности, описанные в этом руководстве зависят от опций программного обеспечения, которые вы получили

	GP модель	М модель
Число осей с стандартным ПО	4	4
Число осей с опциональным ПО	7	7
Объемная графика	----	Опция
Нерегулярные карманы с островами	----	Опция
Резьбонарезание метчиком	Опция	Опция
Дигитализация	----	Опция
Контроль за ресурсом инструмента	----	Опция
Постоянные циклы измерений	----	Опция
DNC	Опция	Опция
СОСОМ версия	Опция	Опция
Трассирование	----	Опция
Редактор профилей	Опция	Опция
Компенсация радиуса инструмента	Опция	Стандарт
Тангенциальное управление	Опция	Опция
Возврат на профиль	Опция	Опция
Электронное резьбонарезание	----	Стандарт
Управление инструментальным магазином	----	Стандарт
Станочные постоянные циклы	----	Стандарт
Множественная обработка	----	Стандарт
Преобразование TCP	----	Опция
Диалоговое ПО (ТС или ТСО)	----	Опция

ОГЛАВЛЕНИЕ

Версии (M)

ВВЕДЕНИЕ

УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.....	5
УСЛОВИЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ	7
ДОКУМЕНТАЦИЯ FAGOR ДЛЯ ЧПУ	8

1. КРАТКИЙ ОБЗОР

1.1	ПРОГРАММЫ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛИ	1
1.2	РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА МОНИТОРЕ	4
1.3	РАСПОЛОЖЕНИЕ СИМВОЛОВ НА КЛАВИАТУРЕ	6
1.3.1	EDIT, SIMUL И EXEC КЛАВИШИ	7
1.4	КОМПАНОВКА ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА	9

2. РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ

2.1	СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ	3
2.2	ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	5

3. ВЫПОЛНЕНИЕ / МОДЕЛИРОВАНИЕ

3.1	ВЫБОР КАДРА И УСЛОВИЕ ОСТАНОВКИ	4
3.2	ОТОБРАЖЕНИЕ	6
3.2.1	СТАНДАРТНЫЙ РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ	8
3.2.2	РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ	9
3.2.3	РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛИ	10
3.2.4	РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ	10
3.2.5	РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ОШИБКИ РАССОГЛАСОВАНИЯ	13
3.2.6	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ	13
3.2.7	РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ	14
3.3	MDI	16
3.4	ОСМОТР ИНСТРУМЕНТА	17
3.5	ГРАФИКА	19
3.5.1	ТИП ГРАФИКИ	20
3.5.2	ОБЛАСТЬ ОТОБРАЖЕНИЯ	25
3.5.3	УВЕЛИЧЕНИЕ	26
3.5.4	ТОЧКА НАБЛЮДЕНИЯ	27
3.5.5	ГРАФИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	28
3.5.6	ОЧИСТИТЬ ЭКРАН	30
3.5.7	ОТМЕНИТЬ ГРАФИКУ	30
3.5.8	ИЗМЕРЕНИЕ	31
3.6	ПОКАДРОВЫЙ РЕЖИМ	32



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(M МОДЕЛЬ)

4. РЕДАКТИРОВАНИЕ

4.1	РЕДАКТИРОВАНИЕ.....	2
4.1.1	РЕДАКТИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ ЧПУ	2
4.1.2	РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ.....	3
4.1.3	ИНТЕРАКТИВНЫЙ РЕДАКТОР.....	4
4.1.4	РЕДАКТОР ПРОФИЛЯ.....	5
4.2	ИЗМЕНИТЬ	18
4.3	ИСКАТЬ.....	19
4.4	ЗАМЕНИТЬ	20
4.5	УДАЛИТЬ КАДР	21
4.6	ПЕРЕМЕСТИТЬ КАДР.....	22
4.7	КОПИРОВАТЬ КАДР.....	23
4.8	КОПИРОВАТЬ ПРОГРАММУ	24
4.9	ВСТАВИТЬ ПРОГРАММУ	25
4.10	ПАРАМЕТРЫ РЕДАКТИРОВАНИЯ	26
4.10.1	АВТОНУМЕРАЦИЯ.....	26
4.10.2	ВЫБОР ОСЕЙ ДЛЯ РЕЖИМА ОБУЧЕНИЯ	27

5. РУЧНОЙ РЕЖИМ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ(JOG)

5.1	РУЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОСЕЙ	7
5.1.1	НЕПРЕРЫВНОЕ РУЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ.....	7
5.1.2	ИНКРЕМЕНТАЛЬНОЕ РУЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ.....	8
5.1.3	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ С ЭЛЕКТРОННЫМ ШТУРВАЛОМ	9
5.2	РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ШПИНДЕЛЕМ	14

6. ТАБЛИЦЫ

6.1	ТАБЛИЦА КОРРЕКТОРОВ НУЛЯ	2
6.2	ТАБЛИЦА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МАГАЗИНА	3
6.3	ТАБЛИЦА ИНСТРУМЕНТА.....	4
6.4	ТАБЛИЦА КОРРЕКТОРОВ ИНСТРУМЕНТА	6
6.5	ТАБЛИЦЫ ГЛОБАЛЬНЫХ И ЛОКАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ	7
6.6	КАК РЕДАКТИРОВАТЬ ТАБЛИЦЫ	8

7. УТИЛИТЫ

7.1	КАТАЛОГ	1
7.1.1	КАТАЛОГ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ.....	3
7.2	КОПИРОВАНИЕ.....	4
7.3	УДАЛЕНИЕ	5
7.4	ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ	5
7.5	ЗАЩИТА.....	6
7.6	ИЗМЕНЕНИЕ ДАТЫ.....	8



8. DNC

8.1	ЧПУ	1
8.2	DNC	2
8.3	SERCOS.....	3
8.4	CAN	4

9. PLC

9.1	РЕДАКТИРОВАНИЕ.....	2
9.2	КОМПИЛИРОВАНИЕ	9
9.3	КОНТРОЛЬ.....	10
9.3.1	КОНТРОЛЬ С РАБОТАЮЩИМ PLC И С ОСТАНОВЛЕННЫМ PLC	17
9.4	АКТИВНЫЕ СООБЩЕНИЯ.....	19
9.5	АКТИВНЫЕ СТРАНИЦЫ (ЭКРАНЫ).....	19
9.6	СОХРАНЕНИЕ ПРОГРАММЫ.....	19
9.7	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММ	20
9.8	ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕСУРСЫ	20
9.9	СТАТИСТИКА	21
9.10	ЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР	23
9.10.1	ОПИСАНИЕ РАБОЧЕГО ЭКРАНА.....	23
9.10.2	ВЫБОР ПЕРЕМЕННЫХ И СОСТОЯНИЙ ТРИГГЕРА.....	26
9.10.3	ВЫПОЛНЕНИЕ ТРАССЫ	31
9.10.4	АНАЛИЗ ТРАЕКТОРИИ.....	35

10. ЭКРАННЫЙ РЕДАКТОР

10.1	УТИЛИТЫ	3
10.2	РЕДАКТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ЭКРАНОВ (СТРАНИЦ) И СИМВОЛОВ	5
10.3	ГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ	10
10.4	ТЕКСТ	15
10.5	ИЗМЕНЕНИЯ	18

11. СТАНОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

11.1	ТАБЛИЦЫ СТАНОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ	2
11.2	ТАБЛИЦЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ	3
11.3	ТАБЛИЦЫ КОМПЕНСАЦИИ ОШИБКИ ШВП	4
11.4	ТАБЛИЦА КОМПЕНСАЦИИ НЕПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТИ.....	5
11.5	ОПЕРАЦИИ С ТАБЛИЦАМИ ПАРАМЕТРОВ.....	6



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(M МОДЕЛЬ)

12. ДИАГНОСТИКА

12.1	КОНФИГУРАЦИЯ.....	2
12.1.1	КОНФИГУРАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ.....	2
12.1.2	КОНФИГУРАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.....	2
12.2	ТЕСТИРОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ.....	3
12.3	ТЕСТЫ.....	4
12.3.1	ТЕСТ ПАМЯТИ.....	4
12.3.2	ТЕСТ КОДА.....	4
12.4	НАСТРОЙКИ.....	5
12.4.1	ТЕСТИРОВАНИЕ ГЕОМЕТРИИ КРУГА (BALLBAR).....	5
12.5	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ.....	7
12.6	ЖЕСТКИЙ ДИСК.....	7
12.7	ИНТЕРЕСНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ.....	7



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(M МОДЕЛЬ)

ВЕРСИИ (М) (Фрезерная модель)

Май 1999
ПО: 3.0 х.

Особенности	Руководство
Португальский язык	Инсталляция
Тангенциальное управление	Инсталляция Программирование
Наклонные плоскости. Программное ограничение хода при движении в режиме JOG	Инсталляция
PLC. Пользовательские регистры от R1 до R499	Инсталляция Программирование
Экран состояния для ЧПУ	Оператора
Жесткий диск (HD)	Инсталляция
Диагностика HD	Оператора
Интегрирование HD во внешнюю компьютерную сеть	Инсталляция
Проверка каталогов, удаление, копирование и переименование в том же или другом устройстве	Оператора Программирование
Выполнение и моделирование из RAM, Memkey карты, HD или последовательного канала	Оператора
Выполнение (EXEC) и редактирование программы, сохраненной в любом устройстве	Программирование
Опция MC. Страница калибровки. Определение R, L инициализирует I, K Если I=0 и K=0, I и K инициализированы	Оператора MC
Опция MC. Управление ISO так же как MDI	Оператора MC
Опция MC. Новый путь работы с плоскими поверхностями	Оператора MC
Опция MC. Новые коды для специальных клавиш	Оператора MC

Март 2000
ПО: 3.1 х.

Особенности	Руководство
Моделирование на скорости без принятия G95, M3, M54, т.д.	Оператора
Геометрия, связанная с корректорами инструмента	Инсталляция Оператора
Прекращение подготовки кадра из канала PLC	Инсталляция
Воздействие на канал PLC, другой скорости подачи установленной из PLC	Инсталляция
x1, x10, x100 множитель, независимый для каждого штурвала	Инсталляция Программирование
Управление штурвалом Fagor HBE	Инсталляция
Синхронизация шпинделя (G77S)	Инсталляция Программирование
Оси (2), управляемые одним приводом	Инсталляция
Воздействие на G75 ручным корректором подачи (%)	Инсталляция
Измерение. Позиционирования датчика измерения, используя параметры цикла	Программирование
Защита против удаления экранов OEM	Оператора
Нуль детали в наклонных поверхностях	Программирование
Отображения расчетной скорости шпинделя, грт	Инсталляция
Пять рабочих зон	Инсталляция Программирование
Назначение большего времени CPU для PLC	Инсталляция
Конфигурация переменных для ПО и оборудования	Инсталляция Программирование
Улучшенные утилиты	Оператора
Управления похожее на DDSSETUP	Инсталляция
Управление джерком	Инсталляция



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(М МОДЕЛЬ)

Версии (М)

Особенности	Руководство
Резьбонарезание метчиком. Высокая скорость резьбонарезания	Программирование
Цикл растачивания. Задержка до остановки шпинделя	Программирование
Ручной режим. Отображение положения	Оператора
Штурвал допускает дифференциальную обратную связь	Инсталляция
Высокий уровень. Оператор "?" в инструкции WRITE	Программирование
Измерение температуры и напряжения в новом CPU	
Совместимость между штурвалом HBE и индивидуальным штурвалом	
Улучшение управлением рабочей зоной в ручном режиме	
Конфигурируемый способ работы в M модели	Инсталляция
MC опция. Фоновое редактирование	Оператора MC
Опция MC. Коды клавиш для пользовательских циклов	Оператора MC
Опция MC. Позиционирование дуги. Новый уровень	Оператора MC
Опция MC. Цикл пазования	Оператора MC
Опция MC. Предосвобожденные карманы (короны)	Оператора MC
Опция MC. Цикл сверления. Z с выбором извлечения	Оператора MC
Опция MC. Растачивание с ориентацией шпинделя в основании	Оператора MC
Опция MC. Растачивание, отвод на G00 и остановка шпинделя	Оператора MC
Опция MC. Фрезерование плоскости. Поворот детали	Оператора MC

Ноябрь 2000

ПО: 5.0 х.

Особенности	Руководство
Улучшенный коннектор RS232 (совместимый с предыдущим)	Инсталляция
Переменная PARTC не увеличивается при моделировании	Инсталляция Программирование
Объемная графика. Перерисовывает изображение после изменения состояния	Оператора
Новые клавиши NMON.55XX-11.LCD	Инсталляция
Чешский и польский языки	Инсталляция
Sercos. Значение параметра SERPOWSE (P121)	Инсталляция

Март 2001

ПО: 5.1 х.

Особенности	Руководство
Редактирование параметров привода (Sercos) из ЧПУ	
Утилиты. Копирование и удаление группы программ	Оператора
Канал PLC. Метки связанные с остановом подачи	Инсталляция
Канал PLC. Управление M функциями	Инсталляция
Канал PLC. Генерирование программ с осями PLC	Инсталляция
Канал PLC. Входной буфер для 4-12 кадров	Инсталляция
Редактор профилей. Изменение начальных точек	Оператора
Редактор профилей. Изменение элементов	Оператора
Редактор профилей. Удаление элементов	Оператора
Редактор профилей. Вставка элементов	Оператора
Станочные параметры. Обновление символов	Инсталляция
Китайский язык	Инсталляция
Текст OEM на нескольких языках	Инсталляция
Клавиши: Edit, Simul и Exec	Оператора
Обработка быстрых клавиш в режиме выполнения	Инсталляция
Сообщение "Неправильное значение кода"	
Таблицы. Инициализация	Оператора
Обнаружение столкновения	Программирование
Новые параметры приводов	
Переменная шага резьбы (G34)	Программирование
Sercos. Вторая обратная связь	Инсталляция



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(M МОДЕЛЬ)

Версии (M)

Особенности	Руководство
Sercos. Парковка осей	
Переменные связанные с теледиагностикой	Инсталляция Программирование
Общий штурвал запрещает индивидуальные штурвалы	Инсталляция Программирование
Трансформация координат. Поворотный шпиндель	Инсталляция Программирование
Трансформация координат. Тип шпинделей Huron	Программирование
Файл конфигурации. Sabeinsub, запретить 20 и 21	Инсталляция
МС. Зеркальное отражение	
МС. Проникающие шаги в карманы, фрезерование плоскости, т.д.	Оператора МС
МС. Принят параметр DIPLCOF	
МС. Перепозиционирование может быть прервано	
МС. Определение плоскости в станочном цикле фрезерования плоскости	Оператора МС
МС. Управление текстовой программой P999997	Оператора МС

Декабрь 2001

ПО: 5.2 х.

Особенности	Руководство
Синусоидальная обратная связь шпинделя	Инсталляция
Возврат на профиль	Инсталляция
Тест геометрии круга	Оператора
Измерительный цикл датчика измерения 1. Безопасность движения подхода	Программирование
Компенсация перпендикулярности с теоретическими координатами (о.с.п. TYPCROSS)	Инсталляция
Управление вспомогательным шпинделем из PLC (о.с.п. AXIS9)	Инсталляция
о.с.п. I0CODI1, I0CODI2 для линейных энкодеров с кодированными нулевыми метками	Инсталляция
Компенсация люфта при реверсировании только для круговых траекторий (G2/G3)	Инсталляция
Штурвал не накапливающий движение (о.с.п. HDIFFBAC)	Инсталляция
Изменение функциональности переменной MEMTST	Инсталляция Программирование
Компилирование переменных PLC с неопределенными осями	
До 70 знаков в тексте ошибок, генерируемых PLC	
МС. Отказ от нежелательного выполнения	Оператора МС
МС. Таблица, указывающая уровень цикла	Оператора МС
МС. Если останов подачи активен, меняется цвет скорости подачи	Оператора МС
МСО. Если останов подачи активен, меняется цвет скорости подачи	Оператора МСО

Апрель 2002

ПО: 5.3 х.

Особенности	Руководство
Новая модель платы расширения для 8055i	Инсталляция Программирование
Интерфейс CAN для управления удаленными цифровыми Вх/Вых для 8055i	Инсталляция Решение ошибок
Новые инструкции PLC: IREMRD и OREMWR	Инсталляция
Компенсация ошибки ходовых винтов на круговых осях между 0-360 градусов	Инсталляция
Удаление статистики PLC одной функциональной клавишей	Оператора
Отображение только плоскости XY на главном виде	Оператора
Управления абсолютными референтными метками через SERCOS (см.REFVALUE)	Инсталляция



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(М МОДЕЛЬ)

Версии (М)

ВВЕДЕНИЕ

<i>Условия безопасности</i>	<i>3</i>
<i>Условия возвращения оборудования</i>	<i>5</i>
<i>Документация Fagor для ЧПУ</i>	<i>6</i>



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(M МОДЕЛЬ)

ВВЕДЕНИЕ

УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы предотвратить нанесение ущерба персоналу, этому изделию и изделиям, связанным с ним, соблюдайте следующие меры по обеспечению безопасности.

Этот модуль должен ремонтироваться только персоналом, уполномоченным Fagor Automaition.

Fagor Automaition не будет считаться ответственным за любой физический или материальный ущерб, полученный в результате нарушения данных правил техники безопасности.

Меры безопасности для персонала

Перед включением модуля проверьте, заземлен ли он.

Чтобы избежать электрических разрядов, проверьте, все ли заземляющие соединения выполнены правильно.

Не работайте во влажных средах

Чтобы избежать электрических разрядов, относительная влажность всегда должна быть менее 90 % (неконденсированная) и 45. С (113. F).

Не работайте во взрывоопасных средах

Чтобы избежать повреждений, не работайте во взрывоопасных средах.

Меры предосторожности от повреждения изделия

Рабочая среда

Этот модуль должен использоваться в местах, соответствующих инструкциям и директивам, принятым в Европейском Экономическом Сообществе.

Fagor Automation не будет считаться ответственным за любой ущерб, если модуль установлен в других средах (жилых домах).

Модуль должен устанавливаться в соответствующем месте

Рекомендуется, если это возможно, устанавливать устройство числового программного управления в отдалении от хладагентов, химикатов, сквозняков и т.д. которые могут нанести ему вред.

Этот модуль отвечает европейским требованиям по электромагнитной совместимости. Однако рекомендуется помещать его в отдалении от источников электромагнитного излучения, таких как:

- Мощные нагрузки, связанные с той же самой линией питания АС, что и данный модуль.
- Находящиеся поблизости переносные передатчики (радиотелефоны, радиолюбительские передатчики).
- Находящиеся поблизости радио/ТС передатчики.
- Находящиеся поблизости дуговые сварочные аппараты.
- Находящиеся поблизости линии высоковольтных электропередач и т.д.



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(М МОДЕЛЬ)

ВВЕДЕНИЕ

Условия окружающей среды

Рабочая температура должна быть в пределах от +5°C до +45°C (41°F и 113°F)

Температура хранения должна быть в пределах от -25°C до 70°C (-13°F и 158°F)

Предосторожности во время ремонта**Не трогайте внутреннюю часть модуля**

Только персонал, уполномоченный Fagor Automation, может иметь доступ к внутренней части модуля

Не трогайте соединители модуля, связанные с цепью питания.

Перед работой с соединителями (вводы/выводы, обратная связь, и т.д.) убедитесь, что модуль отключен от сети питания.

Знаки безопасности**Знаки, которые могут появиться в руководстве****Знак: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Он имеет соответствующий текст, указывая те действия или операции, которые могут травмировать людей или нанести ущерб изделию.

Знаки, которые могут быть нанесены на изделия**Знак: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Он имеет соответствующий текст, указывая те действия или операции, которые могут травмировать людей или нанести ущерб изделию.

**Знак: "Электрический Удар"**

Он показывает, что точка может находиться под электрическим напряжением

**Знак: "Защитное заземление" - для защиты людей и модулей.**

Он указывает, что точка должна быть подсоединена к главной точке заземления станка для защиты людей и оборудования.

УСЛОВИЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Возвращая монитор или центральный модуль, упакуйте их в первоначальную упаковку с первоначальным упаковочным материалом. Если они не сохранились, упакуйте следующим образом:

1. Подготовьте картонную коробку, три внутренних размера которой, по крайней мере, на 15 см (6 дюймов) больше, чем размеры модуля. Используемый картон должен иметь сопротивление 170 кг (375 фунтов).
2. Посылая изделие в офис Fagor Automaition для ремонта, прикрепите метку, указывающую владельца модуля, контактное лицо, тип модуля, серийный номер, в чем заключается поломка и краткое описание проблемы.
3. Для защиты заверните модуль в рулон полиэтилена или подобного материала. Отсылая монитор, особенно тщательно защитите стекло катодно-лучевой трубки.
4. Уплотните модуль в картонной коробке полиуретановой пеной со всех сторон.
5. Запечатайте картонную коробку упаковочной лентой или промышленными стиплерами.



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(M МОДЕЛЬ)

ВВЕДЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ FAGOR ДЛЯ ЧПУ

ОЕМ Руководство предназначено составителю программы или тому, кто отвечает за установку и запуск ЧПУ.

М Руководство ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ предназначено конечному пользователю или тому, кто использует это ЧПУ в режиме М. Оно содержит 2 руководства: Руководство оператора, описывающее как использовать ЧПУ. Руководство по программированию, описывающее как программировать ЧПУ.

Т Руководство ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ предназначено конечному пользователю или тому, кто использует это ЧПУ в режиме Т. Оно содержит 2 руководства: Руководство оператора, описывающее как использовать УЧПУ. Руководство по программированию, описывающее как программировать ЧПУ.

МС Руководство предназначено конечному пользователю или тому, кто использует это ЧПУ в режиме МС.

ТС Руководство предназначено конечному пользователю или тому, кто использует это ЧПУ в режиме ТС.

МСО/ТСО Руководство предназначено конечному пользователю или тому, кто использует это ЧПУ в режиме МСО/ТСО.

DNC Руководство по программированию предназначено тем, кто использует опциональное DNC диалоговое программное обеспечение.

DNC Руководство по протоколу предназначено тем, кто собирается проектировать собственное DNC диалоговое программное обеспечение для связи с ЧПУ.

ГИБКИЙ ДИСК Руководство предназначено тем, кто использует модуль гибкого диска Fagor, и показывает, как его использовать.



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(М МОДЕЛЬ)

ВВЕДЕНИЕ

1. КРАТКИЙ ОБЗОР

ЧПУ может программироваться как со станка (с лицевой панели), так и с внешнего периферийного устройства (ленточный носитель/кассетный магнитофон, компьютер, и т.д.). Память, доступная пользователю для выполнения программы обработки детали - 1 мегабайт.

Программы обработки детали и значения таблиц, которые имеются в ЧПУ, могут быть введены следующим образом:

- * **С лицевой** панели. Как только режим редактирования или требуемая таблица были выбраны, ЧПУ позволит Вам ввести данные с клавиатуры.
- * **С компьютера (DNC) или периферийного устройства.** ЧПУ позволяет обмениваться данными с компьютером или периферийным устройством, используя кабели RS232C и RS422.

Если управление происходит из ЧПУ, необходимо предварительно установить соответствующую таблицу или каталог программы обработки детали (утилиты), с которыми вы хотите связаться.

В зависимости от типа требуемой связи, должен быть выбран параметр станка последовательного порта "ПРОТОКОЛ".

"ПРОТОКОЛ" = 0, если связь с периферийным устройством.

"ПРОТОКОЛ" = 1, если связь через DNC.

1.1 ПРОГРАММЫ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛИ

Редактирование

Для создания программы обработки детали, обратитесь к режиму редактирования. См. главу 5 этого руководства.

Новая отредактированная программа сохраняется в RAM памяти ЧПУ.

Копии программ обработки детали могут быть сохранены в "MemKey карте", в ПК, связанным через последовательный порт 1 или 2 или на жестком диске (HD). См. главу 7 этого руководства.

При использовании ПК через последовательный порт 1 или 2, действуйте следующим образом:

- Выполните программу приложений "Fagor50.exe" на ПК.
- Активизируйте DNC связь на ЧПУ. См. главу 8 этого руководства.
- Выберите рабочую директорию, как показано в главе 7 этого руководства. Опция: Утилиты\ Директория\Последовательный L\Сменная директория.

В режиме редактирования программы обработки детали, постоянно находящиеся в оперативной памяти ЧПУ, могут быть изменены. Чтобы изменить программу, сохраненную в "MemKey карте", в ПК или на жестком диске, она должна быть предварительно скопирована в оперативную память.



Выполнение

Программы обработки детали, сохраненные в любом месте, могут выполняться или моделироваться. См. главу 3 этого руководства.

Для того чтобы ЧПУ могло выполнить программу, пользователь, настраивающий программу, должен быть в оперативной памяти.

Команды GOTO и RPT не могут использоваться в программах, выполняемых с ПК, соединенного через последовательный канал. См. главу 14 руководства по программированию.

Подпрограммы могут быть выполнены, если они находятся в оперативной памяти ЧПУ. Поэтому, чтобы выполнить подпрограмму, которая хранится в "MemKey карте", в ПК или на жестком диске, ее необходимо сначала скопировать в оперативную память ЧПУ.

Из выполняемой программы может быть выполнена другая программа, которая находится в оперативной памяти, в "MemKey карте", в ПК или на жестком диске, используя команду EXEC. См. главу 14 руководства по программированию.

Утилиты

Этот операционный режим, глава 7 данного руководства, позволяет показывать директорию программы обработки детали всех устройств, делать копии, удалять, переименовывать, и даже устанавливать защиты для любой из них.

Ethernet

При наличии опции Ethernet, и если ЧПУ сформировано как отдельный узел в пределах компьютерной сети, возможны следующие операции с любого ПК сети:

- Обращение к директории программы обработки детали на жестком диске (HD).
- Редактирование, изменение, удаление, переименование и. т. д. программ, сохраненных на жестком диске (HD).
- Копирование программ с жесткого диска на ПК и наоборот.

Чтобы сформировать ЧПУ как отдельный узел в пределах компьютерной сети, см. раздел 3.3.4 инсталляционного руководства.



Операции, выполняемые с программами обработки детали:

	RAM память	MemKey карта	HD	DNC
Обратиться к директории программы в..	да	да	да	да
Обратиться к директории подпрограммы в..	да	нет	нет	нет
Создать рабочий каталог в..	нет	нет	нет	нет
Изменить рабочий каталог в..	нет	нет	нет	да
Редактировать программу в..	да	нет	нет	нет
Изменить программу в..	да	нет	нет	нет
Удалить программу из..	да	да	да	да
Копировать с\на RAM памяти(ь) на\с..	да	да	да	да
Копировать с\на MemKey на\с..	да	да	да	да
Копировать с\на HD на\с..	да	да	да	да
Копировать с\на DNC на\с..	да	да	да	да
Переименовать программу в..	да	да	да	нет
Изменить комментарий программы в..	да	да	да	нет
Изменить защиту программы в..	да	да	да	нет
Выполнить программу обработки детали в..	да	да	да	да
Выполнить пользовательскую программу в..	да	нет	нет	нет
Выполнить программу PLC в ..	да	*	нет	нет
Выполнить программы, использующие команды GOTO или RPT из..	да	да	да	нет
Выполнить подпрограммы, сохраненные в..	да	нет	нет	нет
Выполнить программы, сохраненные в RAM, CARD или HD, использующие команды EXEC из..	да	да	да	да
Выполнить программы через DNC с командой EXEC из..	да	да	да	нет
Открыть программы, сохраненные в RAM, CARD или HD, используя команду OPEN из..	да	да	да	да
Открыть программы через DNC, используя команду OPEN из..	да	да	да	нет
Обратиться с ПК и через Ethernet, директория программы в..	нет	нет	да	нет
Обратиться с ПК и через Ethernet, директория подпрограммы в..	нет	нет	нет	нет
Создать с ПК и через Ethernet, директория в..	нет	нет	нет	нет

*Если нет в RAM памяти, генерируется код выполнения в оперативной памяти и выполняется.

1.2 РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА МОНИТОРЕ

Монитор разделен на следующие области или окна отображения:



1. Это окно указывает выбранный операционный режим, а так же номер программы и номер активных кадров.

Также отображается состояние программы (выполняется она или прервана) и активна ли DNC.

2. Это окно указывает время в формате: “ часы: минуты: секунды “
3. Это окно отображает сообщения, посланные оператору из программы обработки детали или через DNC.

Последнее полученное сообщение будет показано независимо от того, откуда оно пришло.

4. Это окно отображает сообщения из PLC.

Если PLC активизирует два или больше сообщения, ЧПУ всегда отображает сообщение с самым высоким приоритетом, которым обладает сообщение с наименьшим номером. Таким образом, MSG1 будет иметь самый высокий приоритет, а MSG128 - самый низкий.

В этом случае ЧПУ отобразит символ + (знак "плюс"), указывая, что есть еще сообщения, активизированные PLC, с возможностью их отображения при обращении к опции АКТИВНЫЕ СООБЩЕНИЯ в режиме PLC.

В этом окне ЧПУ также отображает символ * (звездочка), чтобы указать, что, по крайней мере, один из 256 определяемых пользователем экранов активен.

Экраны, которые являются активными, будут отображаться один за



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(М МОДЕЛЬ)

Глава 1

КРАТКИЙ ОБЗОР

другим, если в режиме PLC обращаются к опции АКТИВНЫЕ СТРАНИЦЫ.

5. Главное окно.

ЧПУ показывает в этом окне всю необходимую информацию в зависимости от операционного режима.

Если произошла ошибка ЧПУ или PLC, система отобразит это в дополнительном горизонтальном окне.

ЧПУ всегда отображает самую важную ошибку и кроме того:

- * Клавиша "стрелка вниз" указывает, что также произошла другая, менее важная ошибка, и что следует нажать эту клавишу, чтобы рассмотреть ее сообщение.
- * Клавиша "стрелка вверх" указывает, что также произошла другая, более важная ошибка, и следует нажать эту клавишу, чтобы рассмотреть ее сообщение.

6. Окно редактирования.

В некоторых операционных режимах последние четыре строки основного окна используются как область редактирования.

7. Окно связи с ЧПУ (ошибки, обнаруженные при редактировании, несуществующая программа, и т.д.)

8. Это окно отображает следующую информацию:

SHF	Указывает, что была нажата клавиша SHIFT для активизации второй функции клавиш. Например, если клавиша  нажата после клавиши SHIFT, ЧПУ понимает, что требуется символ "\$".
CAP	Выбирает заглавные буквы (клавиша CAPS). Когда она активна, ЧПУ понимает, что требуются заглавные буквы.
INS/REP	Указывает, является ли этот режим режимом вставки (INS) или режимом замены (REP). Выбирается посредством клавиши INS.
MM/INCH	Указывает систему единиц (миллиметры или дюймы) выбранную для отображения.

9. Показывает различные варианты, которые могут быть выбраны функциональными клавишами F1 - F7.



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(М МОДЕЛЬ)


Глава 1

КРАТКИЙ ОБЗОР

1.3 РАСПОЛОЖЕНИЕ СИМВОЛОВ НА КЛАВИАТУРЕ

В зависимости от назначения клавиш, клавиатура ЧПУ может быть разделена следующим образом:

Алфавитно-цифровая клавиатура для ввода данных в память, выбора осей, компенсации инструмента, и т.д.

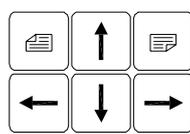
 Клавиши для просмотра информации, отображенной на экране, вперед-назад, пролистывания страниц вперед-назад или просмотра строки перемещением по ней курсора.

CL или **CLEAR** Для удаления символа, на котором находится курсор или последнего введенного символа, если курсор - в конце строки.

INS Чтобы выбрать между режимом "вставки" и режимом "замены".

ENTER Для подтверждения правильности команд ЧПУ и PLC, сгенерированных в окне редактирования.

HELP Для обращения к справочной системе из любого операционного режима.

RESET Для инициализации хронологии программы, выполняемой присвоением ей значения, установленного станочным параметром. Чтобы ЧПУ восприняло эту клавишу, программа должна быть остановлена.

ESC Чтобы вернуться к предыдущей опции операции, показанной на экране.

MAIN MENU Чтобы перейти непосредственно в главное меню ЧПУ.

RECALL В диалоговых режимах присваивает значение координаты выбранному полю.

PPROG В диалоговых режимах для доступа к списку программ обработки детали, сохраненных в памяти.

F1 до F7 Функциональные клавиши для выбора различных операционных опций, показанных на экране.

Специальные клавиши для выбора постоянных циклов в режимах MC и TC.

Есть также следующие специальные клавиатурные последовательности:

SHIFT RESET Результат нажатия этой клавишной последовательности тот же, что и после выключения, а затем включения ЧПУ. Эта опция должна использоваться после изменения станочных параметров ЧПУ, чтобы они могли быть эффективны.

SHIFT CL Нажатием этой последовательности клавиш экран CRT очищается. Чтобы вернуть нормальный дисплей, нажмите любую клавишу.

Если, в то время как экран выключен, приходит сообщение об ошибках PLC или ЧПУ, экран восстановит нормальный дисплей.

SHIFT  Для отображения на правой стороне экрана позиции осей и состояния программы в прогрессе.

Она может использоваться в любом операционном режиме.

Чтобы вернуть предыдущий дисплей, нажмите ту же самую клавишную последовательность.

1.3.1 EDIT, SIMUL И EXEC КЛАВИШИ

Новый вариант клавиатуры для М и Т моделей имеет 3 новых клавиши:

"EDIT" Чтобы непосредственно обратиться к режиму редактирования.

"SIMUL" Чтобы непосредственно обратиться к режиму моделирования.

"EXEC" Чтобы непосредственно обратиться к режиму выполнения.

В MC, TC и TCO моделях эти прямые обращения доступны при работе в М или Т (не диалоговых) режимах. Чтобы обратиться к ним, используйте клавишу "P.PROG" вместо "EDIT" и "GRAPHICS" вместо "SIMUL".

Прямой доступ к режиму редактирования посредством клавиши "EDIT"

Нажатием этой клавиши в режимах редактирования и моделирования может быть отредактирована последняя моделируемая или выполняемая программа.

При нажатии этой клавиши в любом другом режиме работы, происходит переход к редактированию программы, отредактированной последней.

Если программа выполняется или моделируется, будет редактироваться программа, отредактированная последней.

Если нет предыдущей программы, произойдет запрос названия новой программы.

Чтобы ограничить функцию редактирования последней программой, редактируемой, моделируемой или выполняемой, установите для переменной NEXEDI одно из следующих значений:

NEXEDI =0 никаких ограничений. Открывает последнюю отредактированную, моделируемую или выполняемую программу.

NEXEDI =1 Всегда программа, отредактированная последней

NEXEDI =2 Всегда программа, моделируемая последней

NEXEDI =3 Всегда программа, выполняемая последней

Если соответствующая программа выполняется или моделируется, отобразится предупреждение.

Если нет предыдущей программы, произойдет запрос названия новой программы.

Прямой доступ к режиму моделирования посредством клавиши "SIMUL"

При нажатии этой клавиши начинает моделироваться программа, обрабатываемая последней (редактируемая, моделируемая или выполняемая).

Если нет предыдущей программы, произойдет запрос названия новой программы.

Если активен режим моделирования или выполнения, будет отображаться только активный режим, программа не выбирается.



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(М МОДЕЛЬ)

Глава 1

КРАТКИЙ ОБЗОР

Стр 7 из 10

Чтобы ограничить функцию моделирования последней редактируемой, моделируемой или выполняемой программой, установите для переменной NEXSIM одно из следующих значений:

NEXSIM	=0	никаких ограничений. Открывает программу, редактируемую, моделируемую или выполняемую последней
NEXSIM	=1	всегда программа, редактируемая последней
NEXSIM	=2	всегда программа, моделируемая последней
NEXSIM	=3	всегда программа, выполняемая последней

Если соответствующая программа выполняется или моделируется, отобразится предупреждение.

Если нет предыдущей программы, произойдет запрос названия новой программы.

Прямой доступ к режиму выполнения посредством клавиши "EXEC"

При нажатии этой клавиши начинается выполнение последней обрабатываемой программы (редактируемой, моделируемой или выполняемой).

Если нет предыдущей программы, произойдет запрос названия новой программы.

Если активен режим моделирования или выполнения, будет отображаться только активный режим, программа не выбирается.

Чтобы ограничить функцию моделирования последней редактируемой, моделируемой или выполняемой программой, установите для переменной NEXEXE одно из следующих значений:

NEXEXE	=0	никаких ограничений. Открывает программу, редактируемую, моделируемую или выполняемую последней
NEXEXE	=1	всегда программа, редактируемая последней
NEXEXE	=2	всегда программа, моделируемая последней
NEXEXE	=3	всегда программа, выполняемая последней


Если соответствующая программа выполняется или моделируется, отобразится предупреждение.

Если нет предыдущей программы, произойдет запрос названия новой программы.



1.4 КОМПАНОВКА ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА

В соответствии с функциональным назначением различных узлов, можно считать, что панель оператора ЧПУ разделена следующим способом:

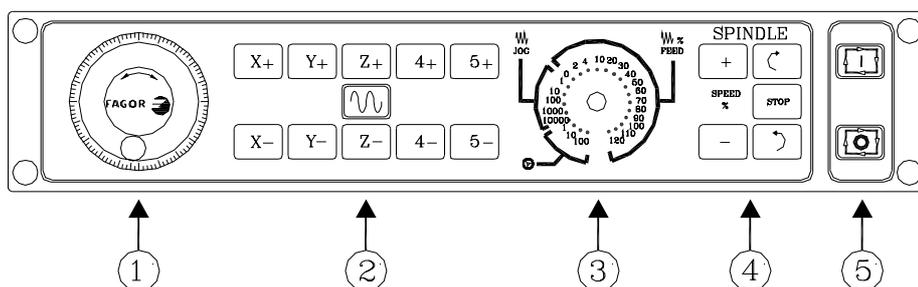

1. Положение аварийной кнопки или электронного маховичка.
2. Клавиатура для ручного перемещения осей.
3. Селекторный переключатель со следующими функциями:
 - Выбор масштабирующего коэффициента числа импульсов от электронного маховичка (1, 10 или 100).
 - Выбор инкрементальной величины перемещения осей, выполняемого в режиме “РУЧНОЙ”.
 - Изменение запрограммированной скорости подачи оси от 0 % до 120 %.
4. Клавиатура, которая позволяет управлять шпинделем, с возможностью запускать его в нужном направлении, останавливать или изменять запрограммированную скорость вращения в пределах значений процента, установленного станочным параметром шпинделя "MINS-OVR" и "MAXOVR", с инкрементальным шагом, установленным станочным параметром шпинделя "SOVRSTEP".
 - Клавиатура для ЗАПУСКА и ОСТАНОВКИ выполняемого кадра или программы.

2. РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ

После включения ЧПУ или после нажатия последовательности клавиш SHIFT-RESET на основном окне монитора или экрана появится эмблема FAGOR, предварительно подготовленная как страница 0 посредством ГРАФИЧЕСКОГО РЕДАКТОРА.

Если ЧПУ показывает сообщение "**Initialize? (ENTER / ESC)**", следует иметь в виду, что после нажатия клавиши ENTER, вся информация, сохраненная в памяти и параметрах станка, устанавливается значениями по умолчанию, указанными в инсталляционном руководстве.

В нижней части экрана будет показано основное меню ЧПУ с возможностью выбрать различные операционные режимы посредством функциональных клавиш F1 - F7.

Всякий раз, когда меню ЧПУ имеет больше вариантов, чем количество функциональных клавиш (7), в функциональной клавише F7 появляется символ "+". Если нажать эту клавишу, ЧПУ покажет остальную часть доступных вариантов.

Варианты, которые основное меню ЧПУ покажет после его включения, после нажатия клавишной последовательности SHIFT-RESET или после нажатия функциональной клавиши "MAIN MENU":

ВЫПОЛНИТЬ Позволяет выполнение программ обработки детали в автоматическом или покадровом режиме.

МОДЕЛИРОВАТЬ Позволяет моделирование программ обработки деталей в нескольких режимах.

РЕДАКТОР Позволяет редактировать новые и уже существующие программы обработки детали.

РУЧНОЙ Обеспечивает ручное управление станком посредством клавиш панели управления.

ТАБЛИЦЫ Позволяет выбирать и обрабатывать таблицы ЧПУ, имеющие отношение к программам обработки детали (корректоры нулей, корректоры инструментов, инструменты, магазин инструментов и глобальные или локальные параметры)

СОСТОЯНИЕ Показывает состояние линий связи ЧПУ и DNC. Также позволяет устанавливать и прекращать связь с ПК через DNC.

PLC Позволяет работу с PLC (редактирование программы, монитора, изменение состояния переменных, обращение к активным сообщениям, ошибкам, страницам, и т. д.)

ГРАФИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР Позволяет посредством простого графического редактора создание определяемых пользователем экранов (страниц), которые могут позже быть активизированы из PLC, используемых в разрабатываемых программах или представленных при включении модуля (страница 0).

СТАНОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ Позволяет устанавливать параметры станка таким образом, чтобы состыковать ЧПУ со станком.



ДИАГНОСТИКА Проводит тестирование ЧПУ.

Во то время, когда ЧПУ осуществляет выполнение или моделирование программы обработки детали, допускается обращение к любому другому типу операционного режима, не останавливая выполнение программы.

Таким образом можно редактировать программу, в то время как другая выполняется или моделируется.

Нельзя редактировать программу, которая выполняется или моделируется, а также выполнять или моделировать две программы обработки детали в одно и то же время.



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(M МОДЕЛЬ)

Глава 2

РАБОЧИЕ
РЕЖИМЫ

2.1 СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

ЧПУ позволяет доступ к справочной системе (главное меню, операционный режим, редактирование команд, и т.д.) в любое время.

Для этого нужно нажать клавишу HELP, и соответствующая справочная страница будет показана в основном окне экрана.

Если справка состоит больше чем из одной страницы информации, символ



указывает, что эта клавиша может быть нажата для обращения к следующей странице, а , что можно нажать эту клавишу и обратиться к предыдущей странице.

Доступна следующая справочная информация:

* СПРАВКА ПО РАБОЧИМ РЕЖИМАМ

К ней обращаются из меню рабочего режима или когда один из них был выбран, но не была выбрана ни одна из показанных опций. Во всех этих случаях функциональные клавиши имеют синий цвет фона.

Предлагается информация относительно рабочего режима или соответствующей опции.

Когда эта информация появляется на экране, нельзя продолжать использовать ЧПУ посредством функциональных клавиш, необходимо нажать клавишу HELP снова, чтобы вернуть информацию, которая была на основном экране перед запросом справки и продолжить работу ЧПУ.

Можно также выйти из справочной системы нажатием клавиши ESC или клавиши MAIN MENU.

* СПРАВКА ПО РЕДАКТИРОВАНИЮ

К ней обращаются, как только один из вариантов редактирования был выбран (программ обработки детали, программы PLC, таблиц, параметров станка и т.д.) Во всех этих случаях функциональные клавиши имеют белый фон.

Предлагается информация относительно соответствующей опции.

Во время запроса информации можно продолжать работать с ЧПУ.

Если клавиша HELP нажата снова, ЧПУ проанализирует, соответствует ли настоящее состояние редактирования этой справочной странице или нет.

Если ему соответствует другая страница, она отображается вместо предыдущей, а если та же самая, возвращается информация, которая была в основном окне перед запросом справки.

Можно также выйти из справочного меню нажатием клавиши ESC, чтобы вернуться к предыдущей рабочей опции, или клавиши MAIN MENU, чтобы вернуться к главному меню.



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(М МОДЕЛЬ)

Глава 2

РАБОЧИЕ
РЕЖИМЫ

* СПРАВКА ПО РЕДАКТИРОВАНИЮ ПОСТОЯННЫХ ЦИКЛОВ

К этой справке можно обратиться при редактировании постоянного цикла.

Предлагается информация относительно соответствующего постоянного цикла и помощь редактирования для выбранного постоянного цикла.

Для собственных циклов пользователя подобная помощь редактирования может быть получена посредством пользовательской программы. Эта программа должна быть подготовлена командами настройки экрана.

Как только все поля или параметры постоянного цикла определены, ЧПУ покажет информацию, которая была в основном окне перед запросом справки.

Постоянный цикл, который запрограммирован с помощью справки по редактированию, будет показан в окне редактирования, и оператор может изменить или завершить этот кадр перед вводом его в память нажатием клавиши ENTER.

Выйти из справки по редактированию можно в любое время нажатием клавиши HELP. ЧПУ покажет информацию, которая была в основном окне перед запросом справки, и позволит продолжить программирование постоянного цикла в окне редактирования.


Можно также выйти из справочного меню нажатием клавиши ESC, чтобы вернуться к предыдущей рабочей опции, или клавиши MAIN MENU, чтобы вернуться к главному меню.



2.2 ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Используйте слот, занимаемый "Memkey картой"

1. Выключите ЧПУ
2. Достаньте "Memkey карту" и вставьте "карту памяти", которая содержит новую программную версию.

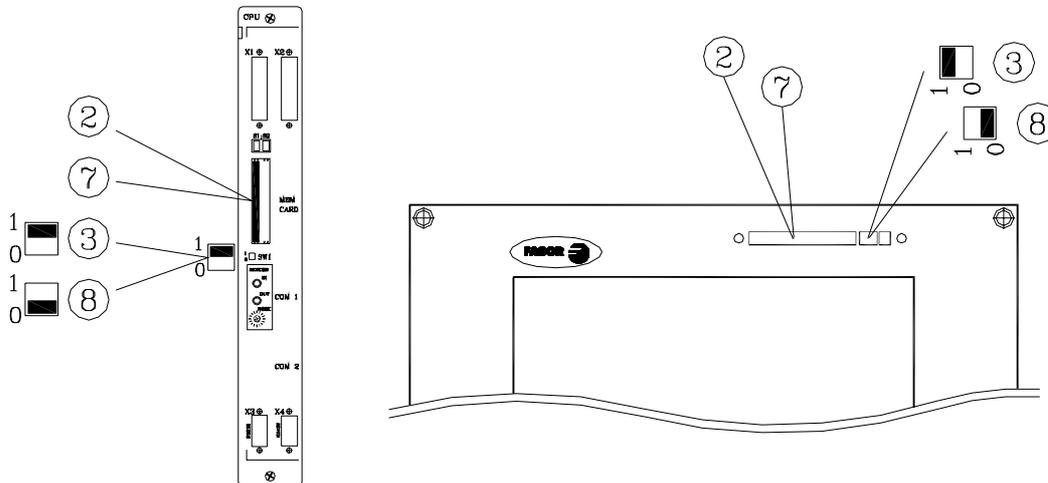

3. Установите выключатель SW1 в "1".
4. Включите ЧПУ.

Экран покажет страницу обновления программного обеспечения со следующей информацией:

Установленная версия и новая версия

Контрольная сумма установленной и новой версии.

5. Нажмите функциональную клавишу [Обновить программное обеспечение].

ЧПУ отобразит различные стадии процесса обновления программного обеспечения и их состояния.

Когда процесс модифицирования закончен, ЧПУ отобразит новый экран с шагами выполнения.

6. Выключите ЧПУ
7. Достаньте "карту памяти" и вставьте "Memkey карту".
8. Установите выключатель SW1 в "0".
9. Включите ЧПУ. Версия программного обеспечения теперь обновлена.

Примечания:

С картой памяти, которая содержит версию программного обеспечения, ЧПУ НЕ МОЖЕТ что-либо выполнять.

Если система ЧПУ включена с находящейся в ней "Memkey картой", и переключатель SW1 установлен в "1", ЧПУ не может работать, но его данные не искажаются.

3. ВЫПОЛНЕНИЕ / МОДЕЛИРОВАНИЕ

Операционный режим ВЫПОЛНЕНИЕ позволяет выполнять программы обработки деталей в автоматическом или покадровом режиме.

Операционный режим МОДЕЛИРОВАНИЕ позволяет моделировать программы обработки деталей в автоматическом или покадровом режиме.

При выборе одного из этих операционных режимов нужно указать местоположение программы обработки детали, которая будет выполняться или моделироваться.

Программа обработки детали может быть сохранена во внутренней RAM памяти ЧПУ, в "Memkey карте", в ПК, связанном через последовательный порт 1 или 2, или на жестком диске (HD модуль).

После нажатия одной из этих функциональных клавиш ЧПУ отображает соответствующий каталог программ обработки детали.

Программа может быть выбрана:

- Введением ее номера и нажатием [ENTER]
- Помещением курсора на нужную программу и нажатием [ENTER].

Когда требуется моделирование программы обработки детали, ЧПУ запросит тип моделирования, который должен быть выполнен, как показано на следующей странице.

Условия выполнения или моделирования (индекс кадра, тип графики, и т.д.) могут быть установлены перед выполнением или моделированием программы обработки детали. Эти условия могут также изменяться, если выполнение или моделирование прерваны.

Для выполнения или моделирования программы обработки детали, нажмите 

Обратите внимание:

Для переключения в режим РУЧНОЙ уже выполненной или смоделированной программы обработки детали (или ее части), ЧПУ поддержит условия механической обработки (тип движения, скорости подачи, и т.д.) выбранные при выполнении или моделировании.


Условия выполнения или моделирования (первый кадр, тип графики и т. д.), которые могут быть установлены перед выполнением или моделированием программы обработки детали, следующие:

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПУТЬ

- Игнорирует компенсацию радиуса инструмента (функции G41, G42), таким образом показывая графическое представление запрограммированного пути.
- Не выводит M, S, T функции в PLC.
- Не перемещает оси станка и не запускает шпиндель.

G ФУНКЦИИ

- Принимает во внимание компенсацию радиуса инструмента (функции G41, G42), таким образом показывая графическое представление пути центра инструмента.

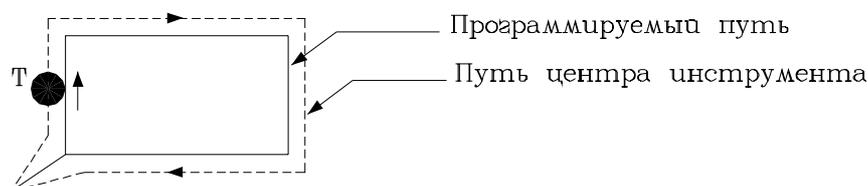

- Не выводит M, S, T функции в PLC.
- Не перемещает оси станка и не запускает шпиндель.

G, M, S, T ФУНКЦИИ

- Принимает во внимание компенсацию радиуса инструмента (функции G41, G42), таким образом, показывая графическое представление пути для теоретической режущей кромки инструмента.
- Выводит M, S, T функции в PLC.
- Не перемещает оси станка и не запускает шпиндель.

УСКОРЕННЫЙ ПРОГОН

- Принимает во внимание компенсацию радиуса инструмента (функции G41, G42), таким образом, показывая графическое представление пути для теоретической режущей кромки инструмента.
- Выводит M, S, T функции в PLC.
- Запускает шпиндель, если это было запрограммировано.
- Оси перемещаются с максимальной скоростью подачи, позволенной F0, независимо от запрограммированного значения F и она может изменяться, используя переключатель ручной коррекции.

УСКОРЕННЫЙ ПРОГОН [S=0]

- Принимает во внимание компенсацию радиуса инструмента (функции G41, G42), таким образом показывая графическое представление пути центра инструмента.
- Не запускает шпиндель.
- Не выводит функции M, связанные со шпинделем, работающем в открытом цикле (об/мин): M3, M4, M5, M41, M42, M43 и M44.
- Выводит в PLC функцию M, связанную с ориентацией шпинделя (M19), работающего в замкнутом цикле.

- Выводит в PLC остальные функции M, S, T.
- Оси, включая ось "С", перемещаются с максимальной скоростью подачи F0 независимо от запрограммированного значения F, и она может изменяться, используя переключатель ручной коррекции.

	Графика	Перемещение оси	Управление шпинделем	Выводит M, S, T в PLC	Выводит M3-4-5 M41-42-43-44
Теоретический Путь	Запрограммирован	Нет	Нет	Нет	Нет
G функции	Центр инструмента	Нет	Нет	Нет	Нет
G, M, S, T функции	Центр инструмента	Нет	Нет	Да	Да
Ускоренный прогон	Центр инструмента	Да	Да	Да	Да
Ускоренный прогон [S=0]	Центр инструмента	Да	Нет	Да	Нет

Условия выполнения или моделирования (первый кадр, тип графики, и т.д.), которые могут быть установлены до или при выполнении или моделировании программы обработки детали:

ВЫБОР КАДРА

Позволяет выбирать кадр, в котором будет начинаться выполнение или моделирование программы.

УСЛОВИЕ ОСТАНОВКИ

Позволяет выбирать кадр, в котором выполнение или моделирование программы остановится.

ВЫБОР РЕЖИМА ОТОБРАЖЕНИЯ

Позволяет выбирать режим визуального отображения.

MDI

Позволяет редактировать любой тип кадра (ISO или высокого уровня) с помощью программирования посредством функциональных клавиш.

Как только кадр был отредактирован и после нажатия клавиши (начало цикла), ЧПУ выполнит этот кадр, не покидая этот операционный режим.

ОСМОТР ИНСТРУМЕНТА

Как только выполнение программы было прервано, эта опция позволяет осмотреть инструмент и заменить его, если есть необходимость.

ГРАФИКА

Эта опция выполняет графическое представление детали во время выполнения или моделирования выбранной программы обработки детали.

Она также позволяет выбирать тип графики, область, которая будет отображена, точку наблюдения и графические параметры.

ПОКАДРОВЫЙ РЕЖИМ

Позволяет выполнять программу обработки детали одним кадром или непрерывно.



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(М МОДЕЛЬ)

Глава 3

ВЫПОЛНЕНИЕ /
МОДЕЛИРОВАНИЕ

3.1 ВЫБОР КАДРА И УСЛОВИЕ ОСТАНОВКИ

ЧПУ запустит выполнение требуемого кадра с первой строки программы и закончит его, когда одна из функций конца программы M02 или M30 выполнена.

Если требуется изменить одно из этих условий, должны использоваться функции **ВЫБОР КАДРА** и **УСЛОВИЯ ОСТАНОВКИ**.

ВЫБОР КАДРА

С этой опцией можно указать начальный кадр выполнения или моделирования выбранной программы. Она не может использоваться, когда ЧПУ уже выполняет или моделирует выбранную программу.

Если выбрана эта опция, ЧПУ покажет выбранную программу, так как начальный кадр должен всегда принадлежать этой программе.

Оператор должен выбрать курсором кадр, где выполнение или моделирование программы будет начато.

Чтобы сделать это, курсор может перемещаться строка за строкой клавишами стрелка "вверх" и "вниз" или страница за страницей клавишами PAGE DOWN и PAGE UP.

Также доступны опции функциональной клавиши "поиск":

НАЧАЛО: Нажатием этой клавиши курсор устанавливается в первую строку программы.

КОНЕЦ: Нажатием этой клавиши курсор устанавливается в последнюю строку программы.

ТЕКСТ: С помощью этой функции можно искать текстовую или символьную последовательность, начинающуюся с текущей позиции курсора.

Если нажата эта функциональная клавиша, ЧПУ спросит какая символьная последовательность должна быть найдена.

Как только этот текст набран, нажмите функциональную клавишу **"КОНЕЦ ТЕКСТА"**. Курсор будет установлен на месте первого появления набранного текста.

Найденный текст будет подсвечен, и можно будет продолжить поиск по всей программе (нажимая **"ENTER"**) или выйти из нее, нажимая клавишу **"ESC"** или функциональную клавишу

"ПРЕКРАЩЕНИЕ РАБОТЫ".

Поиск может быть выполнен столько раз, сколько требуется. Просмотрев программу до конца, поиск начнется сначала.

При осуществлении выхода из режима поиска курсор будет помещен на место последнего появления текста.

НОМЕР СТРОКИ: После нажатия этой клавиши ЧПУ запросит номер строки, которую необходимо найти. Введите требуемый номер строки и нажмите ENTER. Курсор будет позиционирован в требуемую строку.

Как только нужный стартовый кадр был выбран, нажмите ENTER для подтверждения.

УСЛОВИЕ ОСТАНОВКИ

С этой опцией можно указать конечный кадр выполнения или моделирования выбранной программы. Она не может использоваться, когда ЧПУ уже выполняет или моделирует выбранную программу.

При выборе этой опции, ЧПУ покажет следующие функции клавиш:

ВЫБОР ПРОГРАММЫ

Эта опция будет использоваться, когда конечный кадр выполнения или моделирования принадлежат другой программе или резиденту подпрограммы в другой программе.

ЧПУ покажет каталог оперативной памяти с программами обработки детали. Используйте курсор, чтобы выбрать требуемую программу и нажмите ENTER.

Затем выполните ВЫБОР КАДРА, как описано далее.

ВЫБОР КАДРА

Используйте курсор для выбора последнего выполняемого кадра программы.

Используйте клавиши стрелка "вверх" и "вниз" или PAGE DOWN и PAGE UP.

Также доступны опции функциональной клавиши "искать":

НАЧАЛО: Нажатием этой клавиши курсор устанавливается в первую строку программы.

КОНЕЦ: Нажатием этой клавиши курсор устанавливается в последнюю строку программы.

НОМЕР СТРОКИ: После нажатия этой клавиши ЧПУ запросит номер строки, которую необходимо найти. Введите номер требуемой строки и нажмите ENTER. Курсор будет позиционирован в требуемую строку.

Как только нужный начальный кадр был выбран, нажмите ENTER для подтверждения.

ЧИСЛО ПОВТОРЕНИЙ

Эта функция будет использоваться, чтобы указать, что выполнение или моделирование выбранной программы должно остановиться после того, как "конечный кадр" будет выполнен определенное число раз.

При выборе этой функции ЧПУ запросит сколько раз следует выполнять или моделировать программу.

Если постоянный цикл или запрос к подпрограмме были выбраны как конечный кадр программы, ЧПУ остановится после выполнения законченного постоянного цикла или обозначенной подпрограммы.

Если выбранный кадр имеет число повторений кадра, программа остановится после выполнения всех обозначенных повторений.



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(М МОДЕЛЬ)

Глава 3

ВЫПОЛНЕНИЕ /
МОДЕЛИРОВАНИЕ

3.2 ОТОБРАЖЕНИЕ

С этой опцией можно выбрать наиболее подходящий режим визуального отображения в любое время, даже во время выполнения или моделирования программы обработки детали.

Режимы визуального отображения, доступные в ЧПУ и которые могут быть выбраны функциональными клавишами:

СТАНДАРТНЫЙ
ПОЛОЖЕНИЕ
ПРОГРАММА ОБРАБОТКИ ДЕТАЛИ
ПОДПРОГРАММЫ
ОШИБКИ РАССОГЛАСОВАНИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ
ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

Все режимы визуального отображения имеют окно внизу экрана CRT, которое показывает хронологию с условиями, в которых происходит механическая обработка. Отображается следующая информация:

F и %	Запрограммированная скорость подачи и выбранный % ручной коррекции скорости подачи. Когда останов подачи активен, значение скорости подачи появляется подсвеченным.
S и %	Запрограммированная скорость и % ручной коррекции скорости выбранного шпинделя.
T	Номер активного инструмента.
D	Номер активного корректора инструмента.
NT	Номер следующего инструмента Это поле будет отображено для обрабатывающего центра и покажет выбираемый инструмент, ждущий выполнения M06, чтобы стать активным.
ND	Номер корректора инструмента, соответствующий следующему инструменту. Это поле будет отображено для обрабатывающего центра и покажет выбираемый инструмент, ждущий выполнения M06, чтобы стать активным.
S RPM	Реальная скорость шпинделя в об/мин. При работе в M19 указывает позицию шпинделя в градусах.
G	Все активные отображаемые функции G.



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(M МОДЕЛЬ)

Глава 3

ВЫПОЛНЕНИЕ /
МОДЕЛИРОВАНИЕ

M	Все активные функции M.
PARTC	<p>Счетчик деталей. Он указывает число деталей, обрабатываемых последовательно одной и той же программой обработки детали.</p> <p>Каждый раз, когда выбирается новая программа, эта переменная устанавливается в "0".</p> <p>С этой переменной ЧПУ (PARTC) можно изменять этот счетчик из PLC, из программы ЧПУ и через DNC.</p>
CYTIME	<p>Время обработки детали в формате “часы: “ минуты: секунды: сотые секунды”.</p> <p>Каждый раз, когда начинается выполнение программы обработки детали, даже вторично, эта переменная устанавливается в "0".</p>
TIMER	Время, обозначенное PLC часами в формате “часы: “ минуты: секунды”.



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(M МОДЕЛЬ)

Глава 3

ВЫПОЛНЕНИЕ /
МОДЕЛИРОВАНИЕ

3.2.1 СТАНДАРТНЫЙ РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ

Этот режим визуального отображения принимается по умолчанию при включении питания и после нажатия последовательности клавиш SHIFT-RESET и показывает следующие поля или окна:

FAGOR

ВЫПОЛНЕНИЕ P000662 N.... 11:50:14

G54
G0 G17 G90 X0 Y0 Z10 T2 D2
(TOR3=2, TOR4=1)
G72 S0.2
G72 Z1
M6
G66 D100 R200 F300 S400 E500
M30
:
N100 G81 G98 Z5 I-1 F400

	ЗАДАНО	ТЕКУЩЕЕ	ОСТАЛОСЬ
X	00172.871	X 00172.871	X 00000.000
Y	00153.133	Y 00153.133	Y 00000.000
Z	00004.269	Z 00004.269	Z 00000.000
U	00071.029	U 00071.029	U 00000.000
V	00011.755	V 00011.755	V 00000.000

F00000.0000 %120 S00000.0000 T0000 D000 NT000 ND000 S0000 RPM
G00 G17 G54
PARTC=00000 CYTIME=00:00:00:00 TIMER=000000:00:00
CAP INS MM

ВЫБОР КАДРА УСЛОВИЕ ОСТАНОВКИ РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ MDI ОСМОТР ИНСТРУМЕНТА ГРАФИКА ПОКАДРОВЫЙ РЕЖИМ

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7

- * Группа кадров программы. Первый из них - это выполняемый кадр.
- * Координаты оси в реальных или теоретических значениях, согласно установке станочного параметра "THEODPLY" и формата, определенного станочным параметром оси "DFORMAT".

Каждая ось имеет следующие поля:

ЗАДАНО Указывает запрограммированную координату или значение позиции, которую ось должна достигнуть.

ТЕКУЩЕЕ Указывает фактическое (текущее) положение оси.

ОСТАЛОСЬ Указывает расстояние, которое остается до запрограммированной координаты.



3.2.2 РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ

Режим визуального отображения показывает значения положения осей.

Этот режим показывает следующие поля или окна:

ВЫПОЛНЕНИЕ		P000662 N.....	11:50:14
НУЛЬ ДЕТАЛИ		СТАНОЧНЫЙ НУЛЬ	
X	00172.871	X	00000.000
Y	00153.133	Y	00000.000
Z	00004.269	Z	00000.000
U	00071.029	U	00000.000
V	00011.755	V	00000.000

F00000.0000 %120 S00000.0000 T0000 D000 NT000 ND000 S0000 RPM
G00 G17 G54 PARTC=00000 CYTIME=00:00:00:00 TIMER=000000:00:00

CAP INS MM

ВЫБОР КАДРА УСЛОВИЕ ОСТАНОВКИ РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ MDI ОСМОТР ИНСТРУМЕНТА ГРАФИКА ПОКАДРОВЫЙ РЕЖИМ

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7

- * Координаты оси в реальных или теоретических значениях согласно установке станочного параметра "THEODPLY" и формата, определенного станочным параметром оси "DFORMAT".

Каждая ось имеет следующие поля:

НУЛЬ ДЕТАЛИ Это поле показывает реальное положение оси относительно нуля детали.

СТАНОЧНЫЙ НУЛЬ Это поле показывает реальное положение оси относительно станочного нуля (исходного).

3.2.3 РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛИ

Отображает страницу кадров программы с подсвеченным выполняемым кадром.

3.2.4 РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Этот режим показывает информацию, касающуюся следующих команд:

- (RPT N10, N20) Эта функция выполняет часть программы между кадрами N10 и N20.
- (CALL 25) Эта функция выполняет подпрограмму с номером 25. G87... Этой функции соответствует постоянный цикл.
- (PCALL 30) Эта функция выполняет подпрограмму 30 на уровне локального параметра.

Когда выбран этот режим, нужно учесть следующее:

ЧПУ позволяет определение и использование подпрограмм, которые могут быть вызваны из основной программы или из другой подпрограммы, а она, в свою очередь, вызвана из второй и т. д. до 15 уровней вложений (каждый вызов подпрограммы представляет уровень вложения).

Если постоянные циклы механической обработки: G66, G68, G69, G81, G82, G83, G84, G85, G86, G87, G88 и G89 активны, они используют шестой уровень вложений для локальных параметров.

Этот режим показывает следующие поля или окна:



ВЫПОЛНЕНИЕ				P000662 N.....		11:50:14	
NS	NR	ПОДПРОГРАММА	ПОВТ	M	ПРОГ	NS	NR
07	06	PCALL 0006	0001		000002		
06	05	PCALL 0005	0001		000002		
05	04	PCALL 0004	0001		000002		
04	03	PCALL 0003	0001		000002		
03	02	PCALL 0002	0001		000002		
02	01	PCALL 0001	0001		000002		
01	00	CALL 0101	0001		000002		

ЗАДАНО		ТЕКУЩИЕ		ОСТАЛОСЬ	
X	00172.871	X	00172.871	X	00000.000
Y	00153.133	Y	00153.133	Y	00000.000
Z	00004.269	Z	00004.269	Z	00000.000
U	00071.029	U	00071.029	U	00000.000
V	00011.755	V	00011.755	V	00000.000

F00000.0000 %120 S00000.0000 T0000 D000 NT000 ND000 S0000 RPM
 G00 G17 G54

PARTC=00000 CYTIME=00:00:00:00 TIMER=000000:00:00

CAP
INS
MM

ВЫБОР
КАДРА

УСЛОВИЕ
ОСТАНОВКИ

РЕЖИМ
ОТобраЖЕНИЯ

MDI

ОСМОТР
ИНСТРУМЕНТА

ГРАФИКА

ПОКАДРОВЫЙ
РЕЖИМ

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

- * Информация относительно активных подпрограмм.

NS Указывает уровень вложений (1-15), который занимает подпрограмма.

NP Указывает уровень локальных параметров (1-6), в котором выполняется подпрограмма

ПОДПРОГРАММА Указывает тип кадра, который вызвал новый уровень вложений.

Примеры: (RPT N10, N20) (CALL 25) (PCALL 30) G87

ПОВТ Указывает число повторений, которые осталось выполнить.

Например, если запрограммировано (RPT N10, N20) N4 и выполняется в первый раз, этот параметр покажет значение 4.

M Если показана звездочка (*), это обозначает, что модальная подпрограмма активна на этом уровне вложений и выполняется после каждого движения.

ПРОГ Указывает номер программы, где определена эта подпрограмма.

- * Координаты оси в реальных или теоретических значениях согласно установке станочного параметра "THEODPLY" в формате, определенном станочным параметром оси "DFORMAT".

Каждая ось имеет следующие поля:

ЗАДАНО Указывает запрограммированную координату или положение, которое должна достигнуть ось.

ТЕКУЩЕЕ Указывает фактическое (текущее) положение оси.


ОСТАЛОСЬ Указывает расстояние, которое остается до запрограммированной координаты.



3.2.5 РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ОШИБКИ РАССОГЛАСОВАНИЯ

Этот режим показывает ошибку рассогласования (различие между теоретическим и реальным значением положения) осей и шпинделя.

Также, при наличии опции трассирования, этот режим показывает с правой стороны экрана окно со значениями, соответствующими датчику измерения трассирования.

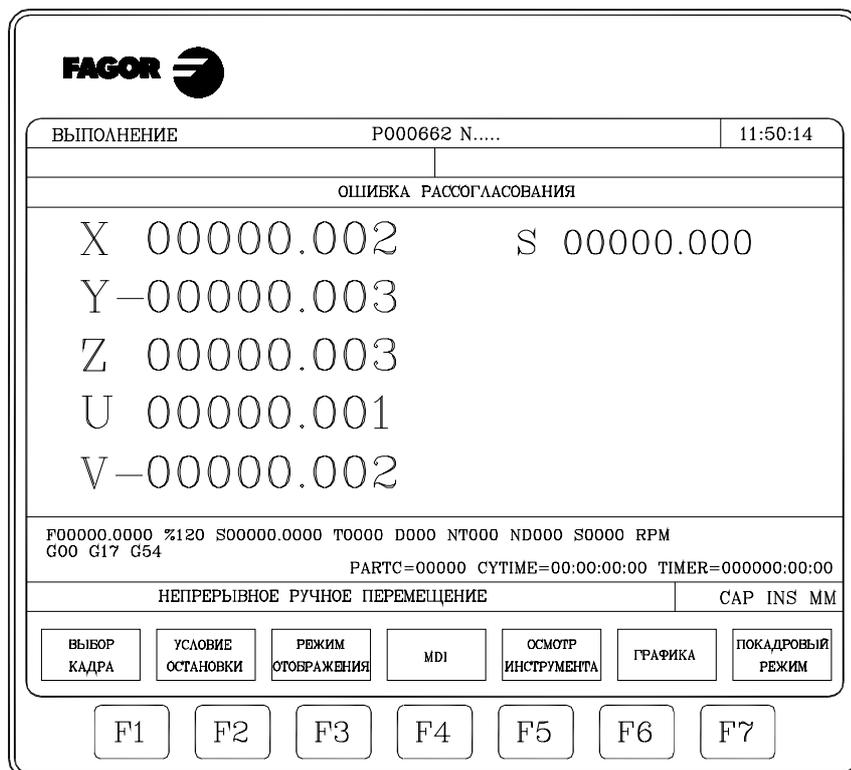

Формат отображения определяется станочным параметром оси "DFORMAT".

Корректирующие коэффициенты датчика измерения не зависят от рабочих единиц.

Формат отображения отклонений датчика измерения по каждой оси (X, Y, Z), а так же полное отклонение "D" устанавливается станочным параметром оси "DFORMAT"

3.2.6 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ

Эта опция выполняет программу, которая выбирается посредством общего станочного параметра "USERDPLY" в пользовательском канале.

Чтобы выйти из этого режима и вернуться к предыдущему меню, нажмите ESC.



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(М МОДЕЛЬ)

Глава 3

ВЫПОЛНЕНИЕ /
МОДЕЛИРОВАНИЕ

3.2.7 РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ

Эта опция доступна при моделировании программы обработки детали, и она отобразит следующие поля или окна:

ВЫПОЛНЕНИЕ		P000662 N....		11:50:14	
ИНСТР.	ВРЕМЯ ПОЗ.	ВРЕМЯ ОБР.	ИНСТР.	ВРЕМЯ ПОЗ.	ВРЕМЯ ОБР.
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ 00:00:00		ФУНКЦИИ М 0038		СМЕНА ИНСТРУМЕНТА 0	
ЗАДАНО		ТЕКУЩЕЕ		ОСТАЛОСЬ	
X	00172.871	X	00172.871	X	00000.000
Y	00153.133	Y	00153.133	Y	00000.000
Z	00004.269	Z	00004.269	Z	00000.000
U	00071.029	U	00071.029	U	00000.000
V	00011.755	V	00011.755	V	00000.000

F00000.0000 %120 S00000.0000 T0000 D000 N0000 ND000 S0000 RPM
G00 G17 G54
PARTC=00000 CYTIME=00:00:00:00 TIMER=000000:00:00
CAP INS MM

ВЫБОР КАДРА УСЛОВИЕ ОСТАНОВКИ РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ MDI ОСМОТР ИНСТРУМЕНТА ГРАФИКА ПОКАДРОВЫЙ РЕЖИМ

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7

- * Окно на экране дисплея показывает оцененное время выполнения программы при 100 % запрограммированной скорости подачи.

Эта область отображения показывает следующую информацию:

Время, которое необходимо каждому инструменту (ИНСТР.) для выполнения шагов позиционирования (ВРЕМЯ ПОЗ.), а так же шагов обработки (ВРЕМЯ ОБР.), указанных в программе.

"ОБЩЕЕ ВРЕМЯ" Время, которое требуется для выполнения программы полностью.

"М ФУНКЦИИ" М функции, выполняемые в программе.

"СМЕНА ИНСТРУМЕНТА" Сколько раз произошла смена инструмента за время выполнения программы.



- * Значения положения для осей станка.

Следует иметь в виду, что формат отображения для осей устанавливается станочным параметром "DFORMAT" и, в зависимости от установки станочного параметра "THEODPLY", будут показаны реальные или теоретические значения позиции.

Каждая ось имеет следующие поля:

ЗАДАНО Указывает запрограммированную координату или положение, которое должна достигнуть ось.

ТЕКУЩЕЕ Указывает фактическое (текущее) положение оси.

ОСТАЛОСЬ Указывает расстояние, которое остается до запрограммированной координаты.



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(M МОДЕЛЬ)

Глава 3

ВЫПОЛНЕНИЕ /
МОДЕЛИРОВАНИЕ

3.3 MDI

Эта функция не доступна в режиме МОДЕЛИРОВАНИЕ. Кроме того, если программа выполняется, она должна быть прервана, чтобы обратиться к этой функции.

Можно выполнить любой кадр (ISO или высокого уровня) и это обеспечивает информацию относительно соответствующего формата через функциональные клавиши.

После того, как кадр был отредактирован и клавиша  нажата, ЧПУ выполнит его, не выходя из этого операционного режима.



3.4 ОСМОТР ИНСТРУМЕНТА

Эта функция не доступна в режиме МОДЕЛИРОВАНИЕ. Кроме того, если программа выполняется, она должна быть прервана, чтобы обратиться к этой функции.

Этот операционный режим позволяет управлять вручную всеми перемещениями станка, предоставляя клавиши управления осями на пульте оператора (X +, X-, Y +, Y-, Z +, Z-, 4 +, 4-, и т.д.).

Также, ЧПУ покажет функциональные клавиши для обращения к таблицам ЧПУ, редактирования и выполнения кадра в MDI, а так же для переустановки осей станка в позицию, где эта функция была вызвана.

Один из способов выполнить смену инструмента, следующий:

- * Переместите инструмент в требуемую позицию смены инструмента

Это перемещение может быть выполнено перемещением оси с пульта оператора или в MDI.

- * Получите доступ к таблицам ЧПУ (инструменты, корректоры инструментов, и т.д.) для нахождения другого инструмента с подобными характеристиками.

- * Выберите в MDI новый активный инструмент.

- * Выполните смену инструмента 

Эта операция будет выполняться в зависимости от типа используемого устройства смены инструментов. Можно выполнить смену инструмента в MDI в этом шаге.

- * Верните оси в позицию начала осмотра инструмента (ПЕРЕУСТАНОВКА).

- * Возобновите выполнение программы ()

Обратите внимание:

Если во время осмотра инструмента шпиндель останавливался, при перезапуске ЧПУ повторно запустит его в том же самом направлении (M3 или M4)

ЧПУ предлагает следующие варианты посредством функциональных клавиш:

MDI

Позволяет редактировать кадры в ISO коде или на языке высокого уровня (кроме связанных с подпрограммами), обеспечивая информацию относительно соответствующего формата посредством функциональных клавиш.

Как только кадр был отредактирован и после нажатия клавиши , ЧПУ выполнит этот кадр, не выходя из операционного режима.



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(M МОДЕЛЬ)

Глава 3

ВЫПОЛНЕНИЕ /
МОДЕЛИРОВАНИЕ

ТАБЛИЦЫ

Позволяет доступ к любой из таблиц ЧПУ, связанных с программами обработки детали (корректоры нуля, корректоры инструмента, инструменты, инструментальный магазин, глобальные и локальные параметры).

Как только требуемая таблица выбрана, все команды редактирования будут доступны для ее проверки и модификации.

Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите клавишу **ESC**.

РЕПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

Позиционирует оси в точку начала осмотра инструмента.

При выборе этой опции ЧПУ покажет оси, которые должны быть репозиционированы и запросит порядок, в котором они должны двигаться.

Функциональная клавиша “ПЛОСКОСТЬ” появится для перемещения основной плоскости, а другие функциональные клавиши для каждой из оставшихся осей, которые будут переустанавливаться.

Как только репозиционирование закончено, нажмите клавишу , чтобы продолжить выполнение оставшейся части программы.

3.5 ГРАФИКА

С помощью этой функции можно выбрать тип графики, который будет использоваться, а так же определить все параметры для соответствующего отображения графической информации.

Чтобы это сделать, ЧПУ не должно выполнять или моделировать программу обработки детали, если это не так, она должна быть прервана.

Как только тип графики выбран и его параметры определены, к этой функции можно обратиться даже во время выполнения или моделирования программы обработки детали, если нужно изменить тип графики или какие-либо графические параметры.

После выбора этой функции, ЧПУ отобразит следующие варианты функциональных клавиш:

- * Тип графики
- * Область отображения
- * Увеличение
- * Точка наблюдения
- * Графические параметры
- * Очистить экран
- * Отменить графику

Один из способов, который может использоваться для определения графики - следующий:

1.-Определите ОБЛАСТЬ ОТОБРАЖЕНИЯ. Она будет зависеть от размеров детали, и значения координат будут отнесены к нулю детали, который в настоящее время является активным.

2.-Выберите отображаемый ТИП ГРАФИКИ.

3.-Определите используемую ТОЧКУ НАБЛЮДЕНИЯ. Эта опция доступна в таких типах графики, как 3D и ОБЪЕМНАЯ.

4.-Выберите используемые цвета рисунка с помощью ГРАФИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ.

Если выполнение программы обработки детали или моделирование было начато, можно прервать их и определить другой тип графики или выбрать другую область отображения графической информации посредством опции УВЕЛИЧЕНИЕ.



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(М МОДЕЛЬ)

Глава 3

ВЫПОЛНЕНИЕ /
МОДЕЛИРОВАНИЕ

3.5.1 ТИП ГРАФИКИ


ЧПУ предлагает два типа графики: линейную и объемную. Обе полностью независимы друг от друга, так что выполнение или моделирование, происходящее в любом из них не затрагивают другую.

ЧПУ покажет все возможные варианты функциональных клавиш для выбора одной из них.

Тип графики останется активным, пока не выбран другой тип, пока графика не отменена (соответствующей функциональной клавишей), или пока ЧПУ выключено.

Каждый раз при выборе типа графики, ЧПУ возвращает все состояния графики (масштаб изображения, графические параметры и область отображения), которые были активны для последнего выбранного типа графики.

Выбранный тип графики отобразит следующую информацию с правой стороны экрана:

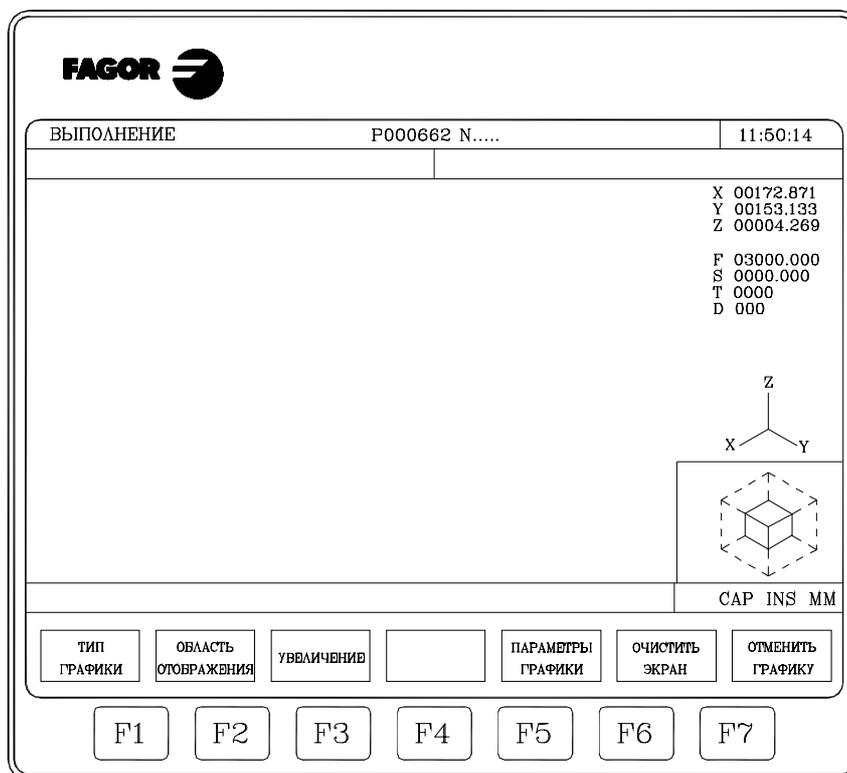

- * Текущая реальная позиция осей. Значения позиции инструмента укажут позицию режущей кромки инструмента.
- * Скорость подачи оси (F) и скорость шпинделя (S), выбранные в настоящее время.
- * Активный инструмент (T) и корректор инструмента (D).
- * Точка наблюдения, используемая для отображения графической информации. Она определяется осями X, Y, Z, и может быть изменена посредством функциональной клавиши ТОЧКА НАБЛЮДЕНИЯ.
- * Два куба или прямоугольника в зависимости от выбранного типа точки наблюдения.

Куб с окрашенными сторонами указывает выбранную в настоящее время графическую область, а куб, нарисованный только линиями, показывает размеры выбранной области отображения.

Если угол зрения показывает одну сторону куба, или если выбранный тип графики соответствует одной из координатных плоскостей – XY, XZ или YZ, ЧПУ отобразит два прямоугольника, указывающих графическую область (цветной прямоугольник) и выбираемую область отображения (не цветной прямоугольник).




РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(М МОДЕЛЬ)

Глава 3

ВЫПОЛНЕНИЕ /
МОДЕЛИРОВАНИЕ

ЧПУ отобразит все операции обработки, выполняемые инструментом по X, Y или Z осям кроме случая, когда инструмент вдоль оси Z и деталь обрабатывается на отрицательной стороне (в направлении от $-Z$ к $+Z$).

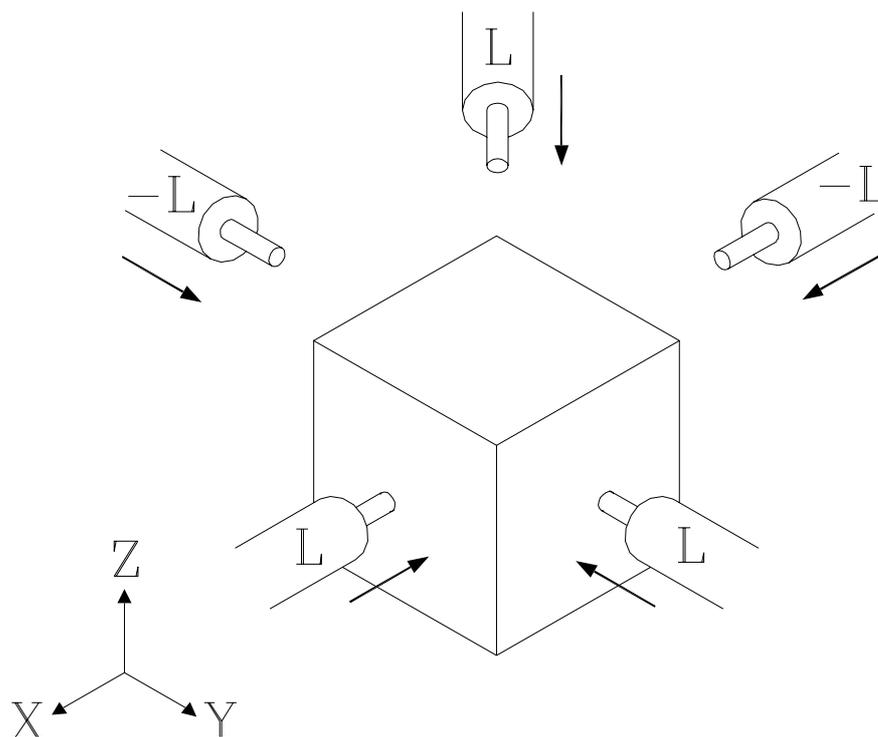

При моделировании программы обработки детали ЧПУ анализирует значение, присвоенное длине инструмента в соответствующем корректоре инструмента.

Если это значение положительно, графическое отображение выполняется на положительной стороне детали. (в направлении от $+$ к $-$) и если отрицательно, оно будет выполнено на отрицательной стороне детали (в направлении от $-$ к $+$).

Нужно иметь в виду, что ЧПУ примет значение L0 как положительное. Также, если во время выполнения или моделирования не был определен никакой инструмент, ЧПУ установит L0 и R0 значениями по умолчанию.



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(М МОДЕЛЬ)

Глава 3

ВЫПОЛНЕНИЕ /
МОДЕЛИРОВАНИЕ

ЛИНЕЙНАЯ ГРАФИКА

Этот тип графики изображает путь инструмента на выбранных плоскостях (XY, XZ, YZ) с помощью цветных линий.

Возможные типы линейной графики:

3D Отображают трехмерное представление пути инструмента.

XY, XZ, YZ Отображают путь инструмента на выбранной плоскости.

КОМБИНИРОВАННЫЙ ВИД Эта опция делит экран на четыре квадранта, показывая в них одновременно изображения по XY, XZ, YZ и трехмерное.

Созданная графика теряется в следующих случаях:

- * При очистке экрана (функциональная клавиша: ОЧИСТИТЬ ЭКРАН).
- * При отмене графики (функциональная клавиша: ОТМЕНИТЬ ГРАФИКУ).
- * При выборе нового типа объемной графики (вид сверху или объем)

ОБЪЕМНАЯ ГРАФИКА

Этот тип графики предлагает одну и ту же информацию двумя различными способами: как трехмерное тело (**ОБЪЕМ**) или как сечение детали (**СЕЧЕНИЕ**).

При моделировании или выполнении программы можно отображать ее графику в любом из этих режимов.

Сечение детали обычно рисуется быстрее, чем объемное изображение, поэтому рекомендуется сначала выполнять программу с изображением сечения детали и затем перейти к объемной графике. Конечный результат будет тот же.

Графическое изображение, созданное после выполнения или моделирования программы, теряется в следующих случаях:

- * При очистке экрана (функциональная клавиша ОЧИСТИТЬ ЭКРАН).
- * При отмене графики (функциональная клавиша ОТМЕНИТЬ ГРАФИКУ).
- * При выборе новой линейной графики (трехмерной, XY, XZ, YZ, комбинированной).



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(М МОДЕЛЬ)

Глава 3

ВЫПОЛНЕНИЕ /
МОДЕЛИРОВАНИЕ

СЕЧЕНИЕ

Эта опция показывает сечение детали на плоскости XY, изображенное различными оттенками серого, показывающими глубину детали.

Виды по другим плоскостям также показываются (XZ и YZ) и соответствуют сечениям, обозначенным вертикальными и горизонтальными линиями.

Эти вертикальные и горизонтальные линии могут быть перемещены влево и вправо или вверх и вниз посредством соответствующих клавиш курсора.

Эти линии могут быть перемещены в любое время, даже при выполнении или моделировании программы обработки детали, и ЧПУ отобразит новые "оперативные" сечения, соответствующие новым положениям линий.

Если выполнение или моделирование закончено, или было прервано, ЧПУ перерисовывает сечение, чтобы достигнуть лучшего цветного решения и изображения глубины.

Этот тип графики не будет показывать операции обработки, выполняемые инструментом, позиционированным по осям X или Y, а только позиционированным по оси Z. Однако, при переключении к ОБЪЕМ все операции обработки на станке будут показываться.

ОБЪЕМНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Эта опция показывает трехмерный блок, который будет "обрабатываться" пока выполняется программа обработки детали.

Если при выполнении или моделировании программы обработки детали инструмент не был выбран, ЧПУ примет заданный по умолчанию корректор инструмента L0, R0. С этими значениями ЧПУ покажет только запрограммированный путь инструмента, а блок не будет "обрабатываться", так как принятый инструмент не имеет радиуса (R0).

Обновление изображения делается периодически в зависимости от скорости моделирования и всегда слева направо независимо от направления движения инструмента.

Нужно иметь в виду, что при выполнении или моделировании новой программы (отличной от текущей), "обработка" будет происходить по существующему "уже обработанному" блоку. Однако, новый "необработанный" блок может быть получен удалением изображения с экрана функциональной клавишей ОЧИСТИТЬ ЭКРАН.



3.5.2 ОБЛАСТЬ ОТОБРАЖЕНИЯ

Чтобы использовать эту опцию, ЧПУ не должен выполнять или моделировать программу обработки детали. Если это так, она должна быть прервана.

С этой опцией можно определить область отображения, назначая требуемые значения максимальной и минимальной координаты для каждой оси. Эти значения координат должны быть отнесены к нулю детали.

Назначение максимальной и минимальной координаты производится в окнах справа от экрана, которые показывают текущие значения.

Используйте клавиши стрелка "вверх" и "вниз", чтобы выбрать поле, значение которого должно быть изменено.

Как только требуемые значения для всех требуемых полей были введены, нажмите ENTER для подтверждения.

Чтобы выйти из этого режима, не делая никаких изменений, нажмите ESC.

Если выбраны ОБЪЕМ или СЕЧЕНИЕ, нужно иметь в виду, что при определении новой области отображения, ЧПУ восстановит графические представления, возвращаясь к начальному состоянию "необработано".

В линейной графике (3D, XY, XZ, YZ, комбинированная) есть функциональная клавиша [оптимальная область], переопределяющая область дисплея, которая содержит во всех плоскостях все выполненные пути инструмента.

Каждый раз при определении новой области отображения обработка, выполненная до этой точки перерисовывается. Если число точек, которые будут повторно нарисованы, превышает объем зарезервированной для этого памяти, будут повторно нарисованы только последние точки, а более старые будут потеряны.

В объемной графике изображение будет повторно перерисовано только при наличии материнской платы с большим вычислительным ресурсом (Power PC карта).

В некоторых приложениях типа перфораторных прессов, только при использовании XY графики, рекомендуется устанавливать "минимальное $Z = 0$ " и "максимальное $Z = 0.0001$ ". Таким образом, вид сверху покажет только плоскость XY (XZ и YZ плоскости не будут показаны).



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(М МОДЕЛЬ)

Глава 3

ВЫПОЛНЕНИЕ /
МОДЕЛИРОВАНИЕ

3.5.3 УВЕЛИЧЕНИЕ

Чтобы использовать эту опцию, ЧПУ не должно выполнять или моделировать программу обработки детали. Если это не так, программа должна быть прервана.

С этой опцией можно увеличивать или уменьшать область графического отображения. Она не может использоваться в типах графики: КОМБИНИРОВАННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ и СЕЧЕНИЕ.

При выборе этой опции, ЧПУ покажет наложенное окно по выбранной графике и другое, по рисунку, в правой нижней части экрана. Эти новые окна указывают новую выбираемую область отображения.

Используйте клавиши [увеличение +], и [увеличение -], чтобы увеличить или уменьшить размер новой области отображения и клавиши курсора, чтобы переместить окно изменения масштаба изображения в нужное место на экране.

Нажатием клавиши НАЧАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ принимаются значения, установленные с помощью ОБЛАСТЬ ОТОБРАЖЕНИЯ. ЧПУ покажет это значение, но не выйдет из режима изменения масштаба.

Как только новая область отображения была определена, нажмите ENTER для подтверждения новых значений.

Нажмите ESC, чтобы выйти из режима увеличения, не изменяя исходных значений.

Каждый раз, когда происходит увеличение, выполненная обработка детали до этой точки перерисовывается. Если число точек, которые будут повторно нарисованы, превышает объем зарезервированной для этого памяти, будут повторно нарисованы только последние точки, а более старые будут потеряны.

В объемной графике изображение будет повторно перерисовано только при наличии материнской платы с большим вычислительным ресурсом (Power PC card).



3.5.4 ТОЧКА НАБЛЮДЕНИЯ

Чтобы использовать эту опцию, ЧПУ не должен выполнять или моделировать программу обработки детали. Если это так, она должна быть прервана.

Эта опция может использоваться с любой трехмерной графикой (3D, КОМБИНИРОВАННАЯ или ОБЪЕМ) и позволяет изменять угол зрения (перспективу) детали передвижением осей X, Y и Z.

При выборе этой опции ЧПУ подсветит текущую точку наблюдения в правой части экрана.

Для вращения координатной плоскости вокруг оси Z до 360° используйте клавиши стрелка "право" и "влево".

Для наклона оси Z до 90° используйте клавиши стрелка "вверх" и "вниз".

Как только новая точка наблюдения выбрана, нажмите ENTER для подтверждения.

Если раньше была выбрана ОБЪЕМ или она выбрана снова, ЧПУ обновит экран, показывая ту же самую часть, но с новой точки наблюдения (с новой перспективой).

Когда выбранный тип графики - 3D или КОМБИНИРОВАННАЯ, ЧПУ будет поддерживать текущий рисунок. При выполнении следующих блоков будет применена новая точка наблюдения. Эти блоки будут нарисованы по существующей графике. Однако, экран может быть очищен с помощью функциональной клавиши ОЧИСТИТЬ ЭКРАН, чтобы начать рисовать "необработанную" деталь.

Чтобы выйти из этого режима, не делая никаких изменений, нажмите ESC.



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(M МОДЕЛЬ)

Глава 3

ВЫПОЛНЕНИЕ /
МОДЕЛИРОВАНИЕ

3.5.5 ГРАФИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Эта функция может использоваться в любое время, даже во время выполнения программы обработки детали или моделирования.

С помощью этой функции можно изменить скорость моделирования и цвета, обычно используемые для рисования пути инструмента.

Изменение любого параметра немедленно принимается ЧПУ и может быть сделано во время выполнения или моделирования программы обработки детали.

Варианты функциональных клавиш, отображаемые ЧПУ:

СКОРОСТЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ

С этой опцией можно изменить процент скорости, используемой ЧПУ для выполнения программы обработки детали в режимах моделирования.

ЧПУ отобразит окно в верхней правой части экрана, указывая текущий % скорости моделирования.

Это значение может быть изменено, используя клавиши стрелка "вправо" и стрелка "влево". Как только нужное значение выбрано, нажмите **ENTER** для подтверждения нового значения.

Нажмите **ESC**, чтобы выйти из этой функции, не изменяя этого поля.

Можно также изменить скорость моделирования, пока идет перерисовка после увеличения. Это позволяет проверять обработку отдельных операций.

ЦВЕТА ПУТИ

С этой опцией можно изменить цвета, которые обычно используются для рисования различных путей инструмента в режимах моделирования и выполнения. Они могут использоваться только в линейной графике XZ. Доступные параметры:

Цвет для изображения быстрых перемещений

Цвет для изображения пути без компенсации

Цвет для изображения пути с компенсацией

Цвет для изображения нарезания резьбы

Цвет для изображения постоянных циклов

ЧПУ покажет ряд окон для определения графических параметров.

Среди выбираемых цветов есть черный или "прозрачный". Если выбран этот цвет для отдельного пути, этот путь не будет отображаться на экране.

Если какой-либо из них должен быть изменен, сначала выберите соответствующее окно, используя клавиши "вверх" и "вниз", и затем используйте клавиши стрелка "вправо", стрелка "влево", чтобы выбрать нужный цвет.

Как только нужные цвета выбраны, нажмите **ENTER** для подтверждения выбора или **ESC**, чтобы игнорировать изменения и оставить эту функцию с первоначальными значениями.

ЦВЕТ ОБЪЕМНОЙ ГРАФИКИ

С этой опцией можно изменить цвета, используемые в трехмерной объемной графике.

Эти цвета будут приниматься во внимание при выполнении или моделировании и будут использоваться только в режиме ОБЪЕМНОЙ графики. Доступны следующие параметры:

Цвет для внешней стороны X

Цвет для внешней стороны Y

Цвет для внешней стороны Z

Цвет для внутренней стороны X, обработанной стороны

Цвет для внутренней стороны Y, обработанной стороны

Цвет для внутренней стороны Z, обработанной стороны

ЧПУ покажет справа от экрана ряд окон, чтобы выбрать эти параметры, указывая также цвета, выбранные в настоящее время.

Среди различных предлагаемых цветов черный указывает на то, что операции обработки, сделанные этим цветом не будут показываться графически (являются невидимыми).

Для изменения любого из этих параметров, выберите соответствующее поле, используя клавиши стрелка "вверх" и "вниз" и используйте и клавиши стрелка "вправо" "влево" для выбора цвета в пределах требуемого поля или окна.

Как только требуемые цвета для требуемых сторон были выбраны, нажмите ENTER для подтверждения.

Нажмите ESC, чтобы выйти из режима выбора цвета, не делая никаких изменений, возвращаясь к первоначальным параметрам настройки.

:



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(М МОДЕЛЬ)

Глава 3

ВЫПОЛНЕНИЕ /
МОДЕЛИРОВАНИЕ

3.5.6 ОЧИСТИТЬ ЭКРАН

Чтобы использовать эту функцию, никакая программа обработки детали не должна выполняться или моделироваться. Если это не так, программа должна быть прервана.

Стирает показанное экранное или графическое представление.

Если выбран режим объемной графики, произойдет возврат к начальному состоянию и отобразится необработанная деталь.

3.5.7 ОТМЕНИТЬ ГРАФИКУ

Позволяет отменять графическое отображение в любое время, даже во время выполнения или моделирования программы обработки детали.


Чтобы активизировать эту функцию, снова должна быть нажата функциональная клавиша "ГРАФИКА". Чтобы сделать это, ЧПУ не должно выполнять или моделировать программу обработки детали. Если это не так, программа должна быть прервана.



3.5.8 ИЗМЕРЕНИЕ

Чтобы использовать эту функцию, нужно выбрать "ГРАФИКА" (плоскости XZ, XC, или CZ), и ЧПУ не должно выполнять или моделировать программу обработки детали. Если это не так, программа должна быть прервана.

Как только эта функция выбрана, ЧПУ покажет на экране следующую информацию:

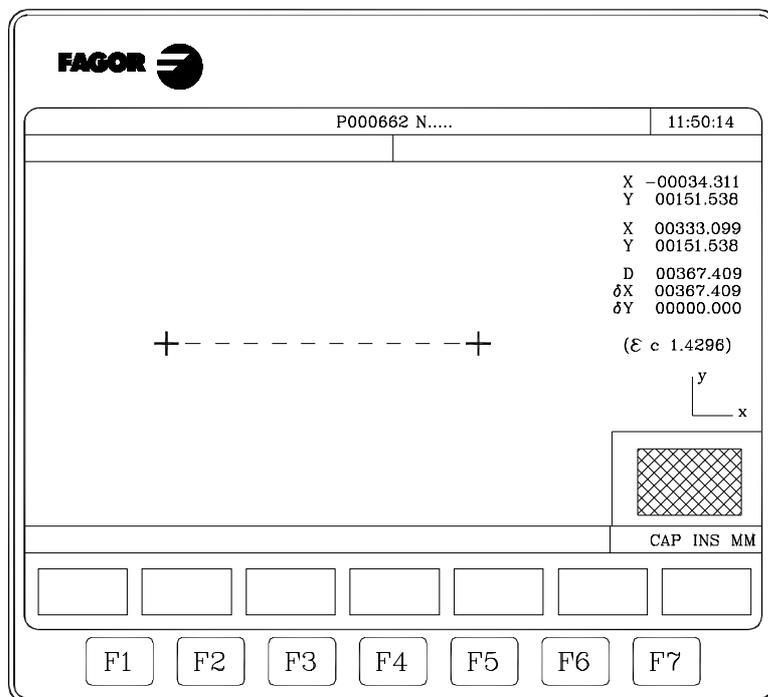

В центре экрана монитора отображается пунктирная линия с двумя курсорами, измеряемый участок. В правой части экрана также будет показано:

- * Координаты этих двух курсоров относительно нуля детали.
- * Расстояние "D" между ними и составляющие этого расстояния по осям выбранных плоскостей "X" и "Z".
- * Шаг курсора " ", соответствующий выбранной области отображения. Дается в рабочих единицах, миллиметрах или дюймах.

ЧПУ показывает выбранный курсор и его координаты красными.

Чтобы выбрать другой курсор, нажмите клавишу "+" или "-". ЧПУ покажет новый выбранный курсор и его координаты красными.

Чтобы переместить выбранный курсор, используйте клавиши стрелка "вниз", "вправо" и "влево".

Также, последовательным нажатием клавиш: Shift-стрелка вверх, Shift-стрелка вниз, Shift-стрелка вправо и Shift-стрелка влево, можно переместить курсор в соответствующее место.

Чтобы выйти из этой команды и вернуться к графическому меню, нажмите [ESC]

При нажатии , ЧПУ также выходит из этого режима работы и возвращается к графическому меню.

3.6 ПОКАДРОВЫЙ РЕЖИМ

При активизации этой опции, ЧПУ переключается между покадровым и непрерывным режимом. Эта функция может использоваться в любое время, даже во время выполнения или моделирования программы обработки детали.

Если выбран покадровый режим, ЧПУ будет выполнять только одну строку программы при каждом нажатии .

Верхнее окно экрана покажет выбранный режим работы. Если выполнение продолжается, сообщение не появится, а если это покадровый режим, отобразится сообщение: ПОКАДРОВЫЙ РЕЖИМ.

4. РЕДАКТИРОВАНИЕ

Этот операционный режим используется для редактирования, изменения или просмотра программы обработки детали, сохраненной в RAM памяти ЧПУ.

Чтобы отредактировать программу обработки детали, сохраненную в "Memkey карте" (карте памяти) или на жестком диске (HD), она должна быть предварительно скопирована в RAM память.

Чтобы отредактировать программу обработки детали, введите номер программы (до 6 цифр) с клавиатуры, или выберите ее курсором из каталога программ обработки детали ЧПУ, и затем нажмите **ENTER**.

Перемещайте курсор по экрану строка за строкой клавишами курсора вверх/ вниз или страница за страницей клавишами "page up", "page down".

Как только номер программы введен, ЧПУ отобразит следующие варианты функциональных клавиш:

РЕДАКТОР (См. раздел 4.1)

Для редактирования новых строк в выбранной программе.

ИЗМЕНИТЬ (См. раздел 4.2)

Для изменения текущей строки программы.

ИСКАТЬ (См. раздел 4.3)

Для поиска строки символов в пределах программы.

ЗАМЕНИТЬ См. раздел 4.4)

Для замены строки символов другой строкой.

УДАЛИТЬ КАДР..... (См.раздел 4.5)

Для удаления кадра или группы кадров.

ПЕРЕМЕСТИТЬ КАДР (См. раздел 4.6)

Для перемещения кадра или группы кадров в пределах программы.

КОПИРОВАТЬ КАДР (См. раздел 4.7)

Для копирования кадров или группы кадров в другое место программы.

КОПИРОВАТЬ ПРОГРАММЫ (См. раздел 4.8)

Для копирования кадра или группы кадров в другую программу.

ВСТАВИТЬ ПРОГРАММУ (См. раздел 4.9)

Для включения содержимого какой-либо программы в программу, выбранную в настоящее время.

ПАРАМЕТРЫ РЕДАКТИРОВАНИЯ (См. раздел 4.10)

Для выбора параметров редактирования (автоматическая нумерация и оси для режима обучения).

4.1 РЕДАКТИРОВАНИЕ

С этой опцией можно редактировать новые строки или кадры выбранной программы.

Выберите курсором кадр, после которого будут добавляться новые, и нажмите функциональную клавишу, соответствующую одному из доступных режимов редактирования.

ЯЗЫК ЧПУ (см. раздел 4.1.1)

Программа редактируется в коде ISO или на языке высокого уровня.

ОБУЧЕНИЕ (см. раздел 4.1.2)

Станок подводится к требуемой позиции, и тогда новая позиция оси может быть назначена в кадре.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ (см. раздел 4.1.3)

Режим редактирования с помощью ЧПУ.

ПРОФИЛИ (см. раздел 4.1.4)

Для редактирования нового профиля

После определения известных данных профиля ЧПУ генерирует соответствующую ему программу в ISO коде.

ВЫБОР ПРОФИЛЯ

Для изменения существующего профиля.

ЧПУ запрашивает первый и последний кадры профиля.

Как только они оба определены, ЧПУ покажет соответствующую графику.

Раздел 4.1.4 описывает, как работать с профилем.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

При выборе этой опции ЧПУ выполнит в пользовательском канале программу настройки, выбранную общим станочным параметром "USEREDIT". (см. раздел 4.1.1)

Она отредактируется в ISO - коде или на языке высокого уровня.

4.1.1 РЕДАКТИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ ЧПУ

Программа будет отредактирована кадр за кадром, и каждый кадр может быть написан в ISO коде или на языке высокого уровня, или это может быть только комментарий программы.

При выборе этой опции функциональные клавиши изменят цвета и появятся на белом фоне, показывая информацию, соответствующую типу редактирования, возможному в этой точке.

Также в любое время можно обратиться к справке редактирования нажатием клавиши **HELP**. Чтобы выйти из этого режима, нажмите снова **HELP**.

Если при редактировании кадра нажимается **ESC**, режим редактирования кадра прерывается, и кадр, редактируемый в настоящее время, не будет добавлен к программе.

Если кадр отредактирован, нажмите **ENTER**. Этот новый кадр добавиться к программе после кадра, обозначенного курсором.

Курсор помещается на новом отредактированном кадре, и область редактирования (окно) будет очищена, чтобы мог быть написан другой кадр.

Для выхода из режима редактирования кадра нажмите **ESC** или **ГЛАВНОЕ МЕНЮ**.

4.1.2 РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ

Эта опция в основном идентична предыдущей (редактирование на языке ЧПУ), кроме того, что касается программирования значений координат положения.

Эта опция показывает текущие значения положения каждой из осей станка.

Она разрешает вводить значения положения осей с клавиатуры ЧПУ (при редактировании на языке ЧПУ) или, также, использовать формат редактирования режима обучения, как описано ниже.

- * Переместите станочные оси клавишами перемещения или электронным маховичком до нужной позиции.
- * Нажмите функциональную клавишу, соответствующую оси, которую требуется определить.
- * ЧПУ присвоит этой оси ее текущую физическую позицию в качестве запрограммированной.

При определении кадра могут быть использованы любые методы программирования значения положения в любое время.

Если редактируемый кадр не имеет никакой информации (пустая область редактирования или окно), может быть нажата клавиша **ENTER**, и в этом случае ЧПУ генерирует новый кадр с текущим значением положения осей.

Этот кадр будет добавляться к программе автоматически, и будет вставлен после кадра, обозначенного курсором.

Курсор позиционируется на новом отредактированном кадре, и область редактирования очищается, чтобы мог быть записан другой кадр.

Если должны быть запрограммированы значения позиции не всех осей, ЧПУ разрешает выбирать требуемые оси. Для этого в этом операционном режиме и в пределах опции “ПАРАМЕТРЫ РЕДАКТОРА”, существует программируемая клавиша **"ОБУЧЕНИЕ ОСЕЙ"**



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(М МОДЕЛЬ)

Глава 4

РЕДАКТИРОВАНИЕ

4.1.3 ИНТЕРАКТИВНЫЙ РЕДАКТОР

Этот редактор ведет оператора через процесс редактирования программы с помощью вопросов, на которые он должен ответить.

Этот тип редактирования имеет следующие преимущества:

- * Не требуется знание языка программирования ЧПУ.
- * ЧПУ допускает только данные, которые запрашивает, таким образом, ошибочные данные не могут быть введены.
- * Программист всегда имеет соответствующую помощь программирования в виде экранов и сообщений.

При выборе этой опции ЧПУ отображает в основном окне ряд графических вариантов, выбираемых функциональной клавишей.

Если выбранная опция имеет еще меню, ЧПУ продолжит показывать новые графические опции, пока не будет выбрана нужная.

С этого момента информация, соответствующая этой опции появится в основном окне, и начнется запрос данных, необходимых для программирования.


Когда требуемые данные введены, окно редактирования покажет редактируемый кадр на языке ЧПУ.

ЧПУ создаст все необходимые кадры и добавит их к программе, как только выполнено редактирование этой опции, и вставит их после кадра, обозначенного курсором.

Основное окно снова покажет графические опции, соответствующие главному меню, делая возможным продолжение редактирования программы.

4.1.4 РЕДАКТОР ПРОФИЛЯ

При выборе этой опции ЧПУ отображает следующие поля или окна:

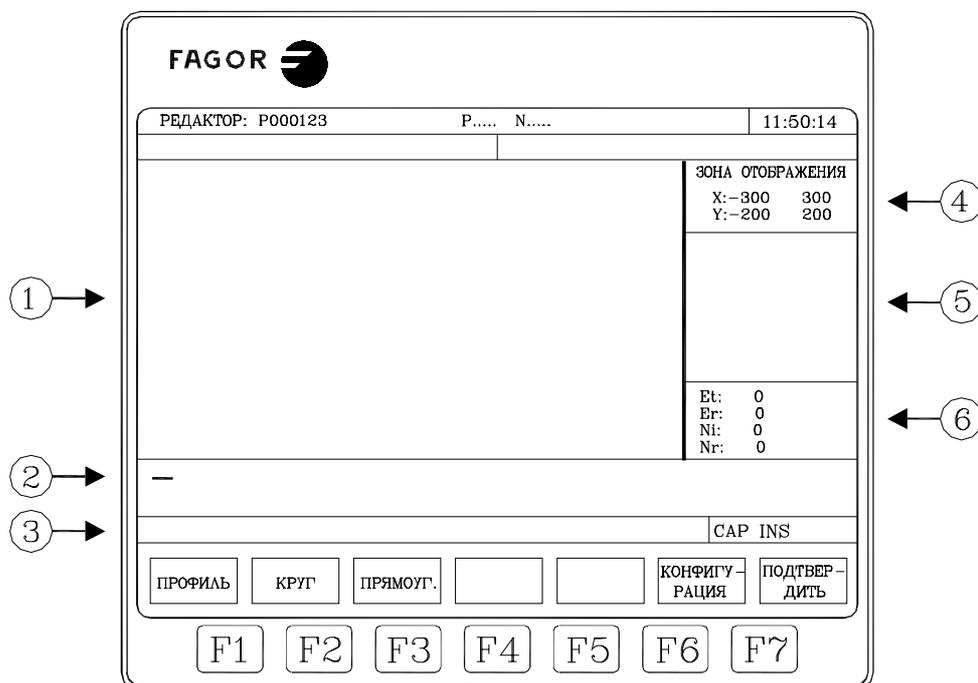

1. Окно, показывающее графическое изображение редактируемого профиля.
2. Окно редактирования, показывающее новый созданный кадр на языке ЧПУ.
3. Область для сообщений редактирования .

4. Область отображения

Отображает часть плоскости графического отображения профиля. Обозначается максимальным и минимальным значениями положения каждой оси.

Способ выбора этой области отображения описан ниже.

5. Область отображения для той части профиля, который выбран в настоящее время для редактирования или изменения.

Это может быть начальный кадр, прямая линия, дуга по часовой стрелке или дуга против часовой стрелки.

6. Область отображения для дополнительной информации. Она показывает ряд параметров для внутреннего использования, значения которых:

Et: Всего элементов профиля
Es: Завершенные элементы
Ni: Количество введенных данных
Nr: Количество требуемых данных

4.1.4.1 РАБОТА С РЕДАКТОРОМ ПРОФИЛЯ

Могут быть отредактированы несколько профилей, не выходя из редактора профиля. Чтобы отредактировать профиль, сделайте следующее:

1. Выберите точку профиля в качестве его начальной точки.
2. Разделите профиль на прямые и кривые участки.

Если профиль имеет скругления угла, фаски, тангенциальные входы или выходы, сделайте следующее:

- Рассматривайте их как отдельные части при наличии достаточного количества информации для их определения.
- Игнорируйте их при определении профиля и, как только сделано определение всего профиля, выберите углы, показывающие эти характеристики, и введите соответствующее значение радиуса.

КОНФИГУРАЦИЯ

Используйте функциональные клавиши [ось абсциссы] и [ось ординаты] для выбора плоскости редактирования.

Функция Автоувеличение показывает, пересчитывает ли ЧПУ графическую область отображения или нет, когда отредактированные линии выходят за его пределы.

ПРОФИЛЬ

Для редактирования любого профиля.

ОКРУЖНОСТЬ

Для быстрого определения профиля скругления. Если начальная точка (X, Y) не определена, ЧПУ примет любую точку в качестве начальной.

Функциональная клавиша [Направление Профиля] указывает, запрограммирован профиль по часовой или против часовой стрелки. Эти данные очень важны для дальнейших модификаций и пересечения профиля.


Каждый раз, когда нажимается эта функциональная клавиша, изменяется текст наверху среднего правого окна.

ПРЯМОЙ УГОЛ

Для быстрого определения профиля прямого угла.

Функциональная клавиша [Направление Профиля] указывает, запрограммирован профиль по часовой или против часовой стрелки. Эти данные очень важны для дальнейших модификаций и пересечения профиля.

Каждый раз, когда нажимается эта функциональная клавиша, изменяется текст наверху среднего правого окна.

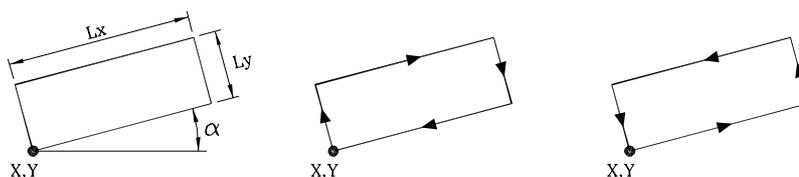

Профиль прямого угла отделяется одной командой, но ЧПУ внутренне разделяет на 4 прямых сегмента.

4.1.4.2 РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРОФИЛЯ

При нажатии функциональной клавиши [ПРОФИЛЬ], ЧПУ запрашивает начальную точку профиля. Для ее определения, используйте соответствующие функциональные клавиши.

Например, если при работе в XY плоскости требуется новая начальная точка - (20,50):

[X] 20 [ENTER]

[Z] 50 [ENTER]

Значения могут быть установлены посредством числовой константы или посредством любого выражения.

Примеры:

X 100

X 10 * cos 45

X 20 + 30 * sin 30

X 2 * (20 + 30 * sin 30)

Как только начальная точка была установлена, нажмите [ПОДТВЕРДИТЬ]

ЧПУ покажет заполненный круг в области графического отображения, чтобы указать начальную точку профиля.

Также, функциональные клавиши покажут следующие варианты:

[ПРЯМАЯ ЛИНИЯ] Для редактирования прямого участка.

[ДУГА ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ] Для редактирования дуги по часовой стрелке.

[ДУГА ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ] Для редактирования дуги против часовой стрелки.

[УГЛЫ] Чтобы вставить скругления, фаски, тангенциальные входы и выходы.

[ИЗМЕНИТЬ] Для изменения начальной точки.

Изменение любого элемента профиля, даже типа элемента (прямая линия, дуга по часовой стрелке или против часовой стрелки)

Вставка нового элемента (прямая линия или дуга) в любой части профиля.

Удаление любого элемента профиля.

Добавление нового дополнительного текста к любой части профиля.

Изменение области отображения.

[НОВЫЙ ПРОФИЛЬ] Для редактирования нового профиля.

[КОНЕЦ] Она должна быть нажата, когда все участки профиля определены.

Должно быть указано, нужно сохранять отредактированный профиль или профили или нет.

ЧПУ выходит из редактора профиля и добавляет к программе ISO код, соответствующий только что отредактированному профилю.



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(М МОДЕЛЬ)

Глава 4

РЕДАКТИРОВАНИЕ

4.1.4.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЯМОГО УЧАСТКА

При нажатии функциональной клавиши [ПРЯМАЯ ЛИНИЯ], ЧПУ отображает данные, показанные на правой стороне этой страницы.

X1, Y1 Координаты начальной точки прямой.

Они не могут быть изменены, потому что они соответствуют последней точке предыдущего участка.

X2, Y2 Координаты конечной точки участка.

? Угол прямой относительно оси абсциссы.

КАСАНИЕ Указывает, является ли линия, которая должна быть нарисована, тангенциальной к предыдущему участку или нет.

ОБЛАСТЬ ОТОБРАЖЕНИЯ	
X:	-300 300
Y:	-200 200
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ	
X1:	50.000
Y1:	60.000
X2:	
Y2:	
?:	
КАСАНИЕ: нет	
Et:	0
Er:	0
Ni:	2
Nr:	2


Нет необходимости определять все эти параметры, но все известные параметры должны быть определены.

Чтобы определить параметр, нажмите соответствующую функциональную клавишу, введите значение и нажмите [ENTER].

Значение может быть определено числовой константой или любым выражением.

Примеры:

- X 100
- X 10 * cos 45
- X 20 + 30 * sin 30
- X 2 * (20 + 30 * sin 30)

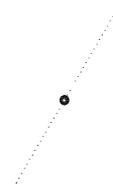


Как только все известные параметры установлены, нажмите функциональную клавишу [ПОДТВЕРДИТЬ], и ЧПУ покажет определенный участок, если это возможно.

Если данных недостаточно для его показа, ЧПУ покажет пунктирную линию, указывающую его ориентацию.

Пример

- X1=0
- Y1=0
- X2
- Y2 = 60 = 60
- TANGENCY = YES

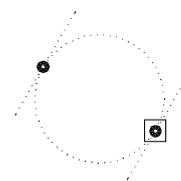

Используйте клавиши курсора вверх/вниз, чтобы выбрать, показывать все возможные варианты или только тот, который изображен красным.

Как только нужный вариант выбран, нажмите [ENTER] для того чтобы ЧПУ его приняло.

4.1.4.4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТКА СКРУГЛЕНИЯ

При нажатии функциональной клавиши [ДУГА ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ] или [ДУГА ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ], ЧПУ отображает данные, показанные на правой стороне этой страницы.

X1, Y1 Координаты начальной точки дуги.

Они не могут быть изменены, потому что они соответствуют последней точке предыдущего участка.

X2, Y2 Координаты конечной точки дуги.

XC, YC Координаты центра дуги.

XC, YC Радиус дуги.

TANGENCY Указывает, является ли дуга, которая будет нарисована, тангенциальной к предыдущему участку или нет.

Нет необходимости определять все эти параметры, но все известные параметры должны быть определены.

Чтобы определить параметр, нажмите соответствующую функциональную клавишу, введите значение и нажмите [ENTER].

Значение может быть определено числовой константой или любым выражением.

Примеры:

$$X 100$$

$$X 10 * \cos 45$$

$$X 20 + 30 * \sin 30$$

$$X 2 * (20 + 30 * \sin 30)$$

Как только все известные параметры установлены, нажмите функциональную клавишу [ПОДТВЕРДИТЬ], и ЧПУ покажет определенный участок, если это возможно.

Если есть больше чем один вариант, они будут показаны. Используя клавиши курсора вправо/влево нужно выбрать требуемый (в красной рамке).

Пример

$$X1 = 40$$

$$Y1 = 30$$

$$X2$$

$$Y2$$


$$XC$$

$$YC$$

$$RA = 20$$

$$TANGENCY = YES$$

ОБЛАСТЬ ОТОБРАЖЕНИЯ	
X: -300	300
Y: -200	200
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ	
X1:	50.000
Y1:	60.000
X2:	
Y2:	
XC:	
YC:	
RA:	
КАСАНИЕ: нет	
Et:	0
Er:	0
Ni:	2
Nr:	2

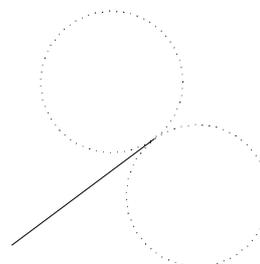

Используйте клавиши курсора вверх/вниз, чтобы выбрать, показывать все возможные варианты или только тот, который изображен красным.

Если недостаточно данных для показа участка, ЧПУ ждет дополнительных данных, чтобы вычислить профиль.

Как только нужный вариант выбран, нажмите [ENTER] для того чтобы ЧПУ его приняло.

4.1.4.5 УГЛЫ

При выборе этой опции, ЧПУ показывает следующие опции функциональных клавиш:

Скругление	Для скругления любых углов профиля.
Фаска	Для добавления фаски к любому углу профиля.
Тангенциальный вход	Для добавления тангенциального входа инструмента при обработке.
Тангенциальный выход	Для добавления тангенциального выхода инструмента в конце операции обработки.

При выборе одной из этих опций, один из углов профиля будет подсвеченным.

Чтобы выбрать другой угол того же самого профиля, используйте клавиши курсора вверх/вниз и влево/вправо.

Чтобы выбрать угол другого профиля, используйте клавиши [page up] и [page down] .

Чтобы определить скругление, введите радиус скругления и нажмите [ENTER].

Чтобы определить фаску, введите радиус фаски и нажмите [ENTER].

Чтобы определить тангенциальный вход, введите радиус пути, которому должен следовать инструмент при выполнении тангенциального входа и нажмите [ENTER].

Чтобы определить тангенциальный выход, введите радиус пути, которому должен следовать инструмент при выполнении тангенциального выхода и нажмите [ENTER].

Чтобы выйти из режима УГЛЫ, нажмите [ESC].

4.1.4.6 ИЗМЕНИТЬ

При выборе этой опции, ЧПУ показывает следующие варианты функциональных клавиш:

Начальная точка	Для изменения начальной точки профиля.
Изменение элемента	Для изменения любого элемента профиля, даже типа элемента (прямые линии, дуга по часовой стрелке или против часовой стрелки).
Вставка элемента	Для вставки нового элемента (прямая линия или дуга) в любом месте профиля.
Удаление элемента	Для удаления любого элемента профиля.
Дополнительный текст	Для добавления дополнительного текста к любому участку профиля.
Профиль	Для добавления новой плоскости редактирования или переопределения опции Autozoom.
Область отображения	Для изменения области отображения.

При выборе одного из этих вариантов, один из элементов профиля будет подсвечен.

Чтобы выбрать другой элемент того же самого профиля, используйте клавиши курсора вверх/вниз и влево/вправо.

Чтобы выбрать элемент другого профиля, используйте клавиши [page up] и [page down] .

Начальная точка

- Выберите начальную точку требуемого профиля. ЧПУ покажет значения, используемые для его определения.
- Измените требуемые значения и нажмите функциональную клавишу [ПОДТВЕРДИТЬ] .

Если это начальная точка "кругового" или "прямоугольного" профиля, она изменяет, все что необходимо, чтобы оставить профиль без изменений.

Изменение элемента

- Выберите нужный элемент. ЧПУ покажет значения, используемые для его определения.
- Можно изменить тип участка (прямая или дуга), переопределить существующие данные, определить новые данные или удалить существующие.

"Круговой" профиль обрабатывается как отдельный элемент, а "прямоугольный" профиль может быть обработан целиком или каждый элемент отдельно.

- Чтобы удалить данные, нажмите функциональную клавишу, которая определяет их, и нажмите [ESC]
- Как только элемент был изменен, нажмите функциональную клавишу [ПОДТВЕРДИТЬ]. ЧПУ пересчитает новый профиль.



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(М МОДЕЛЬ)

Глава 4

РЕДАКТИРОВАНИЕ

Вставка элемента

- Выберите точку или угол, после которых должен быть вставлен новый элемент.
- Выберите тип участка (прямая или дуга), определите его и нажмите функциональную клавишу [ПОДТВЕРДИТЬ] .
- ЧПУ пересчитает новый профиль.

Удаление элемента

- Выберите элемент, который будет удален и подтвердите команду.
При удалении кругового профиля, удаляется весь профиль. При удалении прямоугольного профиля можно удалить весь профиль или каждый элемент отдельно.
- ЧПУ пересчитает новый профиль.

Дополнительный текст

- Выберите нужный элемент. ЧПУ покажет код ISO, соответствующий этому участку в области редактирования.
- Добавьте нужный текст. Можно добавить функции F, S, T, D, M или комментарии программы.
- Нажмите функциональную клавишу [ПОДТВЕРДИТЬ] .

Область отображения

При выборе этой опции показываются следующие варианты функциональных клавиш:

- [Увеличение +] для увеличения изображения на экране.
- [Увеличение -] для уменьшения изображения на экране.
- [Оптимальная область], Для отображения полного профиля на экране.
- Область отображения может быть перемещена клавишами курсора влево/вправо, вверх/вниз.
- Нажмите функциональную клавишу [ПОДТВЕРДИТЬ] . ЧПУ модифицирует значения, обозначенные в верхнем правом окне (ОБЛАСТЬ ОТОБРАЖЕНИЯ).

Чтобы выйти из режима ИЗМЕНИТЬ, нажмите [ESC].



4.1.4.7 КОНЕЦ

Эта функциональная клавиша должна быть нажата, когда все участки профиля определены.

ЧПУ попытается вычислить требуемый профиль, предварительно вычислив все неизвестные величины.

Если имеется несколько возможностей для некоторых участков, ЧПУ покажет их для каждого участка, и нужная опция (заключенная в красную рамку) должна быть выбрана с помощью клавиш курсора вправо/влево.

Как только весь профиль был вычислен, ЧПУ покажет код программы обработки детали, редактируемой в настоящее время.

Программа в ISO коде для отредактированного профиля находится между строками:

```

;***** START *****
;***** END *****

```

Если профиль не может быть вычислен из-за недостатка данных, ЧПУ отобразит соответствующее сообщение об ошибке.


Предупреждение:



При нажатии функциональной клавиши [КОНЕЦ], ЧПУ выходит из редактора профиля и добавляет к программе ISO - код, соответствующий только что отредактированному профилю.

Чтобы выйти из редактора профиля, не изменяя программу обработки детали, нажмите [ESC], ЧПУ запросит подтверждение этой команды.

4.1.4.8 ПРИМЕРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОФИЛЯ

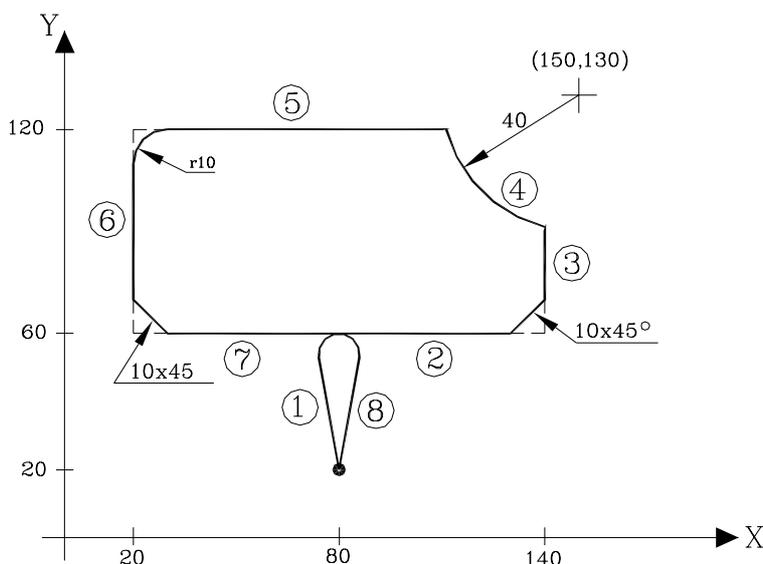**Определение профиля без округления, фасок, тангенциальных входов или выходов.**

Абсцисса и ордината начальной точки $X = 80$ $Y = 20$

Участок 1 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ $X = 80$ $Y = 60$

Участок 2 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ $X = 140$ $Y = 60$

Участок 3 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ $\alpha = 90$

Участок 4 ДУГА ПО ЧАСОВОЙ $XC = 150$ $YC = 130$ Радиус = 40

ЧПУ показывает возможные пересечения между участками 3 и 4. Выберите правильный.

Участок 5 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ $X = 20$ $Y = 120$ $\alpha = 180$

ЧПУ показывает возможные пересечения между участками 4 и 5. Выберите правильный.

Участок 6 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ $X = 20$ $Y = 60$

Участок 7 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ $X = 80$ $Y = 60$

Участок 8 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ $X = 80$ $Y = 20$

Приспособте изображение к экрану

Выберите опцию ОБЛАСТЬ ОТОБРАЖЕНИЯ и нажмите функциональную клавишу [ОПТИМАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ].

Определение скруглений, фасок и тангенциальных входов и выходов.

Выберите опцию ИЗМЕНИТЬ и определите:

ФАСКА Выберите угол 2-3 и нажмите ENTER. С Радиусом = 10

СКРУГЛЕНИЕ Выберите угол 5-6 и нажмите ENTER. С Радиусом = 10

ФАСКА Выберите угол 6-7 и нажмите ENTER. С Радиусом = 10

ТАНГЕНЦИАЛЬНЫЙ ВХОД

Выберите угол 1-2 и нажмите ENTER. С Радиусом = 5

ТАНГЕНЦИАЛЬНЫЙ ВЫХОД

Выберите угол 7-8 и нажмите ENTER. С Радиусом = 5

Нажмите ESC, чтобы выйти из опции ИЗМЕНИТЬ.

Конец процесса редактирования


Нажмите функциональную клавишу [КОНЕЦ]. ЧПУ выходит из режима редактирования конфигурации и показывает программу в ISO коде, которая была создана.



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(M МОДЕЛЬ)

Глава 4

РЕДАКТИРОВАНИЕ

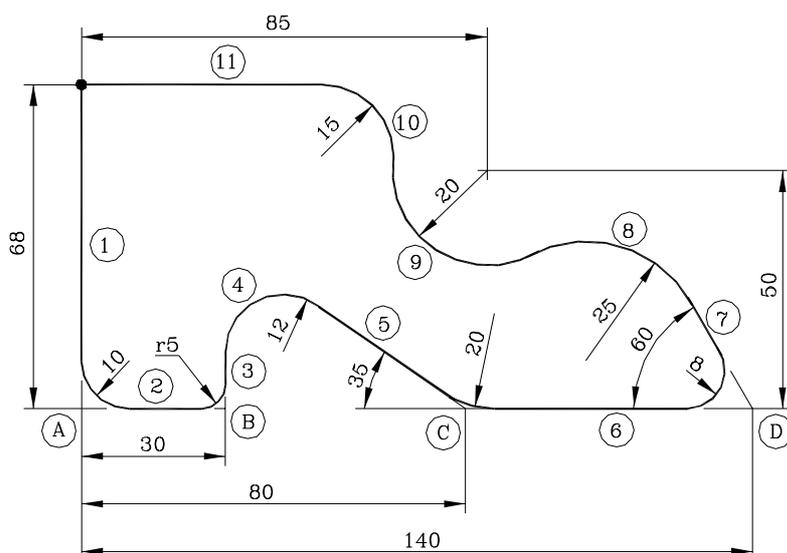

Определение профиля без скругления

Абсцисса и ордината начальной точки $X = 0$ $Y = 68$

Участок 1 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ $X = 0$ $Y = 0$

Участок 2 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ $X = 30$ $Y = 0$

Участок 3 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ $\alpha = 90$

Участок 4 ДУГА ПО ЧАСОВОЙ $RA = 12$ Тангенс = Да

Участок 5 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ $X = 80$ $Y = 0$ $\alpha = 35$ Тангенс = Да

CNC показывает возможные решения для участка 4. Выберите правильный.

Участок 6 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ $X = 140$ $Y = 0$

Участок 7 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ $\alpha = 120$

Участок 8 ДУГА ПРОТИВ ЧАСОВОЙ $RA = 25$ Тангенс = Да

Участок 9 ДУГА ПО ЧАСОВОЙ $XC = 85$ $YC = 50$ $RA = 20$ Тангенс = Да

CNC показывает возможные решения для участка 8. Выберите правильный.

Участок 10 ДУГА ПРОТИВ ЧАСОВОЙ $RA = 15$ Тангенс = Да

Участок 11 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ $X = 0$ $Y = 68$ $\alpha = 180$ Тангенс = Да

CNC показывает возможные решения для участка 10. Выберите правильный.

Приспособте изображения к экрану

Выберите опцию ОБЛАСТЬ ОТОБРАЖЕНИЯ и нажмите функциональную клавишу [ОПТИМАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ].

Определение скругления

Выберите опцию ИЗМЕНИТЬ и определите:

СКРУГЛЕНИЕ Выберите угол и нажмите ENTER C Радиусом = 10

СКРУГЛЕНИЕ Выберите угол и нажмите ENTER C Радиусом = 5

СКРУГЛЕНИЕ Выберите угол и нажмите ENTER C Радиусом = 20

СКРУГЛЕНИЕ Выберите угол D и нажмите ENTER C Радиусом = 8

Нажмите ESC, чтобы выйти из опции ИЗМЕНИТЬ.


Конец процесса редактирования

Выберите функциональную клавишу КОНЕЦ. ЧПУ выходит из режима редактирования профиля и показывает программу, которая была создана, в ISO коде.

Пример определения профиля и дальнейшего его изменения:

Конфигурация

Ось абсциссы: X Ось ординаты: Y Автоувеличение: Да Подтвердить

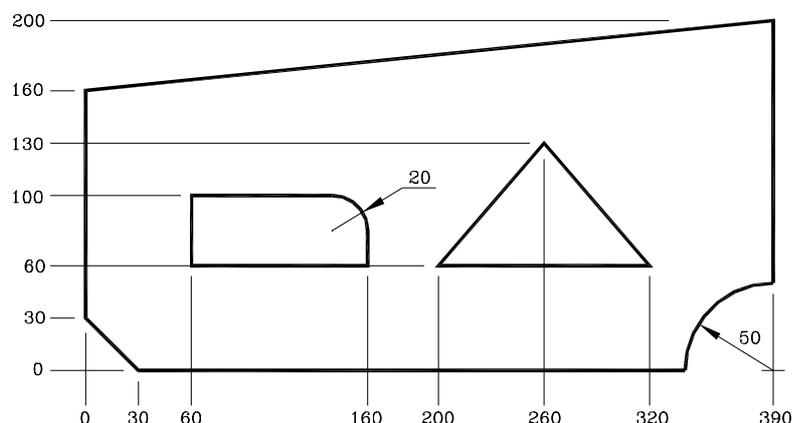

Профиль (внешний профиль)

Начальная точка X 0 Y 100 Подтвердить

Прямая X 0 Y 0 Подтвердить

Прямая X 340 Y 0 Подтвердить

Дуга по часовой стрелке Xf 390 Yf 50 R 50 Подтвердить

(выберите правую дугу)

Прямая X 390 Y 200 Подтвердить

Прямая X 0 Y 160 Подтвердить

Прямая X 0 Y 100 Подтвердить

Новый профиль (прямоугольник)

Прямоугольник X 60 Y 60 Lx 100 Ly 40 Подтвердить

Новый профиль (треугольник)

Профиль

Начальная точка X 200 Y 60 Подтвердить

Прямая X 320 Y 60 Подтвердить

Прямая X 260 Y 130 Подтвердить

Прямая X 200 Y 60 Подтвердить

Углы (скругления и фаски)

Фаска

Выберите первый профиль клавишами page up/down.

Выберите нижний левый угол клавишами курсора вверх/вниз, влево/вправо Enter

Фаска 30

Escape

Скругление

Выберите второй профиль (прямоугольник), верхний правый угол Enter

Радиус 20

Escape

Escape




РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(M МОДЕЛЬ)

Глава 4

РЕДАКТИРОВАНИЕ

Изменить

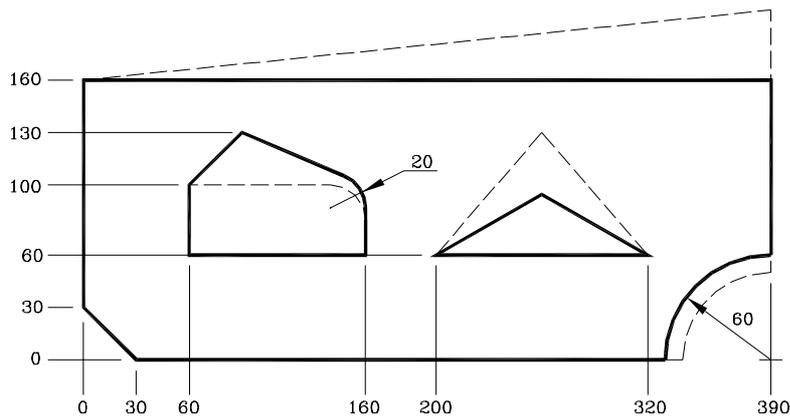

(изменение первого профиля)

Измените элемент

Выберите нижнюю строку первого профиля Enter

Прямая X 330 Подтвердить (выбор дуги)

Изменение - Изменение элемента

Выберите дугу нижнего правого угла Enter

Дуга по часовой стрелке Yf 60 R 60 Подтвердить (выбор дуги)

Изменение - Изменение элемента

Выберите правую линию Enter

Прямая Y 160 Подтвердить

(изменение второго профиля)

Изменение – Вставка элемента

Выберите второй профиль

Выберите теоретический верхний правый угол Enter

Прямая X 90 Y 130 Подтвердить

(изменение третьего профиля)

Изменение - Изменение элемента.

Выберите правую сторону треугольника третьего профиля Enter

Прямая Y Escape (для удаления) Угол 150 Подтвердить

Конец.

4.2 ИЗМЕНИТЬ

Эта опция разрешает изменять содержание выбранного кадра программы.

Перед нажатием этой функциональной клавиши выберите курсором кадр, который должен быть изменен.

Как только эта опция выбрана, функциональные клавиши изменят цвет, показывая тип опции изменения на белом фоне.

Можно также получить справку по редактированию, нажимая **HELP**. Нажмите **HELP** снова, чтобы выйти из режима помощи редактирования.

При нажатии **ESC** информация, соответствующая этому кадру и который был показан в области редактирования, будет удалена. Тогда появится возможность изменить его содержание.

Чтобы выйти из режима изменения кадра, нажмите **CL** или **ESC**, чтобы очистить окно редактирования, и затем нажмите **ESC** снова. Таким образом, выбранный кадр не будет изменяться.

После изменения содержание кадра нажмите **ENTER**, и тогда новое содержание заменяет старое.

4.3 ИСКАТЬ

Эта опция используется для поиска определенного текста в пределах выбранной программы.

При выборе этой опции будут показаны следующие варианты функциональных клавиш:

НАЧАЛО Эта функциональная клавиша позиционирует курсор на первом кадре программы, который затем выбирается при осуществлении выхода из опции "поиск".

КОНЕЦ Эта функциональная клавиша позиционирует курсор на последнем кадре программы, который затем выбирается при осуществлении выхода из опции "поиск".

ТЕКСТ С помощью этой функции можно искать текстовую или символьную последовательность, начинающуюся с кадра, обозначенного курсором.

Если выбрана эта клавиша, ЧПУ запросит символьную последовательность, которую необходимо найти.

Когда текст определен, нажмите функциональную клавишу "КОНЕЦ ТЕКСТА", и курсор будет помещен в месте первого возникновения этого текста.

Поиск начнется с текущего кадра.

Найденный текст будет подсвечен, делая возможным продолжение поиска или выход из него.

Нажмите ENTER для продолжения поиска до конца программы. Можно повторять поиск столько раз, сколько требуется. Когда достигнут конец программы, поиск начнется с первого кадра.

Нажмите функциональную клавишу "EXIT" или клавишу **ESC**, чтобы выйти из режима поиска. Курсор будет помещен в том месте, где обозначенный текст был найден последний раз.

НОМЕР СТРОКИ После нажатия этой клавиши, ЧПУ попросит найти номер кадра. После ввода нужного номера и нажатия **ENTER**, курсор помещается на том кадре, который будет затем выбран при выходе из режима поиска.

4.4 ЗАМЕНИТЬ

С этой функцией можно заменить одну символьную последовательность на другую по всей выбранной программе.

При выборе этой опции, ЧПУ запросит символьную последовательность, которую нужно заменить.

Как только заменяемый текст обозначен, нажмите функциональную клавишу "С", и ЧПУ запросит символьную последовательность, которая заменит предыдущую.

После введения этого текста, нажмите функциональную клавишу "КОНЕЦ ТЕКСТА", и курсор будет помещен в месте первого возникновения найденного текста.

Поиск начнется с текущего кадра.

Найденный текст будет подсвечен, и появятся следующие варианты функциональных клавиш:

ЗАМЕНИТЬ Заменяет подсвеченный текст и продолжает поиск от этого места до конца программы.

Если текст, который будет заменен, больше не найден, ЧПУ выйдет из этого режима.

Если текст найден, он будет подсвечен, показывая те же самые опции "заменить" или "не заменять".

НЕ ЗАМЕНЯТЬ Не будет заменять подсвеченный текст и продолжит поиск от этого места до конца программы.

Если текст, который будет заменен, больше не найден, ЧПУ выйдет из этого режима.

Если текст найден, он будет подсвечен, показывая те же самые опции "заменить" или "не заменять".

ДО КОНЦА Эта функция автоматически заменит весь соответствующий текст от текущего кадра до конца программы, не предлагая опцию "не заменять".

АВАРИЙНОГОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ РАБОТЫ Эта функция не будет заменять подсвеченный текст и выйдет из режима "найти и заменить"



4.5 УДАЛИТЬ КАДР

С помощью этой функции можно удалить кадр или группу кадров.

Чтобы удалить только один кадр, поместите на нем курсор, и нажмите **ENTER**.

Чтобы удалить группу кадров, укажите первый и последний кадры удаляемой группы. Чтобы это выполнить, сделайте следующее:

- * Поместите курсор на первом удаляемом кадре и нажмите функциональную клавишу “НАЧАЛЬНЫЙ КАДР”.
- * Поместите курсор на последнем удаляемом кадре и нажмите функциональную клавишу “ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КАДР”.

Если последний кадр удаляемой группы одновременно является последним кадром программы, он также может быть выбран нажатием функциональной клавиши "ДО КОНЦА".

- * Как только первый и последний кадры выбраны, ЧПУ выдвинет на первый план выбранные кадр, запрашивая подтверждение для их удаления.

4.6 ПЕРЕМЕСТИТЬ КАДР

С этой опцией можно переместить кадр или группу кадров, предварительно указав первый и последний кадры перемещаемой группы кадров. Чтобы это выполнить, сделайте следующее:

- * Поместите курсор на первый кадр перемещаемой группы и нажмите функциональную клавишу “НАЧАЛЬНЫЙ КАДР”.
- * Поместите курсор на последний кадр перемещаемой группы и нажмите функциональную клавишу “КОНЕЧНЫЙ КАДР”.

Если последний кадр перемещаемой группы одновременно является последним кадром программы, он может также быть выбран нажатием функциональной клавиши "ДО КОНЦА" .

Если перемещается только один кадр, “начальный” и “конечный” кадр будет одним и тем же.

- * Как только первый и последний кадры выбраны, ЧПУ подсветит выбранные кадры, запрашивая подтверждение на их перемещение.

Укажите кадр, после которого эта группа кадров должна быть помещена.

- * Нажмите функциональную клавишу "НАЧАЛО ОПЕРАЦИИ", чтобы выполнить перемещение.

4.7 КОПИРОВАТЬ КАДР

С этой опцией можно копировать кадр или группу кадров, предварительно указав первый и последний кадры копируемой группы. Чтобы это выполнить, сделайте следующее:

- * Поместите курсор на первом кадре копируемой группы и нажмите функциональную клавишу “НАЧАЛЬНЫЙ КАДР”.
- * Поместите курсор на последнем кадре копируемой группы и нажмите функциональную клавишу “КОНЕЧНЫЙ КАДР” .

Если последний кадр копируемой группы является одновременно последним кадром программы, он может также быть выбран нажатием функциональной клавиши "ДО КОНЦА".

Если копируется только один кадр, “начальный “ и “конечный” кадры будут совпадать.

- * Как только первый и последний кадры выбраны, ЧПУ подсветит выбранные кадры, запрашивая подтверждение на их копирование.

Укажите кадр, после которого эта группа кадров должна быть помещена.

- * Нажмите функциональную клавишу ” НАЧАЛО ОПЕРАЦИИ", чтобы выполнить эту команду.



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(М МОДЕЛЬ)

Глава 4

РЕДАКТИРОВАНИЕ

4.8 КОПИРОВАТЬ ПРОГРАММУ

С этой опцией можно копировать кадр или группу кадров одной программы в другую.

При выборе этой опции, ЧПУ запросит номер адресной программы, куда должны быть скопированы выбранный кадр или кадры. После ввода номера программы нажмите **ENTER**.

Затем укажите первый и последний кадры копируемой группы следующим образом:

- * Поместите курсор на первом кадре копируемой группы и нажмите функциональную клавишу “НАЧАЛЬНЫЙ КАДР”.
- * Поместите курсор на последнем кадре копируемой группы и нажмите функциональную клавишу “КОНЕЧНЫЙ КАДР”.

Если последний кадр копируемой группы является одновременно последним кадром программы, он может также быть выбран нажатием функциональной клавиши "ДО КОНЦА".

Если копируется только один кадр, “начальный “ и “конечный” кадры будут совпадать.

- * Как только первый и последний кадры выбраны, ЧПУ подсветит выбранные кадры и выполнит команду.

Если адресная программа уже существует, отобразятся следующие варианты:

- * Запись по существующей программе. Все кадры адресной программы будут стерты и заменены скопированными кадрами.
- * Добавить скопированные кадры после существующих кадров в адресной программе .
- * Прервать или отменить команду, не копируя кадры.



4.9 ВСТАВИТЬ ПРОГРАММУ

С этой опцией можно вставить или объединить содержание какой-либо программы с программой, выбранной в настоящее время.

Как только эта опция выбрана, ЧПУ запросит номер исходной программы, которая должна быть объединена. После ввода номера, нажмите **ENTER**.

Затем укажите курсором кадр, после которого будет включена исходная программа .

Наконец, нажмите функциональную клавишу "НАЧАЛО ОПЕРАЦИИ ", чтобы выполнить команду.



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(M МОДЕЛЬ)

Глава 4

РЕДАКТИРОВАНИЕ

4.10 ПАРАМЕТРЫ РЕДАКТИРОВАНИЯ

С этой опцией можно выбрать параметры редактирования, используемые в этом операционном режиме.

Ниже описаны доступные опции или параметры. Они выбираются функциональными клавишами.

4.10.1 АВТОНУМЕРАЦИЯ

С этой опцией ЧПУ автоматически нумерует (маркирует) кадры после того, как они были отредактированы.

После выбора этой опции, ЧПУ отобразит функциональные клавиши "ВКЛ" и "ВЫКЛ" для активизации или отмены этой функции.

Как только эта функция активизирована, на CRT появятся следующие опции:

ШАГ После нажатия этой функциональной клавиши введите желательный шаг нумерации между двумя последовательными кадрами и нажмите ENTER.

Значение по умолчанию 10.

НАЧАЛО После нажатия этой функциональной клавиши введите начальный номер кадра, который будет использоваться для следующего редактируемого кадра.

Значение по умолчанию - 0.

При установке обоих параметров, выберите сначала ШАГ, затем НАЧАЛЬНЫЙ номер кадра.

Пример: ШАГ= 12, НАЧАЛЬНЫЙ= 56;
пронумерованные кадры: N56, N68, N80...

Предупреждение:



Эта функция не будет нумеровать уже существующие кадры.

4.10.2 ВЫБОР ОСЕЙ ДЛЯ РЕЖИМА ОБУЧЕНИЯ

Помните, что в режиме ОБУЧЕНИЕ, доступна следующая особенность:

Когда редактируемый кадр не имеет никакой информации (область редактирования пуста), может быть нажата клавиша **"ENTER"**. В этом случае, ЧПУ создает новый кадр с текущими значениями положения осей.

Опция, описанная здесь, разрешает выбор осей, значения положения которых будут автоматически введены в кадр.

После нажатия функциональной клавиши **"ОБУЧЕНИЕ ОСЕЙ"**, ЧПУ показывает все оси станка.

Оператор должен удалить нажатием соответствующих функциональных клавиш не нужную ось или оси.

Каждый раз при нажатии функциональной клавиши, ЧПУ удалит соответствующую ось, отображая только выбранные.

Чтобы закончить эту операцию, нажмите **"ENTER"**.

С этого момента и каждый раз, когда происходит ОБУЧЕНИЕ, ЧПУ будет принимать эти выбранные оси. Чтобы изменить эти значения, обратитесь к этой опции снова и выберите новые оси.

User notes:

5. РУЧНОЙ РЕЖИМ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ (JOG)

Этот режим будет использоваться при необходимости использования ручного управления станком.

После того, как выбран этот режим работы, ЧПУ разрешает перемещение осей с помощью клавиш управления осями (X +, X-, Z +, Z-, 3 +, 3-, 4 +, 4-), расположенными на пульте оператора, или с помощью электронного маховичка (если он доступен).

Этот режим работы предлагает следующие опции функциональных клавиш: 

С опцией **MDI** можно изменять условия обработки на станке (тип движения, скорости подачи, и т.д.). Также ЧПУ будет поддерживать условия, выбранные в этом режиме, при переключении к режимам **"ВЫПОЛНИТЬ"** или **"МОДЕЛИРОВАТЬ"**.

Этот операционный режим предлагает следующие опции функциональных клавиш:



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(М МОДЕЛЬ)

Глава 5

РУЧНОЙ РЕЖИМ
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
(JOG)

Стр 1 из 14

ПОИСК СТАНОЧНОГО НУЛЯ

С этой опцией можно выполнить поиск исходного на требуемой оси или осях.

ЧПУ предлагает два способа поиска станочного нуля (исходного):

- * Использование подпрограммы, связанной с функцией G74. Номер этой подпрограммы будет определен общим станочным параметром "REFSUB".
- * Выбор оси или осей, для которых должен быть выполнен поиск нуля.

Как только функция поиска нуля была выбрана, ЧПУ покажет функциональную клавишу для каждой оси и функциональную клавишу "ВСЕ".

Если выбрана функциональная клавиша "ВСЕ", ЧПУ подсветит (в негативном изображении) названия всех осей и, после нажатия клавиши , выполнит подпрограмму, связанную с G74.

С другой стороны, чтобы выполнить поиск нуля на одной, на нескольких или на всех осях сразу (без выполнения связанной подпрограммы), должны быть нажаты функциональные клавиши, соответствующие этим осям.

После нажатия каждой функциональной клавиши, ЧПУ подсветит название выбранной оси.

Если была выбрана ненужная ось, нажмите **ESC**, чтобы отменить этот выбор, и вернитесь, чтобы выбрать "поиск станочного нуля".

Как только все требуемые оси выбраны, нажмите . ЧПУ запустит поиск исходного, перемещая одновременно все выбранные оси до тех пор, пока не нажаты переключатели поиска исходного для всех осей. С этого момента ЧПУ продолжит поиск исходного для одной оси.

Предупреждение:



При поиске исходного используя функциональную клавишу "ВСЕ", ЧПУ поддержит нуль детали или активный в это время корректор нуля. Однако, если оси были выбраны одна за другой, ЧПУ примет позицию "исходное" в качестве нового нуля детали.

ПРЕДНАБОР

С этой функцией можно предварительно устанавливать требуемое значение положения оси.

Как только эта опция выбрана, ЧПУ покажет функциональную клавишу, соответствующую каждой оси.

После нажатия функциональной клавиши устанавливаемой оси, ЧПУ запросит значение положения которое должно быть установлено.

Нажмите **ENTER** после того, как значение было введено, чтобы это значение было принято ЧПУ.

КАЛИБРОВКА ИНСТРУМЕНТА

С этой функцией можно калибровать длины выбранного инструмента по осям X и Z, используя для этой цели деталь известных размеров.

Перед нажатием этой функциональной клавиши должен быть выбран инструмент, который будет калиброваться.

Калибровка инструмента производится по одной оси и делается это посредством функции G15 вдоль оси (по умолчанию ось Z).

При использовании датчика измерения для калибровки инструмента должны быть соответственно установлены следующие параметры станка: "PRBXMIN", "PRBXMAX", "PRBYMIN", "PRBYMAX", "PRBZMIN" и "PRBZMAX".

Калибровка инструмента без датчика измерения

Выполните следующие шаги:

- * Нажмите функциональную клавишу, соответствующую оси для калибровки.
- * ЧПУ запросит значение позиции известной детали в точке касания.

Как только это значение было введено, нажмите **ENTER** для того, чтобы ЧПУ его приняло.

- * Переместите инструмент клавишами перемещения (X +, X-, +Y, -Y, Z +, Z-, 3 +, 3-, 4 +, 4-) до касания детали.
- * Нажмите функциональную клавишу "ЗАГРУЗИТЬ", соответствующую этой оси.

ЧПУ выполнит необходимые вычисления и назначит новое значение длины инструмента.

Калибровка инструмента с датчиком измерения

Калибровка инструмента может выполняться двумя путями: "без датчика измерения", как описано выше, или следующим образом:

- * Нажмите функциональную клавишу, которая указывает направление калибровки инструмента вдоль продольной оси.
- * ЧПУ переместит инструмент со скоростью подачи, обозначенной станочным параметром для этой оси "PRBFEEED" до касания датчика измерения.

Максимальное расстояние, на которое инструмент может переместиться, установлено станочным параметром "PRBMOVE".

- * Когда инструмент касается датчика измерения, ЧПУ останавливает ось и, после выполнения соответствующих вычислений, оно назначит новое значение длины инструмента соответствующему корректору инструмента.



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(M МОДЕЛЬ)

Глава 5

РУЧНОЙ РЕЖИМ
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
(JOG)

MDI

С этой функцией можно редактировать и выполнять кадр (ISO или высокого уровня), вводя необходимую информацию посредством функциональных клавиш.

После того, как кадр отредактирован, нажмите клавишу , чтобы его выполнить, не выходя из этого режима работы.

Предупреждение:



При поиске исходного "G74" ЧПУ поддержит нуль детали или активный в это время корректор нуля.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

При выборе этой опции, ЧПУ выполнит в пользовательском канале программу, номер которой обозначен в общем станочном параметре "USERMAN".

Чтобы выйти из выполнения и вернуться к предыдущему меню, нажмите **ESC**.

ДИСПЛЕИ

Доступные режимы отображения:

Текущее

Отображает реальное положение оси относительно исходного.

РУЧНОЙ		P..... N.....	11:50:14
ТЕКУЩЕЕ			
X 00100.000			
Y 00150.000			
Z 00004.269			
U 00071.029			
V 00011.755			
F03000.0000 %100 S00000.0000 %100 T0000 D000 NT000 ND000 S0000 RPM			
G00 G17 G54 PARTC=00000 СУТТМВ=00:00:00:00 ТИМВР=000000:00:00			
НЕПРЕРЫВНОЕ РУЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ		100%	CAP INS MM
ПОИСК НУЛЯ	ПРЕДВАР	КАЛИБРОВКА ИНСТРУМЕНТА	MDI
		ВЫБОР ОТБРАЖЕНИЯ	ММ./ДУЙМЫ
F1	F2	F3	F4
F5	F6	F7	

Ошибка рассогласования

Различие между реальным и теоретическим положением каждой оси и шпинделя.

РУЧНОЙ		P..... N.....	11:50:14
ОШИБКА РАССОГЛАСОВАНИЯ			
X 00000.002		S 00000.000	
Y -00000.003			
Z 00000.003			
U 00000.001			
V -00000.002			
		ОТКЛОНЕНИЯ	КОЭФФИЦИЕНТЫ
		X 00000.000	X 00001.000
		Y 00000.000	Y 00001.000
		Z 00000.000	Z 00001.000
		D 00000.000	
F03000.0000 %100 S00000.0000 %100 T0000 D000 NT000 ND000 S0000 RPM			
G00 G17 G54 PARTC=00000 СУТТМВ=00:00:00:00 ТИМВР=000000:00:00			
НЕПРЕРЫВНОЕ РУЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ		100%	CAP INS MM
ПОИСК НУЛЯ	ПРЕДВАР	КАЛИБРОВКА ИНСТРУМЕНТА	MDI
		ВЫБОР ОТБРАЖЕНИЯ	ММ./ДУЙМЫ
F1	F2	F3	F4
F5	F6	F7	

Текущее и ошибка рассогласования

Показывает реальное положение осей и их ошибки рассогласования.

РУЧНОЙ		P..... N.....	11:50:14
ТЕКУЩЕЕ		ОШИБКА РАССОГЛАСОВАНИЯ	
X 00100.000		X 00000.002	
Y 00150.000		Y -00000.003	
Z 00004.269		Z 00000.003	
U 00071.029		U 00000.001	
V 00011.755		V -00000.002	
F03000.0000 %100 S00000.0000 %100 T0000 D000 NT000 ND000 S0000 RPM			
G00 G17 G54 PARTC=00000 СУТТМВ=00:00:00:00 ТИМВР=000000:00:00			
НЕПРЕРЫВНОЕ РУЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ		100%	CAP INS MM
ПОИСК НУЛЯ	ПРЕДВАР	КАЛИБРОВКА ИНСТРУМЕНТА	MDI
		ВЫБОР ОТБРАЖЕНИЯ	ММ./ДУЙМЫ
F1	F2	F3	F4
F5	F6	F7	



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(M МОДЕЛЬ)

Глава 5


РУЧНОЙ РЕЖИМ
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
(JOG)

Стр 5 из 14

PLC


Доступ к режиму контроля PLC

Чтобы узнать, как он работает, смотрите главу PLC, контроль

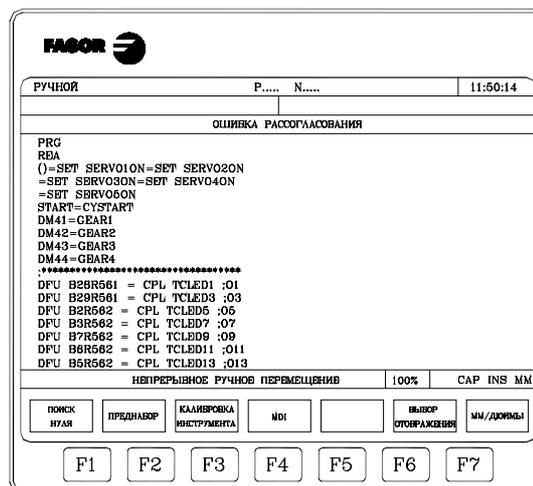

Положение

Показывает реальное положение осей относительно станочного нуля (исходного).

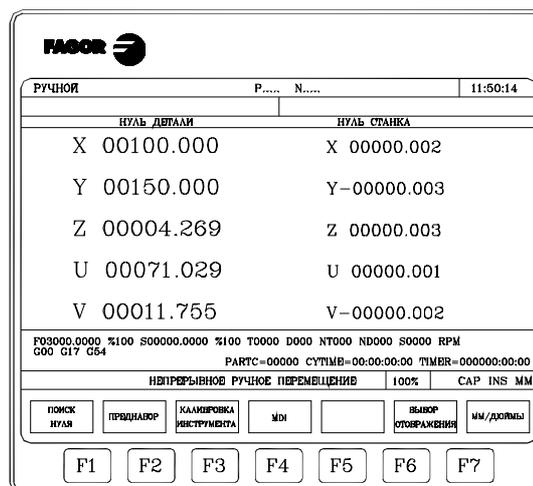

ММ/ДУЙМЫ

Эта функциональная клавиша переключают единицы измерения для линейных осей с миллиметров на дюймы и наоборот.

Нижнее правое окно будет всегда показывать выбранные единицы.

Обратите внимание, что это переключение не затрагивает поворотные оси, положение которых показывается в градусах.



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(М МОДЕЛЬ)

Глава 5

РУЧНОЙ РЕЖИМ
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
(JOG)

5.1 РУЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОСЕЙ

5.1.1 НЕПРЕРЫВНОЕ РУЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

Как только % ручной коррекции подачи (обозначенный станочным параметром оси "JOGFEED"), был выбран переключателем на панели оператора, нажмите клавишу перемещения, соответствующую требуемой оси и требуемому направлению перемещения (X +, X -, +Y, -Y, Z +, Z -, 3 +, 3 -, 4 +, 4 - и т.д.).

Оси могут перемещаться по одной и другими способами в зависимости от состояния общего логического входа "LATCHMAN":

- * Если PLC устанавливает этот вход низким уровнем, оси будут перемещаться при нажатии соответствующей клавиши перемещения.
- ** Если PLC устанавливает этот вход высоким уровнем, оси будут перемещаться с момента, соответствующего нажатию клавиши перемещения, до момента нажатия клавиши  или другой клавиши перемещения. В этом случае, перемещение будет перенесено на ось, соответствующую новой клавише перемещения.

Если при перемещении оси нажата клавиша , ось будет двигаться со скоростью подачи, установленной станочным параметром "GOOFEED" для этой оси, пока эта клавиша остается нажатой. При освобождении этой клавиши, ось восстановит предыдущую скорость подачи (с ее % ручной коррекции).

5.1.2 ИНКРЕМЕНТАЛЬНОЕ РУЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

Позволяет перемещать выбранную ось в выбранном направлении с инкрементальным шагом, выбранным переключателем ручной коррекции скорости подачи и со скоростью подачи, обозначенной станочным параметром для этой оси "JOGFEED".

Доступные позиции: 1, 10, 100, 1000 и 10000, соответствующие разрешающей способности отображения.

Пример:

Формат отображения: 5.3 в мм или 4.4 в дюймах

Позиция переключателя	Перемещение
1	0.001 мм или 0.0001 дюйм
10	0.010 мм или 0.0010 дюйм
100	0.100 мм или 0.0100 дюйм
1000	1.000 мм или 0.1000 дюйм
10000	10.000 мм или 1.0000 дюйм

Максимально разрешенный шаг - 10 мм или 1 дюйм независимо от выбранного формата отображения (например: 5.2 в мм или 4.3 в дюймах).

После выбора требуемого инкрементального перемещения на переключателе при нажатой клавише перемещения (X +, X-, +Y, -Y, Z +, Z-, 3 +, 3-, 4 +, 4- и т.д.), соответствующая ось переместится на выбранное расстояние в выбранном направлении.

Если при перемещении оси нажата клавиша , ось будет двигаться со скоростью подачи, установленной станочным параметром "G00FEED" для этой оси, пока эта клавиша остается нажатой. При освобождении этой клавиши, ось восстановит предыдущую скорость подачи (с ее % ручной коррекции).



5.1.3 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ С ЭЛЕКТРОННЫМ ШТУРВАЛОМ

Существует несколько конфигураций штурвала:


- Общий штурвал: Он может использоваться для перемещения любых осей по очереди. Выберите ось и поверните штурвал для ее перемещения.
- Индивидуальный штурвал: Он заменяет механические штурвалы. Может использоваться до 3 штурвалов (один на ось). Он перемещает только ось, с которой связан.

Чтобы переместить какую-либо из них, поверните переключатель в любую из позиций штурвала.

Позиции 1, 10 и 100 указывают масштабирующий коэффициент, применяемый помимо внутреннего $\times 4$ к импульсам обратной связи, приходящим от электронного штурвала.

Например, если изготовитель установил шаг 0.100 мм или 0.0100 дюймов на поворот штурвала, то:

Позиция переключателя	Шаг на поворот
1	0.100 мм или 0.0100 дюйм
10	1.000 мм или 0.1000 дюйм
100	10.000 мм или 1.0000 дюйм

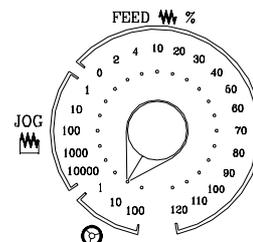

Предупреждение:



При работе с индивидуальными штурвалами в зависимости от того, насколько быстро штурвал вращается и от выбранной позиции переключателя штурвала, ЧПУ может потребоваться переместить ось быстрее, чем разрешенный максимум. В этом случае ЧПУ переместит ось на обозначенное расстояние, но ограничит скорость оси максимальным значением.

Есть 3 рабочих режима с штурвалами:

- Стандартный штурвал: Общим штурвалом, выберите перемещаемую ось и поверните штурвал. С индивидуальными штурвалами, поверните штурвал, связанный с осью, которая будет перемещена.
- Штурвал пути: Для закругления кромок и скругления углов 2 оси перемещаются вдоль выбранного пути (закругление кромок или скругление углов), перемещением одного штурвала. Эта функция должна быть активизирована через PLC. Общий штурвал принимается как



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(M МОДЕЛЬ)

Глава 5

РУЧНОЙ РЕЖИМ
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
(JOG)

Штурвал подачи

"штурвал пути" или индивидуальный штурвал, связанный с осью Z.

Для управления скоростью подачи станка.

Эта функция должна быть активизирована через PLC.



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(M МОДЕЛЬ)

Глава 5

РУЧНОЙ РЕЖИМ
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
(JOG)

5.1.3.1 СТАНДАРТНЫЙ РЕЖИМ ШТУРВАЛА

С общим штурвалом работают следующим образом:

1. Выберите ось, которая будет перемещаться.

Нажмите одну из клавиш перемещения перемещаемой оси. Выбранная ось будет подсвечена.

При использовании штурвала FAGOR с кнопкой выбора оси, ось может быть выбрана следующим образом:

Нажмите кнопку на конце штурвала. ЧПУ выбирает первую ось и она подсвечивается.

При нажатии кнопки снова, ЧПУ выбирает следующую ось и так далее, по кругу.

Чтобы отменить выделение оси, держите кнопку нажатой больше 2 секунд.

2. Переместите ось.

Как только ось была выбрана, она будет перемещаться, пока штурвал вращается, в направлении, обозначенном этим штурвалом.

С индивидуальными штурвалами

Каждая ось будет перемещаться, пока соответствующий штурвал вращается, согласно положению выключателя в направлении, им обозначенном.

С несколькими штурвалами одновременно:

Станок может иметь общий штурвал и до 3 индивидуальных штурвалов, связанных с каждой осью.

Индивидуальные штурвалы имеют приоритет над общим штурвалом. Так, если индивидуальный штурвал перемещается, общий штурвал будет игнорироваться.



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(M МОДЕЛЬ)

Глава 5

РУЧНОЙ РЕЖИМ
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
(JOG)

5.1.3.2 РЕЖИМ ШТУРВАЛА ПУТИ

С этой особенностью можно перемещать две оси одновременно по линейному пути (закругление кромок) или круговому пути (скругление) одним штурвалом.

ЧПУ принимает в качестве штурвала пути общий штурвал или, когда он отсутствует, тот, который связан с осью X.

Эта особенность должна быть отработана на PLC.

Чтобы активизировать или отменить режим работы "Штурвал пути", воздействуйте на логический вход ЧПУ "MASTRHND" M5054,

M5054 = 0 Нормальные штурвалы

M5054 = 1 Режим Штурвал пути ВКЛ.


Чтобы указать тип перемещения, воздействуйте на логический вход ЧПУ "HNLINARC" M5053,

M5053 = 0 Прямая линия (линейный путь)

M5053 = 1 Дуга

Для линейного пути укажите угол пути в переменной MASLAN (значение в градусах между линейным путем и первой осью плоскости).

Для дуги укажите координаты центра дуги в переменных MASCFI и MASCSE (для первой и второй осей основной плоскости).

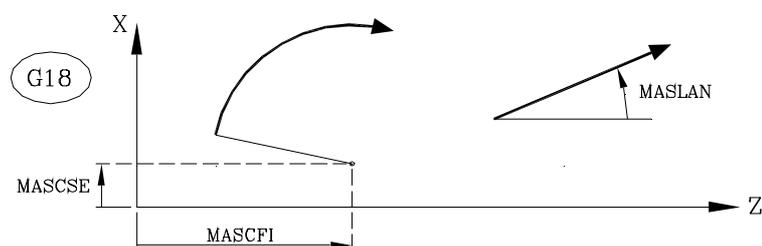

Переменные MASLAN, MASCFI и MASCSE могут читаться и записываться из ЧПУ, DNC и PLC.

Одновременные штурвалы

При выборе режима Штурвал пути ЧПУ ведет себя следующим образом:

- Если есть общий штурвал, именно он будет работать в режиме Штурвал пути. Индивидуальные штурвалы, если таковые вообще имеются, останутся связанными с соответствующими осями.
- Если нет общего штурвала, тогда индивидуальный штурвал, связанный с осью X, работает в режиме Штурвал пути.

5.1.3.3 ШТУРВАЛ ПОДАЧИ

Обычно, при изготовлении детали в первый раз, скорость подачи станка управляется с помощью переключателя ручной коррекции скорости подачи.

С этой версии можно также использовать станочные штурвалы для управления скоростью подач. Таким образом, скорость подачи механической обработки будет зависеть от того, как быстро поворачивается штурвал.

Для этого сделайте следующее:

Запретите все позиции переключателя ручной коррекции скорости подачи из PLC.

Определите, как далеко повернут штурвал (чтение полученных импульсов)

Установите соответствующую скорость подачи из PLC в зависимости от импульсов, полученных от штурвала.

Следующие переменные ЧПУ возвращают количество импульсов, на которые повернулся штурвал.

HANPF показывает количество импульсов 1-го штурвала.

HANPS показывает количество импульсов 2-го штурвала.

HANPT показывает количество импульсов 3-го штурвала.

HANPFO показывает количество импульсов 4-го штурвала.

Пример: станок имеет кнопку, чтобы активизировать и отменять эту возможность (штурвал подачи), и управление скоростью подачи выполняется вторым штурвалом.

CY1

R101=0

Сбрасывает регистр, содержащий предыдущее показание штурвала

КОНЕЦ

PRG

DFU I71 = CPL M1000

Каждый раз при нажатии кнопки, метка M1000 инвертируется

M1000 = MSG1

Если функция активна, отображается сообщение.

NOT M1000

Если функция не активна

= И KEYDIS4 \$FF800000 KEYDIS4 допускаются все позиции переключателя ручной коррекции скорости подачи

= JMP L101

и продолжается выполнение программы

Если функция активна

DFU M2009

и указатель находится на метке часов M2009

= CNCRD (HANPS, R100, M1) Считывается количество импульсов штурвала, содержащихся в R100

= SBS R101 R100 R102

вычисляет количество импульсов, полученных при последнем считывании

= MOV R100 R101

модифицирует R101 для следующего считывания

=MLS R102 3 R103

вычисляет в R103 соответствующий % ручной коррекции скорости подачи

= OR KEYDIS4 \$7FFFFFFF KEYDIS4 запрещает все другие позиции переключателя ручной коррекции скорости подачи



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(M МОДЕЛЬ)

Глава 5

РУЧНОЙ РЕЖИМ
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
(JOG)

CPS R103 LT 0 = SBS 0 R103 R103 игнорирует направление поворота штурвала

CPS R103 GT 120 = MOV 120 R103 Ограничивает максимальный % ручного корректора скорости подачи 120%.

DFU M2009 С указателем метки часов

M2009

= CNCWR (R103, PLCFRO, M1) устанавливают расчетный % ручной коррекции скорости подачи

(PLCFRO=R103)

L101

КОНЕЦ

5.2 РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ШПИНДЕЛЕМ

Можно управлять шпинделем посредством следующих клавиш панели оператора без необходимости выполнять M03, M04 или M05.

 подобно выполнению M03. Запускает шпиндель по часовой стрелке, и отображает M03 в хронологии состояний механической обработки.

 подобно выполнению M04. Запускает шпиндель против часовой стрелки, и отображает M04 в хронологии состояний механической обработки.

 подобно выполнению M05. Останавливает шпиндель

 и  изменяет запрограммированную скорость шпинделя в пределах %, установленных станочными параметрами шпинделя "MINSOVR" и "MAXSOVR" с инкрементальными шагами, установленными в станочном параметре шпинделя "SOVRSTEP".

Рекомендуется определять скорость шпинделя перед выбором направления вращения, чтобы избежать резкого старта.

6. ТАБЛИЦЫ

Чтобы выбрать новый инструмент, корректор инструмента или корректор нуля, необходимо чтобы эти значения были предварительно сохранены в ЧПУ.

Таблицы, доступные в ЧПУ:

Таблица корректоров нуля. Она должна быть определена. Она отображает все корректора осей для всех корректоров нулей.

Таблица корректоров инструмента. Она должна быть определена. Сохраняет размеры всех инструментов.

Таблица инструмента. Она должна быть определена. Указывает для каждого инструмента семейство, которому он принадлежит, корректор, связанный с ним, его номинальную и реальную продолжительность жизни, и т.д.

Таблица инструментального магазина. Она должна быть определена. Указывает позицию, которую каждый инструмент занимает в инструментальном магазине.

Таблица глобальных и локальных параметров. Не должна быть определена. Модифицируется ЧПУ.

При выборе инструмента (Т) или корректора инструмента (D), ЧПУ действует следующим образом:

Если станок имеет инструментальный магазин, ЧПУ ищет "Таблицу инструментального магазина", чтобы знать позицию требуемого и выбранного инструмента.

Если "D" не был определен, оно ищет "Таблицу инструментов", чтобы знать корректор инструмента "D", связанный с ним.

Исследует "Таблицу корректоров инструментов", и принимает размеры инструмента, соответствующие корректору "D".

Рекомендуется сохранять таблицы в "Мемкеуе карте" (карте памяти), на периферийном устройстве или ПК.

При доступе к операционному режиму ТАБЛИЦЫ, ЧПУ показывает все таблицы, сохраненные в "Мемкеу карте" (карта А).


Если при включении ЧПУ обнаруживается поврежденная таблица, оно проверяет, сохранена ли эта таблица в "карте памяти" или нет.

Если она сохранена в "Карте А", оно спросит, делать ее копию или нет.

Если она не сохранена в "Карте А", оно спросит, переустановить на значения по умолчанию или нет.

Обратите внимание: При копировании одной из следующих таблиц с "Карты А", ЧПУ - автоматически переустанавливается.

Корректоры нулей, М функции, инструменты, инструментальные магазины, корректоры инструментов, геометрия, компенсация ошибки ШВП, компенсация неперпендикулярности.

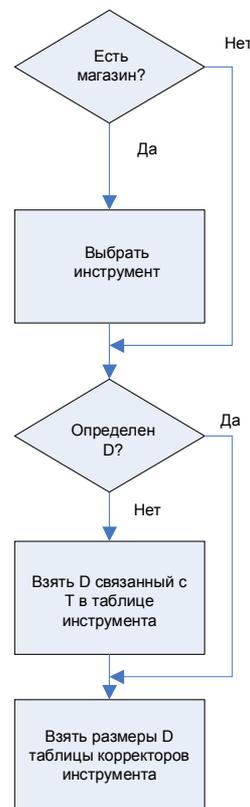

6.1 ТАБЛИЦА КОРРЕКТОРОВ НУЛЯ

Эта таблица хранит корректоры по каждой оси.

КОРРЕКТОР НУЛЯ		X	Y	Z	U	V
PLC		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
G54	X	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
G55	X	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
G56	X	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
G57	X	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
G58	X	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
G59	X	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

В конце главы описывается, как редактировать таблицу. Возможные корректоры нулей -

PLC. Относительный корректор нуля, определенный PLC.

Он используется, среди прочего, для компенсации возможных отклонений из-за станочного расширения.

Эти значения устанавливаются из PLC и из программы обработки детали, посредством переменных высокого уровня "PLCOF (X-C)".

ЧПУ всегда добавляет эти значения к корректору нуля, активному в настоящее время.

G54 -G57. Абсолютные корректоры нулей.

Они могут также изменяться из PLC и из программы обработки детали, посредством переменных высокого уровня "ORG(X-C)".

Чтобы активизировать один из этих абсолютных корректоров нулей, его необходимо выбрать в ЧПУ, используя соответствующий код G (G54, G55, G56 или G57).

G58 и G59. Инкрементальные корректоры нулей.

Они могут также изменяться из PLC и из программы обработки детали, посредством переменных высокого уровня "ORG(X-C)".

Чтобы активизировать один из этих инкрементальных корректоров нулей, его необходимо выбрать в ЧПУ, используя соответствующий код G (G58 или G59).

Новый инкрементальный корректор нуля будет добавляться к абсолютному нулю, выбранному в настоящее время.

6.2 ТАБЛИЦА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МАГАЗИНА

Эта таблица содержит информацию об инструментальном магазине, указывая все инструменты магазина и их положение в нем.

ПОЗИЦИЯ МАГАЗИНА		ИНСТРУМЕНТ	СОСТОЯНИЕ	
АКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ		T		
СЛЕДУЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ		T0001	N	A
P001		T0002	N	A
P002		T		
P003		T		
P004		T		
P005		T		
P006		T		
P007		T		
P008		T		
P009		T		
P010		T		
P011		T		
P012		T		
P013		T		
P014		T		
P015		T		
P016		T		
P017		T		
P018		T		

РЕДАКТОР ИЗМЕНИТЬ ИСКАТЬ УДАЛИТЬ ЗАГРУЗИТЬ СОХРАНИТЬ ММ/ДЮЙМЫ

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7

В конце этой главы описывается, как редактировать таблицу.

Позиция в магазине

Помимо индикации каждой позиции в магазине, указывается активный инструмент и инструмент, выбранный для следующих операций.

Следующий инструмент будет помещен в шпиндель после выполнения вспомогательной функции M06.

Инструмент

Указывается номер инструмента, занимающего данную позицию.

Пустые позиции появляются с символом "T" и отмененные с символами T****.

Состояние

Первый символ указывает размер инструмента, и второй - его состояние.

Размер зависит от номера гнезда, который он занимает в магазине.

N = Нормальный (семейство 0-199) S = Специальный (семейство 200-255)

Состояние инструмента определяется следующим образом:

A = Доступный

E = Изношенный ("реальный" ресурс больше, чем "номинальный")

R = Отклоненный PLC

6.3 ТАБЛИЦА ИНСТРУМЕНТА

Эта таблица сохраняет информацию о доступных инструментах, указывая тип корректора инструмента, связанного с ними, семейство, и т.д.

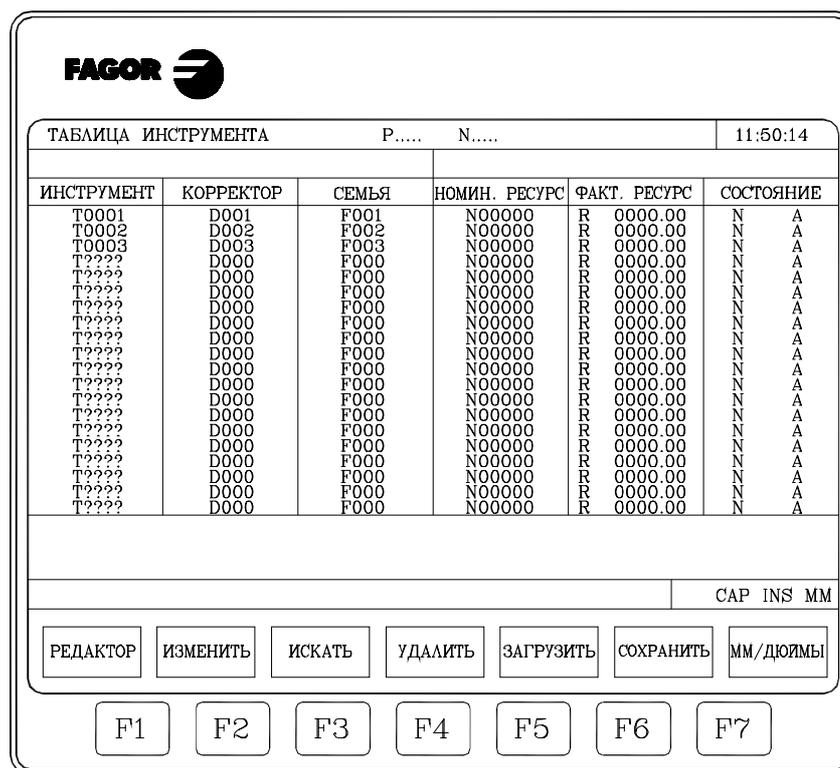


ТАБЛИЦА ИНСТРУМЕНТА		P.....	N.....	11:50:14		
ИНСТРУМЕНТ	КОРРЕКТОР	СЕМЬЯ	НОМИН. РЕСУРС	ФАКТ. РЕСУРС	СОСТОЯНИЕ	
T0001	D001	F001	N00000	R 0000.00	N	A
T0002	D002	F002	N00000	R 0000.00	N	A
T0003	D003	F003	N00000	R 0000.00	N	A
T???	D000	F000	N00000	R 0000.00	N	A
T???	D000	F000	N00000	R 0000.00	N	A
T???	D000	F000	N00000	R 0000.00	N	A
T???	D000	F000	N00000	R 0000.00	N	A
T???	D000	F000	N00000	R 0000.00	N	A
T???	D000	F000	N00000	R 0000.00	N	A
T???	D000	F000	N00000	R 0000.00	N	A
T???	D000	F000	N00000	R 0000.00	N	A
T???	D000	F000	N00000	R 0000.00	N	A
T???	D000	F000	N00000	R 0000.00	N	A
T???	D000	F000	N00000	R 0000.00	N	A
T???	D000	F000	N00000	R 0000.00	N	A
T???	D000	F000	N00000	R 0000.00	N	A
T???	D000	F000	N00000	R 0000.00	N	A
T???	D000	F000	N00000	R 0000.00	N	A
T???	D000	F000	N00000	R 0000.00	N	A
T???	D000	F000	N00000	R 0000.00	N	A
T???	D000	F000	N00000	R 0000.00	N	A
T???	D000	F000	N00000	R 0000.00	N	A
T???	D000	F000	N00000	R 0000.00	N	A
T???	D000	F000	N00000	R 0000.00	N	A
T???	D000	F000	N00000	R 0000.00	N	A

CAP INS MM

РЕДАКТОР ИЗМЕНИТЬ ИСКАТЬ УДАЛИТЬ ЗАГРУЗИТЬ СОХРАНИТЬ MM/ДЮЙМЫ

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7

В конце этой главы описывается, как редактировать таблицу. Каждый инструмент имеет следующие поля данных:

Номер корректора, связанный с инструментом.

Каждый раз, когда выбирается инструмент, ЧПУ принимает его размеры, поскольку они появляются в таблице корректоров инструментов для указанного корректора инструмента.

Код семейства.

Он будет использоваться при наличии автоматического устройства смены инструментов, и это позволит заменять изношенный инструмент на другой с подобными характеристиками.

Есть два типа семейств:

- * Нормальных инструментов, коды которых - от 0 до 199.
- * Специальных инструментов (которые занимают больше, чем одно гнездо магазина), номера которых - от 200 до 255.

Каждый раз, когда выбирается новый инструмент, ЧПУ проверяет не изношен ли он ("реальный" ресурс больше, чем "номинальный"). Если это имеет место, оно не будет его выбирать, а выберет другой из того же самого семейства.

Если во время обработки детали, PLC "просит", чтобы ЧПУ отклонил текущий инструмент (активизируя логический ввод "TREJECT"), ЧПУ отобразит сообщение "отклоненный" в поле "STATUS", и заменит его следующим инструментом того же самого семейства, который появляется в таблице инструмента.

Это замена будет иметь место в следующий раз, когда этот инструмент будет выбираться.



Номинальный ресурс инструмента.

Указывает время обработки (в минутах) или количество операций, рассчитанных до износа инструмента.

Фактический ресурс инструмента.

Указывает время обработки (в минутах) или количество операций, уже выполненных этим инструментом.

Состояние инструмента.

Указывает размер инструмента и его состояния:

Размер инструмента зависит от количества гнезд, которые он занимает в магазине, и определяется следующим образом:

N = Нормальный (семейство 0-199)

S = Специальный (семейство 200-255)

Состояние инструмента определяется следующим образом:

A = Доступный

E = Изношенный (“реальный” ресурс больше, чем “номинальный”)

R = Отклоненный PLC



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(M МОДЕЛЬ)

Глава 6

ТАБЛИЦЫ

6.4 ТАБЛИЦА КОРРЕКТОРОВ ИНСТРУМЕНТА

Эта таблица сохраняет размеры всех инструментов.



11:50:14

ТАБЛИЦА КОРРЕКТОРОВ ИНСТРУМЕНТА P..... N.....								
КОРРЕКТОР	РАДИУС	ДЛИНА	ИЗНОС РАДИУСА	ИЗНОС ДЛИНЫ				
D001	R	0.0000	L	0.0000	I	0.0000	K	0.0000
D002	R	0.0000	L	0.0000	I	0.0000	K	0.0000
D003	R	0.0000	L	0.0000	I	0.0000	K	0.0000
D004	R	0.0000	L	0.0000	I	0.0000	K	0.0000
D005	R	0.0000	L	0.0000	I	0.0000	K	0.0000
D006	R	0.0000	L	0.0000	I	0.0000	K	0.0000
D007	R	0.0000	L	0.0000	I	0.0000	K	0.0000
D008	R	0.0000	L	0.0000	I	0.0000	K	0.0000
D009	R	0.0000	L	0.0000	I	0.0000	K	0.0000
D010	R	0.0000	L	0.0000	I	0.0000	K	0.0000
D011	R	0.0000	L	0.0000	I	0.0000	K	0.0000
D012	R	0.0000	L	0.0000	I	0.0000	K	0.0000
D013	R	0.0000	L	0.0000	I	0.0000	K	0.0000
D014	R	0.0000	L	0.0000	I	0.0000	K	0.0000
D015	R	0.0000	L	0.0000	I	0.0000	K	0.0000
D016	R	0.0000	L	0.0000	I	0.0000	K	0.0000
D017	R	0.0000	L	0.0000	I	0.0000	K	0.0000
D018	R	0.0000	L	0.0000	I	0.0000	K	0.0000
D019	R	0.0000	L	0.0000	I	0.0000	K	0.0000
D020	R	0.0000	L	0.0000	I	0.0000	K	0.0000

CAP INS MM

РЕДАКТОР
ИЗМЕНИТЬ
ИСКАТЬ
УДАЛИТЬ
ЗАГРУЗИТЬ
СОХРАНИТЬ
ММ/ДУЙМЫ

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7

В конце этой главы описывается, как редактировать эту таблицу. Каждый корректор инструмента имеет несколько полей, определяющих размеры инструмента. Эти поля:

Радиус инструмента.

Длина инструмента.

Износ радиуса инструмента.

ЧПУ добавит это значение к номинальному радиусу, чтобы вычислить его реальный радиус (R+I).

Износ инструмента по длине.

ЧПУ добавит это значение к номинальной длине, чтобы вычислить реальную длину (Z+K).

Как редактировать эти величины, будет описано позднее. Они могут быть изменены из PLC или из программы обработки детали посредством переменных высокого уровня, связанных с инструментами.



6.5 ТАБЛИЦЫ ГЛОБАЛЬНЫХ И ЛОКАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ

ЧПУ имеет два типа универсальных переменных:

Локальные параметры P0-P25 (7 уровней)

Глобальные параметры P100-P299.

ЧПУ модифицирует таблицы параметров после выполнения операций, обозначенных в подготовительном кадре. Эта операция всегда выполняется перед выполнением кадра, поэтому значения, показанные в таблице, не могут совпасть со значениями из выполняемого кадра.

При осуществлении выхода из режима (Выполнение) после прерывания выполнения программы, ЧПУ модифицирует таблицы параметров значениями, соответствующими выполняемому кадру.

В таблицах глобальных и локальных параметров, значения параметров могут отображаться в десятичном (4127.423) или экспоненциальном формате (0.23476 E-3).

ЧПУ генерирует новый уровень вложенности локальных параметров каждый раз, когда параметры определены в подпрограмме. Возможно максимально до 6 уровней вложенности локальных параметров.

Постоянные циклы обработки на станке G66, G68, G69, G81, G82, G83, G84, G85, G86, G87, G88 и G89 используют шестой уровень вложенности локальных параметров, когда они активны.

Чтобы обратиться к различным таблицам локальных параметров, должен быть обозначен соответствующий уровень (0 до 6).

При программировании на языке высокого уровня, локальные параметры могут упоминаться как P0-P25, или как A-Z, "A" это то же, что и "P0" и "Z" это то же, что и "P25".

Поэтому таблицы локальных параметров показывают символ, связанный с ними, в скобках рядом с номером параметра. В таблицах параметр может упоминаться только как P0-P25, символы не разрешены.



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(М МОДЕЛЬ)

Глава 6

ТАБЛИЦЫ

6.6 КАК РЕДАКТИРОВАТЬ ТАБЛИЦЫ

Экран может просматриваться вверх и вниз строка за строкой, используя клавиши курсора вверх/вниз или страница страницей, используя клавиши page up/down.

Есть несколько способов редактирования или изменения строки, которые будут описаны ниже.

Как только пользователь выбрал какой-нибудь из этих вариантов, область редактирования становится доступной на экране. Она может просматриваться вверх и вниз, используя клавиши курсора вверх/вниз. Кроме того клавишей курсора "вверх", он может быть помещен на первом символе окна редактирования и клавишей курсора "вниз" - на последнем символе.

РЕДАКТОР

При выборе этой опции функциональные клавиши меняют цвет, появляясь на белом фоне, и показывают информацию, соответствующую типу редактирования, которое может быть выполнено.

Кроме того подробная информация относительно команд редактирования может быть получена в любое время, нажатием [HELP]. Чтобы выйти из этого режима получения информации, нажмите [HELP] снова.

Нажмите [ESC], чтобы выйти из режима редактирования и оставить таблицу с предыдущими значениями.

Как только редактирование выполнено, нажмите [ENTER]. Присвоенные значения будут введены в таблицу.

ИЗМЕНИТЬ

При выборе этой опции, функциональные клавиши меняют цвет, появляясь на белом фоне, и показывают информацию, соответствующую каждому полю.

Кроме того, подробная информация относительно команд редактирования может быть получена в любое время, нажатием [HELP]. Чтобы выйти из этого режима получения информации, нажмите [HELP] снова.

Нажатием [ESC], информация, показанная в области редактирования, удаляется. С этого момента выбранная строка может редактироваться снова.

Чтобы выйти из опции "изменение", информация, появляющаяся в области редактирования, должна быть удалена нажатием [CL] или [ESC] и затем [ESC]. Таблица сохранит ее предыдущие значения.

После того, как изменения выполнены, нажмите [ENTER]. Новые значения будут введены в таблицу.

ИСКАТЬ

Если была выбрана эта опция, функциональные клавиши покажут следующие варианты:

НАЧАЛО При нажатии этой функциональной клавиши курсор помещается на первой строке таблицы, которая может быть отредактирована.

КОНЕЦ При нажатии этой функциональной клавиши курсор помещается на последней строке таблицы.

КОРРЕКТОР НУЛЯ, КОРРЕКТОР ИНСТРУМЕНТА, ИНСТРУМЕНТ, ПОЛОЖЕНИЕ, ПАРАМЕТР

При нажатии одной из этих функциональных клавиш, ЧПУ спросит номер поля, которое должно быть найдено. Как только поле было определено, нажмите [ENTER].

ЧПУ ищет требуемое поле и размещает на нем курсор (когда найдено).

УДАЛИТЬ

При удалении строки ЧПУ устанавливает все поля в "0".

Чтобы удалить строку, укажите ее номер, и нажмите [ENTER]

Чтобы удалить несколько строк, укажите начало, нажмите функциональную клавишу [UP TO] , укажите последнюю строку, которая будет удалена и нажмите [ENTER]

Чтобы удалить все строки, нажмите функциональную клавишу "ALL" . ЧПУ запросит подтверждение команды.

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ

Удаляет все данные таблицы, установив их в "0". ЧПУ запросит подтверждение команды.

ЗАГРУЗИТЬ

Таблицы могут быть загружены с "Мемкеуа карты" (карты А) или периферийного устройства или ПК через два последовательных порта (RS232C или RS422).

Передача начинается после нажатия соответствующей функциональной клавиши. При использовании последовательного порта, приемник должен быть готов до начала передачи.

Чтобы прервать передачу, нажмите функциональную клавишу "СБРОС".

Если длина полученной таблицы не совпадает с длиной текущей таблицы, ЧПУ будет действовать следующим образом:

Если полученная таблица короче, чем текущая, полученные строки изменяются, а остальные остаются с их предыдущими значениями.

Если полученная таблица длиннее, чем текущая, все строки таблицы изменяются и при обнаружении, что больше нет участка памяти, ЧПУ выпустит соответствующее сообщение об ошибке



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(М МОДЕЛЬ)

Глава 6

ТАБЛИЦЫ

СОХРАНИТЬ

Таблицы могут быть сохранены в "Memkey карте" (карте памяти), на периферийном устройстве или ПК через два последовательных порта (RS232C или RS422).

Передача начинается после нажатия соответствующей функциональной клавиши. При использовании последовательного порта, приемник должен быть готов до начала передачи.

Чтобы прервать передачу, нажмите функциональную клавишу "СБРОС".

ММ/ДЮЙМЫ

Переключает указанные единицы для данных. Нижнее окно правой части показывает выбранные единицы (ММ/ДЮЙМЫ).



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(M МОДЕЛЬ)

Глава 6

ТАБЛИЦЫ

7. УТИЛИТЫ

В этом операционном режиме можно обратиться к программам, сохраненным в оперативной памяти ЧПУ, в "Memkey карте" (карте памяти), на жестком диске (HD) и во внешних устройствах (через последовательные порты 1 и 2).

Они могут быть удалены, переименованы или их защита изменена. Также можно делать копии в пределах одного и того же устройства или из одного в другое.

7.1 КАТАЛОГ

Чтобы обратиться к каталогу программ RAM памяти ЧПУ, "Memkey карты" (карты памяти), жесткого диска (HD) и внешнего устройства (через последовательные порты 1 и 2).

Можно также обратиться к каталогу подпрограмм ЧПУ.

Каталог программ.

По умолчанию ЧПУ показывает каталог программ RAM памяти. Чтобы рассмотреть другой каталог, нажмите соответствующую функциональную клавишу.

УТИЛИТЫ		P.....	N.....	11:50:14		
ПРОГРАММА	КОМЕНТАРИИ	РАЗМЕР	ДАТА	ВРЕМЯ	АТРИБУТЫ	
P000001	<MOLDE 1>	000217	09/04/91	14:27:43	0-MX	
P000002	<SUBROUTINAS CNC>	023705	10/04/91	14:32:26	-MX	
P000003	<MOLDE 3>	000009	10/04/91	11:21:13	-MX	
P000010	< >	000208	10/04/91	15:24:15	-MX	
P000012	< >	000029	09/04/91	16:02:22	*-MX	
P000111	< >	000869	10/04/91	11:16:29	-MX	
P000112	< >	000981	10/04/91	14:01:02	-MX	
P000200	< >	002759	10/04/91	15:36:49	-MX	
P000662	<USUARIO EDICION>	000801	09/04/91	15:19:17	-MX	
P009999	<USUARIO EJECUCION>	009389	10/04/91	14:29:18	-MX	
P022463	< >	000039	10/04/91	15:25:11	-MX	
PLC_ERR	< >	000026	10/04/91	11:17:23	0-MX	
PLC_MSG	< >	000026	10/04/91	11:17:24	0-MX	
PLC_PRG	< >	020634	10/04/91	17:13:52	-MX	

14 программ, 062800 байт свободно

CAP INS MM

КАТАЛОГ КОПИРОВАТЬ УДАЛИТЬ ПЕРЕИМЕНОВАТЬ ЗАЩИТА ИЗМЕНИТЬ ДАТУ

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7

В каждом каталоге ЧПУ показывает все видимые (не скрытые) пользователю программы:

- Программы обработки детали
- Программы настройки
- Программа (PLC_PRG) PLC
- PLC файл ошибки (PLC_ERR)
- PLC файл сообщений (PLC_MSG)



Каталог программ имеет следующие поля определения:

Программа

Показывает номер, если это программа обработки детали или программа настройки, и соответствующую мнемонику, если это программа PLC, файл ошибки PLC или файл сообщений PLC.

Комментарий

Любая программа может иметь комментарий, связанный с ней, для ее идентификации.

Комментарии могут быть определены при редактировании программы или в этом операционном режиме, используя опцию ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ, как описано ниже.

Размер

Указывает в байтах размер текста программы. Нужно иметь в виду, что действительные размеры программы немного больше, потому что это поле не включает пространство, занятое некоторыми переменными, используемыми внутри программы (заголовков и т.д.).

Дата и время, когда программа была отредактирована (последние изменения)

Атрибуты

Они отображают информацию об источнике и полезности каждой программы. Атрибуты определяются в этом операционном режиме посредством опции ЗАЩИТА, как описано ниже.

* Программа выполняется, или потому, что это основная программа или потому, что она содержит подпрограмму, которая была вызвана из этой программы или из другой подпрограммы.

О Программа была создана изготовителем станка.

Н Программа скрыта и не может отображаться ни в одном каталоге.

Так как скрытая программа может, однако, быть отредактирована или удалена, если ее номер известен, рекомендуется удалить атрибут "Modifiable" (Поддающаяся изменению), чтобы воспрепятствовать ее редактированию или удалению.

М Программа может быть изменена. Другими словами, она может быть отредактирована, скопирована, и т.д.


Если программа не имеет этого атрибута, оператор не может видеть или изменять ее содержание.

Х Указывает, что программа может быть выполнена.

Программа, не имеющая этого атрибута, не может быть выполнена оператором.

Будут показаны только выбранные в настоящее время атрибуты, а не выбранные появятся как "-".

Пример: О-Х Указывает, что программа была создана изготовителем, будет отображена в каталоге (не скрытая), ее нельзя изменять, но можно выполнить.

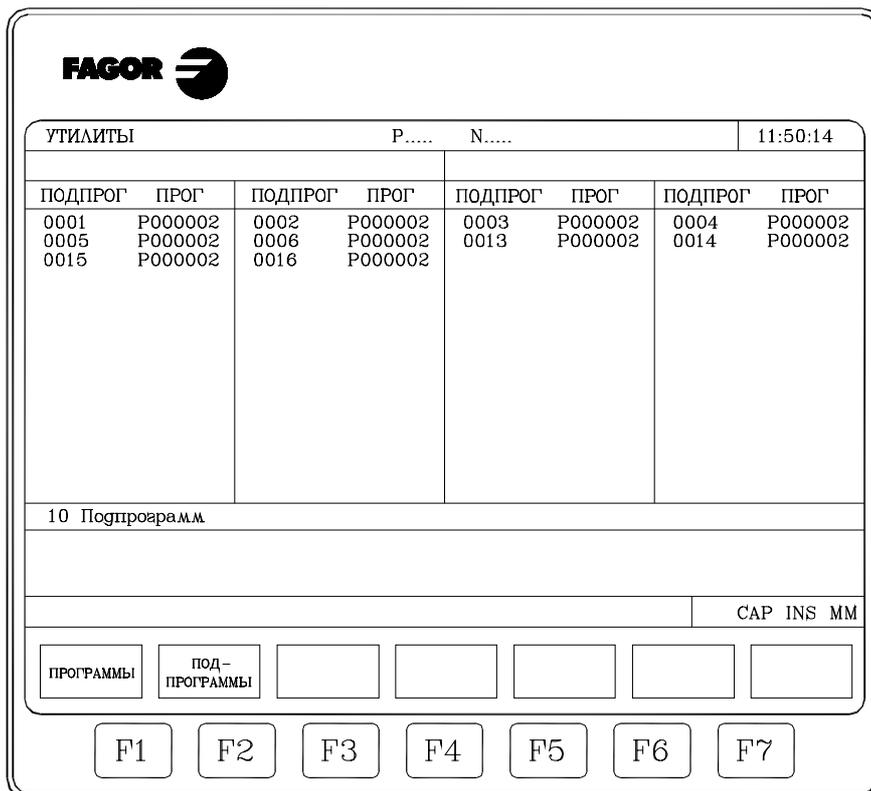

Перечисляет все подпрограммы, определенные в программах обработки детали ЧПУ, упорядоченные от наименьшей до наибольшей.

Также, рядом с подпрограммой отобразится номер программы, где она была определена.

Если программа, содержащая подпрограмму, имеет атрибут "скрытая", номер этой программы, появится как P??????.

7.1.1 КАТАЛОГ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

При доступе к каталогу внешнего устройства через последовательные порты, этот каталог показывается в формате DOS.

Функциональная клавиша ИЗМЕНИТЬ КАТАЛОГ, позволяет пользователю выбрать рабочий каталог ПК, чтобы работать из ЧПУ.

Эта операция не изменяет выбранного рабочего каталога с ПК.

Другими словами, при работе через DNC, можно выбрать рабочий каталог в ПК и другой каталог ПК в ЧПУ.

Эта новая особенность доступна с DNC50 версия 5.1.



7.2 КОПИРОВАНИЕ

Для копирования программы в том же каталоге или между каталогами различных устройств.

Чтобы сделать копию, выполните следующее:

- Нажмите функциональную клавишу КОПИРОВАТЬ.
- Укажите, где расположена программа или программы, которые будут скопированы.

Память RAM ЧПУ, "Memkey карта" (карта памяти), жесткий диск (HD), внешние устройства (последовательные порты).

- Укажите номер программы, которая будет скопирована.

Выберите программу стрелками и нажмите [ENTER] или введите ее номер.

- Чтобы скопировать несколько программ, нажмите функциональные клавиши: "ДО КОНЦА" или "ДО". Для "ДО" укажите номер последней программы, которая будет скопирована.
- Нажмите функциональную клавишу "В".
- Укажите адрес копии.

Память RAM ЧПУ, "Memkey карта" (карта памяти), жесткий диск (HD) или внешние устройства (последовательные порты).

- При копировании отдельной программы, может быть выбран другой номер целевой программы.
- Нажмите [ENTER].

Пример Скопируйте программу 200103, из памяти RAM ЧПУ в "Memkey карту" с номером 14

```
COPY (MEMORY) P200103 IN (CARD A) P14 ENTER
```

Скопируйте от программы 102100 до конца, из памяти RAM ЧПУ в "Memkey карту".

```
COPY (MEMORY) P102100 (TO THE END) IN (CARD A) ENTER
```

Если программа с тем же самым номером уже существует, ЧПУ отобразит предупредительное сообщение. С другой стороны, если эта программа выполняется, ЧПУ отобразит сообщение, указывающее, что это не возможно.

Две подпрограммы не могут иметь одно и то же название в памяти RAM. Чтобы сделать копию и изменить название скопированной подпрограммы, запишите кадр определения подпрограммы как комментарий **перед** созданием копии.



7.3 УДАЛЕНИЕ

Для удаления программы в том же каталоге или между каталогами различных устройств.

Чтобы удалить программу, сделайте следующее:

- Нажмите функциональную клавишу УДАЛИТЬ.
- Укажите, где расположены программа или программы, которые будут удалены.

Память RAM ЧПУ, "Memkey карта" (карта памяти), жесткий диск (HD), внешние устройства (последовательные порты).

- Укажите номер программы, которая будет удалена.

Выберите программу стрелками и нажмите [ENTER] или введите ее номер.

- Чтобы удалить несколько программ, нажмите функциональные клавиши: "ДО КОНЦА" или "ДО". Для "ДО" укажите номер последней программы, которая будет удалена.
- Нажмите [ENTER].

Пример: Удалите программу 200103 из "Memkey карты"

```
DELETE (CARD A) P200103 ENTER
```

Удалите программы от 123123 до 123456, из RAM памяти ЧПУ :

```
DELETE (MEMORY) P123123 P123456 ENTER
```

Могут быть удалены только программы, которые могут изменяться ("M" атрибут).

7.4 ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ

Для переименования или назначения нового комментария к программе, сохраненной в RAM памяти ЧПУ, "Memkey карте" (карте памяти) или на жестком диске (HD).

Чтобы переименовать программу, сделайте следующее:

- Нажмите функциональную клавишу [ПЕРЕИМЕНОВАТЬ].
- Укажите номер программы, которая будет переименована.

Если она находится в другом каталоге, нажмите соответствующую функциональную клавишу.

Выберите программу клавишами курсора и нажмите [ENTER] или введите ее номер и нажмите функциональную клавишу [ДО] .

Файлы, связанные с PLC (программа, сообщения и ошибки) всегда соотносятся со связанной с ними мнемоникой. Поэтому, может быть переименован только их комментарий.

Если есть программа с тем же самым номером, ЧПУ выпустит предупредительное сообщение, и это даст возможность изменить команду.

Примеры:Измените название программы 200103 из "Memkey карты"

```
RENAME (CARD A) P200103 TO NEW NUMBER P12 ENTER
```

измените комментарий программы 100453 из ЧПУ

```
RENAME (MEMORY) P100453 TO NEW COMMENT "Test" ENTER
```



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(M МОДЕЛЬ)

Глава 7

УТИЛИТЫ

Стр 5 из 8

7.5 ЗАЩИТА

Для защиты определенных программ от манипулирования и ограничения доступа оператора к некоторым командам ЧПУ.

Можно защитить программы, сохраненные в памяти RAM ЧПУ, в "Memkeye карте" (карте памяти) или на жестком диске (HD).

РАЗРЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Позволяет оператору видеть те программы ЧПУ, которые были созданы оператором, и устанавливает их атрибуты.

Чтобы изменить атрибуты программы, сделайте следующее:

- Нажмите функциональную клавишу РАЗРЕШИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ
- Укажите номер программы
Если она находится в другом каталоге, нажмите соответствующую функциональную клавишу.
Выберите программу клавишами курсора, или введите ее номер и нажмите [ENTER].
- Нажмите следующие функциональные клавиши
F2, чтобы изменить скрытую программу с атрибутом (H)
F3, чтобы изменить модифицируемую программу с атрибутом (M)
F4, чтобы изменить выполняемую программу с атрибутом (X)
- Нажмите [ENTER].

РАЗРЕШЕНИЕ OEM

Позволяет видеть все программы, сохраненные в ЧПУ, созданы ли они OEM или оператором и устанавливает их атрибуты.

Чтобы изменить атрибуты программы, сделайте следующее:

- Нажмите функциональную клавишу РАЗРЕШИТЬ OEM
- Укажите номер программы
Если она находится в другом каталоге, нажмите соответствующую функциональную клавишу.
Выберите программу клавишами курсора или введите ее номер и нажмите [ENTER].
- Нажмите следующие функциональные клавиши:
F1, чтобы изменить программу OEM с атрибутом (O)
F2, чтобы изменить скрытую программу с атрибутом (H)
F3, чтобы изменить модифицируемую программу с атрибутом (M)
F4, чтобы изменить выполняемую программу с атрибутом (X)
- Нажмите [ENTER].



ПАРОЛИ

Позволяет определять каждый из паролей, который оператор должен ввести перед доступом к различным командам ЧПУ.

Пароль общего доступа (MASTERPSW)

Он требуется при попытке обратиться к этой опции пароля.
(Утилиты / Защита / Пароли).

Пароль OEM (OEMPSW)

Он требуется при попытке обратиться к разрешениям OEM
(Утилиты / Защита / Разрешить OEM).

Пользовательский пароль (USERPSW)

Он требуется при попытке обратиться к разрешениям для пользователя
(Утилиты / Защита / Разрешить пользователю).

Пароль доступа PLC (PLCPSW)

Он требуется в следующих случаях:

- При компилировании программы PLC.
- При попытке изменить состояние ресурса или выполнить команду управления выполнением программы.

Чтобы защитить программу PLC, программу PLC сообщения и программу PLC ошибки, изменить их атрибуты, так чтобы они “не поддавались изменению”.

Пароль настройки (CUSTOMPSW)

Требуется при попытке обращения к режиму НАСТРОИТЬ или при попытке очищения экрана OEM.

Пароль доступа к станочным параметрам (SETUPPSW)

Требуется при попытке обратиться к опциям для изменения значения таблиц (редактирование, изменение, инициализация, удаление и загрузка), за исключением таблиц последовательных портов, которые не защищены.

Для изменения или удаления паролей используйте следующие функциональные клавиши:

Замена пароля.

Выберите требуемый пароль и введите новый.

Удаление пароль.

Позволяет удалять (устранять) один из нескольких кодов из таблицы.

- Чтобы удалить пароль, укажите его номер, и нажмите [ENTER].
- Чтобы удалить несколько паролей (они должны быть в строке), укажите номер первого удаляемого пароля, нажмите функциональную клавишу "ДО", укажите номер последнего удаляемого пароля и нажмите [ENTER].
- Чтобы удалить пароль, укажите его номер и нажмите [ENTER].

Удалить все.

Позволяет удалять все пароли. ЧПУ запросит подтверждение команды и удалит их после нажатия [ENTER].



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(M МОДЕЛЬ)

Глава 7

УТИЛИТЫ

7.6 ИЗМЕНЕНИЕ ДАТЫ

Позволяет изменять дату и время системы.

Сначала дата будет показана как день/месяц/год (12/04/1998). После изменения, нажмите [ENTER] для подтверждения. Если она не должна быть изменена, нажмите [ESC].

Затем время будет показано как часы/минуты/секунды (08/30/00). После изменения, нажмите [ENTER] для подтверждения. Если она не должна быть изменена, нажмите [ESC].

8. DNC

Каждая функциональная клавиша этого операционного режима показывает следующую информацию:

ЧПУ	Номер программы и строки, которые выполнялись последними, когда пришла ошибка выполнения или было падение напряжения.
DNC	Информация и статистика линий связи DNC.
SERCOS	Информация и статистика CAN связи.
CAN	Информация и статистика SERCOS связи.

8.1 ЧПУ

Этот экран показывает номер строки, которая выполнялась последней, когда пришла ошибка выполнения или было падение напряжения.

ЧПУ показывает номер программы и номер строки, которые выполнялись, а так же где программа сохранена.

С другой стороны, если эта программа вызывала подпрограмму, и ЧПУ выполняло ее, оно отобразит:

Номер подпрограммы, программу, содержащую ее определение, и строку или кадр выполняемой подпрограммы.

Пример:

Устройство	Программы	Номер строки	Подпрограмма
CARD	00012	7	
MEMORY	001000	15	0033

Указывает, что ЧПУ выполняло строку 7 из программы 12 карты памяти.

Эта строка программы вызвала подпрограмму 15 и выполнялась ее строка номер 33. Подпрограмма определена (содержится) в программе 1000, которая хранится в памяти RAM ЧПУ.

8.2 DNC

ЧПУ позволяет обратиться к такому операционному режиму, когда, по крайней мере, один из последовательных портов (RS232C или RS422) установлен для работы в режиме DNC или для связи с модулем дискеты FAGOR.

При обращении к этому режиму, ЧПУ отображает следующий экран:

DNC		P000110	N0010	11:25:35
DISK 1		DNC 2		
Состояние: Активный Операция		Состояние: Активный Операция		
Ошибка в последней передаче		Ошибка в последней передаче		
Повтор в последней передаче Ошибка в последней передаче Операция		Повтор в последней передаче Ошибка в последней передаче Операция		
				CAP INS
DNC1 ВКЛ	DNC1 ВЫКЛ	DNC2 ВКЛ	DNC2 ВЫКЛ	

Левая часть экрана соответствует последовательному порту 1, а правая часть - последовательному порту 2.

В примере на рисунке выше, последовательный порт 1 используется для связи с модулем дискеты Fagor; и последовательный порт 2 - для связи через DNC.

Верхняя область А показывает:

- * Состояние последовательного порта: Активный / Неактивный.
- * Тип операции в процессе
Отправка программы / получение программы / отправка каталога / получение каталога / и т.д.

Нижняя область В указывает последнюю операцию и тип ошибки, если она произошла.

Также, в нижней части экрана появляются следующие функциональные клавиши для каждого последовательного порта, в настоящее время активизированного станочным параметром:

DNC ВКЛ Активизирует режим DNC в соответствующем последовательном канале.

DNC ВЫКЛ Отменяет активный режим DNC в соответствующем последовательном канале.

Активизация/отмена этого операционного режима выполняется динамически, поэтому, если при отмене режима DNC вы передаете через этот канал, ЧПУ прерывает передачу и отменяет DNC.

Независимо от этого операционного режима, OEM может установить станочным параметром, будет ли при включении питания режим DNC активным или нет .

8.3 SERCOS

ЧПУ позволяет доступ к этому операционному режиму, когда определен SERCOS канал.

Он специально разработан для технического сервисного отдела.

Он отображает информацию и статистику по инцидентам, произошедшим в SERCOS связи.

Если все в порядке, данные с зеленым фоном должны иметь значение“0”.

Нажатием функциональной клавиши “LOG FILE” отображается хронология ошибок, произошедших до этого момента, их номера и описание.

Используйте функциональную клавишу “СОХРАНИТЬ”, чтобы сохранить хронологию ошибок в программу.



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(M МОДЕЛЬ)

Глава 8

DNC

Стр 3 из 4

8.4 CAN

ЧПУ позволяет обращаться к этому операционному режиму, если определен канал CAN.

Он специально разработан для технического сервисного отдела.

Он показывает информацию и статистику инцидентов, произошедших в CAN связи.

Основная информация, показываемая на экране:

Информация по каждому узлу

Узел ID	Узел идентификатора
Переданные входы	Количество обнаруженных входов
Переданные выходы	Количество обнаруженных выходов
Rx ошибки	Ошибки приема
Tx ошибки	Ошибки передачи
Потерянные сообщения	
Стадия	Стадия состояния связи. 5 = ОК

Информация ЧПУ

Стадия	Стадия состояния связи
Скорость CAN	
Rx ошибки	Ошибки приема
Tx ошибки	Ошибки передачи
Потерянные сообщения	
Количество повторений	
Состояние	Для отдела обслуживания Fagor
Входной цикл	Для отдела обслуживания Fagor

Если все в порядке, данные на зеленом фоне должны иметь значение “0”.

Нажатие функциональной клавиши LOG FILE отображает хронологию ошибок, которые появляются с датой, временем, номером и описанием.

Используйте функциональную клавишу “СОХРАНИТЬ”, чтобы сохранить хронологию ошибок в программу.

Нажмите функциональную клавишу ВЕРСИЯ, чтобы отобразить экран, который показывает:

Программную версию, установленную в каждом узле: версия SW, дата и контрольная сумма.

Аппаратную версию для узла: HV версия

Версию программного обеспечения CAN, доступную в ЧПУ: SW версия и контрольная сумма.

В каждом модуле Fagor есть функциональные клавиши для изменения или копирования программного обеспечения CAN ЧПУ. Эта операция может быть выполнена модуль за модулем или во всех модулях одновременно.

В этом режиме работы можно обратиться к PLC, чтобы проверить его работу или состояние различных PLC переменных. Он также позволяет редактировать и анализировать программу PLC, а так же файл сообщений PLC и файл ошибок.

Доступные программы, связанные с PLC:

- Программа (PLC_PRG) PLC
- PLC файл ошибок (PLC_ERR)
- PLC файл сообщений (PLC_MSG)

Программа PLC (PLC_PRG) может быть отредактирована с передней панели или скопирована с "Мемкеуа карты" (карты памяти) или с периферийного устройства, или ПК.

Программа PLC (PLC_PRG) хранится во внутренней памяти ЧПУ с программами обработки детали и отображается в каталоге программ (утилиты) вместе с программами обработки детали.


Перед выполнением PLC_PRG программы, она должна быть откомпилирована.

Как только компилирование выполнено, ЧПУ спросит, должна PLC быть запущена или нет.

Чтобы облегчить работу оператора и избежать новых компиляций, исходный текст, созданный при каждой компиляции, сохраняется в памяти.

После включения питания, ЧПУ действует следующим образом:

- Запускает выполняемую программу, сохраненную в памяти.
- Если ее нет, оно компилирует PLC_PRG программу, находящуюся в памяти, и выполняет результирующую исполняемую программу.
- Если ее нет, ЧПУ ищет ее в "Мемкеуе карте" (карте памяти)
- Если ее нет также и в карте памяти, ЧПУ ничего не делает.

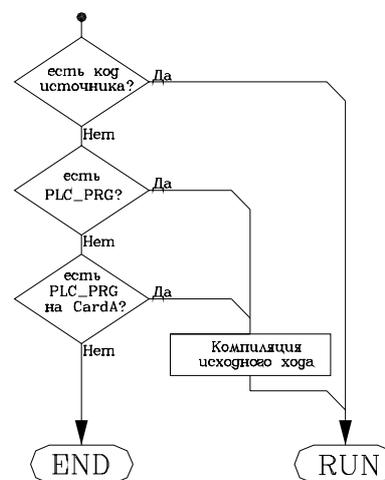

Позже, при доступе к режимам РУЧНОЙ, ВЫПОЛНИТЬ и т.д. ЧПУ выдаст соответствующее сообщение об ошибке.

Как только программа была откомпилирована, нет необходимости сохранять исходную программу (PLC_PRG) в памяти, потому что PLC всегда запускает исполняемую программу.

После проверки правильности выполнения PLC программы, рекомендуется сохранить ее в "Мемкеу карте" (карте памяти) используя команду СОХРАНИТЬ ПРОГРАММУ (как описано ниже).

9.1 РЕДАКТИРОВАНИЕ

При выборе этой опции укажите соответствующей функциональной клавишей программу PLC, которая должна быть отредактирована.

Программа (PLC_PRG) PLC

PLC файл ошибок (PLC_ERR)

PLC файл сообщений (PLC_MSG)

Курсор может быть перемещен строка за строкой клавишами курсора "вверх / вниз" или страница за страницей с клавишами "page up" и "page down".

Положение курсора или номер строки отобразятся в белом окне в окне связи (в нижней части экрана) рядом с окном индикации CAP/INS.

Этот операционный режим предлагает различные опции, которые описаны ниже.

При выборе какой-либо из этих функций, ЧПУ покажет область редактирования на экране, где курсор может перемещаться с помощью клавиш курсора вверх/вниз и вправо/влево. Кроме того, клавиша "стрелка вверх" помещает курсор на первый символ области редактирования, и клавиша "стрелка вниз" - на последний символ.

РЕДАКТОР

С этой опцией можно редактировать новые строки или кадры выбранной программы.

Перед нажатием этой функциональной клавиши кадр, после которого будут добавляться новые, должен быть выбран курсором.

Программа будет отредактирована (письменно), кадр за кадром и каждый кадр может быть написан на языке ISO, языке высокого уровня, или это может быть только комментарий программы.

Как только эта опция выбрана, функциональные клавиши изменят цвет, показывая тип варианта редактирования на белом фоне.

Кроме того, можно получить помощь редактирования нажатием **HELP**. Нажмите **HELP** снова, чтобы выйти из режима помощи редактирования.

Нажмите клавишу **ESC**, чтобы выйти из режима редактирования кадра при записи кадра, и этот кадр не будет добавляться к программе.

Если кадр отредактирован, нажмите **ENTER**, чтобы добавить его к программе после кадра, предварительно обозначенного курсором.

Курсор будет помещен на новом кадре (только что отредактированном), и окно редактирования (область) будет очищено для редактирования нового кадра.

Нажмите **ESC** или **ГЛАВНОЕ МЕНЮ**, чтобы выйти из режима редактирования кадра.



ИЗМЕНИТЬ

Эта опция позволяет изменять содержание выбранного кадра программы.

Перед нажатием этой функциональной клавиши, выберите курсором кадр, который должен быть изменен.

При выборе этой опции функциональные клавиши изменят цвет, показывая тип опции изменения на белом фоне.

Кроме того, можно получить помощь редактирования нажатием **HELP**. Нажмите **HELP** снова, чтобы выйти из режима помощи редактирования.

При нажатии **ESC**, информация, соответствующая этому кадру и кадру, показанному в области редактирования, будет удалена. Тогда появится возможность снова изменить его содержание.

Чтобы выйти из режима изменения кадра, нажмите **CL** или **ESC**, чтобы очистить окно редактирования, и затем нажмите **ESC** снова. Таким образом, выбранный кадр не будет изменяться.

После изменения содержания кадра, нажмите **ENTER**, таким образом, новое содержание заменяет старое.

ИСКАТЬ

Эта опция используется для поиска определенного текста в пределах выбранной программы.

При выборе этой опции, появятся следующие варианты:

НАЧАЛО Эта функциональная клавиша позиционирует курсор на первом кадре программы, который затем выбирается при осуществлении выхода из опции "поиск".

КОНЕЦ Эта функциональная клавиша позиционирует курсор на последнем кадре программы, который затем выбирается при осуществлении выхода из опции "поиск".

ТЕКСТ С этой функцией возможен поиск текстовой или символьной последовательности, начинающейся с кадра, обозначенного курсором.

Если выбрана эта клавиша, ЧПУ запросит символьную последовательность, которая должна быть найдена.

Когда текст определен, нажмите функциональную клавишу "КОНЕЦ ТЕКСТА", и курсор будет позиционирован в месте первого появления этого текста.

Поиск начнется с текущего кадра.

Найденный текст будет подсвечен, делая возможным продолжение поиска или выход из него.

Нажмите **ENTER** для продолжения поиска до конца программы. Возможен поиск столько раз, сколько требуется. Когда достигнут конец программы, поиск начнется с первого кадра.

Нажмите функциональную клавишу "ВЫХОД" или клавишу **ESC**, чтобы выйти из режима поиска. Курсор будет помещен там, где обозначенный текст был найден последний раз.

НОМЕР СТРОКИ После нажатия этой клавиши, ЧПУ запросит номер кадра, который должен быть найден. После ввода нужного номера нажатием **ENTER**, курсор помещается на том кадре, который будет затем выбран при осуществлении выхода из режима поиска.



ЗАМЕНИТЬ

С этой функцией можно заменить одну символьную последовательность на другую по всей выбранной программе.

При выборе этой опции ЧПУ запросит символьную последовательность, которая должна быть заменена.

Как только текст, который будет заменен, обозначен, нажмите функциональную клавишу "НА", и ЧПУ запросит символьную последовательность, которая заменит предыдущую.

Как только этот текст введен, нажмите функциональную клавишу "КОНЕЦ ТЕКСТА", и курсор будет помещен в месте первого возникновения найденного текста.

Поиск начнется с текущего кадра.

Найденный текст будет подсвечен, и появятся следующие опции функциональных клавиш:

ЗАМЕНИТЬ Заменит подсвеченный текст и продолжит поиск с этого места до конца программы.

Если текст, который будет заменен, больше не найден, ЧПУ выйдет из этого режима.

Если текст найден, он будет подсвечен, показывая те же самые опции "заменить" или "не заменять".

НЕ ЗАМЕНЯТЬ Не будет заменять подсвеченный текст и продолжит поиск с этого места до конца программы.

Если текст, который будет заменен, больше не найден, ЧПУ выйдет из этого режима.

Если текст найден, он будет подсвечен, показывая те же самые опции "заменить" или "не заменять".

ДО КОНЦА Эта функция автоматически заменит весь соответствующий текст от текущего кадра до конца программы, не предлагая опцию "не заменять".

ПРЕКРАТИТЬ РАБОТУ Эта функция не будет заменять подсвеченный текст. Произойдет выход из режима "найти и заменить".



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(M МОДЕЛЬ)

Глава 9

PLC

УДАЛИТЬ КАДР

С этой функцией можно удалить кадр или группу кадров.

Чтобы удалить только один кадр, поместите курсор на нем и нажмите **ENTER**.

Чтобы удалить группу кадров, укажите первый и последний кадры удаляемой группы. Для этого, выполните следующее:

- * Поместите курсор на первом кадре удаляемой группы и нажмите функциональную клавишу “НАЧАЛЬНЫЙ КАДР”.
- * Поместите курсор на последнем кадре удаляемой группы и нажмите функциональную клавишу “ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КАДР”.

Если последний кадр удаляемой группы, одновременно является последним кадром программы, он также может быть выбран нажатием функциональной клавиши "ДО КОНЦА".

- * Как только первый и последний кадры выбраны, ЧПУ подсветит выбранные кадры, запрашивая подтверждение для их удаления.

ПЕРЕМЕСТИТЬ КАДР

С этой опцией можно перемещать кадр или группу кадров, предварительно указывая первый и последний кадры перемещаемой группы. Для этого, выполните следующее:

- * Поместите курсор на первом кадре перемещаемой группы кадров и нажмите функциональную клавишу “НАЧАЛЬНЫЙ КАДР” .
- * Поместите курсор на последнем кадре перемещаемой группы и нажмите функциональную клавишу “ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КАДР”.

Если последний кадр перемещаемой группы одновременно является последним кадром программы, он также может быть выбран нажатием функциональной клавиши "ДО КОНЦА".

Чтобы переместить только один кадр, “начальный ” и “конечный” кадры будут совпадать.

- * Как только первый и последний кадры выбраны, ЧПУ подсветит выбранные кадры, запрашивая подтверждение для их перемещения.

Затем укажите кадр, после которого эта группа кадров должна быть помещена.

- * Нажмите функциональную клавишу "НАЧАЛО ОПЕРАЦИИ", чтобы выполнить перемещение.



КОПИРОВАТЬ КАДР

С этой опцией можно копировать кадр или группу кадров, предварительно указывая первый и последний кадры копируемой группы. Для этого, выполните следующее:

- * Поместите курсор на первом кадре копируемой группы, и нажмите функциональную клавишу “НАЧАЛЬНЫЙ КАДР”.
- * Поместите курсор на последнем кадре копируемой группы и нажмите функциональную клавишу “ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КАДР”.

Если последний кадр копируемой группы является одновременно последним кадром программы, он также может быть выбран нажатием функциональной клавиши "ДО КОНЦА" .

Чтобы скопировать только один кадр, “начальный” и “конечный” кадры будут совпадать.

- * Как только первый и последний кадры выбраны, ЧПУ подсветит выбранные кадры, запрашивая подтверждение для их копирования.

Затем укажите кадр, после которого эта группа кадров должна быть помещена.

- * Нажмите функциональную клавишу ”НАЧАЛО ОПЕРАЦИИ”, чтобы выполнить эту команду.



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(M МОДЕЛЬ)

Глава 9

PLC

КОПИРОВАТЬ ПРОГРАММУ

С этой опцией можно копировать кадр или группу кадров одной программы в другую.

При выборе этой опции, ЧПУ запросит номер адресной программы, куда выбранный кадр или кадры должны быть скопированы. После ввода номера программы нажмите **ENTER**.

Затем укажите первый и последний кадры копируемой группы, следующим образом:

- * Поместите курсор на первом кадре копируемой группы и нажмите функциональную клавишу “НАЧАЛЬНЫЙ КАДР”.
- * Поместите курсор на последнем кадре копируемой группы и нажмите функциональную клавишу “ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КАДР”.

Если последний кадр копируемой группы является одновременно последним кадром программы, он также может быть выбран нажатием функциональной клавиши "ДО КОНЦА".

Чтобы скопировать только один кадр, “начальный” и “конечный” кадры будут совпадать.

- * Как только первый и последний кадры выбраны, ЧПУ подсветит выбранные кадры и выполнит команду.

Если адресная программа уже существует, отобразятся следующие варианты:

- * Запись по существующей программе. Все кадры адресной программы будут стерты и заменены скопированными кадрами.
- * Добавить скопированные кадры после существующих кадров в адресной программе.
- * Прервать или отменить команду, не копируя кадры.

ВСТАВИТЬ ПРОГРАММУ

С этой опцией можно включать или объединять содержание какой-либо программы с программой, выбранной в настоящее время.

Как только эта опция выбрана, ЧПУ запросит номер исходной программы, которая должна быть объединена. После ввода номера нажмите **ENTER**.

Затем укажите курсором кадр, после которого будет включена исходная программа .

Наконец, нажмите функциональную клавишу "НАЧАЛО ОПЕРАЦИИ", чтобы выполнить команду.



9.2 КОМПИЛИРОВАНИЕ

С этой опцией можно компилировать исходную программу PLC “PLC_PRG”.

Чтобы скомпилировать программу PLC, она должна быть остановлена, в противном случае, ЧПУ "спросит", требуется ли ее остановить.

Как только исходная программа откомпилирована, ЧПУ генерирует исполняемую PLC программу (объектная программа).

Если при компиляции обнаружены какие-то ошибки, ЧПУ не будет создавать объектную программу, и на экране появятся обнаруженные ошибки (до 15).

Если ошибки не мешают нормальному выполнению программы (такие как метки, на которые нет ссылок и т.д.), ЧПУ отобразит соответствующие предупредительные сообщения, но генерирует объектную программу.

После успешного компиляции, ЧПУ "спросит", должна ли быть запущена программа PLC или нет.



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(M МОДЕЛЬ)

Глава 9

PLC

9.3 КОНТРОЛЬ

С этой опцией можно показать программу PLC и проанализировать состояние различных ресурсов PLC и переменных.

При выборе этой опции ЧПУ покажет исходную программу, которая соответствует исполняемой программе (объектной), даже если эта программа (источник) была удалена или изменена в ЧПУ.

ЧПУ также отобразит все переменные консультации на логическом уровне 1 (включая те, которые не выполняются) и действия, состояния которых выполнены.

Чтобы показать программу с определенной строки, нажмите клавишу “L”, за которой идет номер этой строки, и затем нажмите **ENTER**.

Оператор может переместить курсор по экрану строка за строкой клавишами курсора вверх/вниз и страница за страницей клавишами PAGE DOWN и PAGE UP.

Различные варианты контроля описаны ниже.

Как только выбран какой-либо из этих вариантов, оператор имеет окно редактирования, где курсор может перемещаться клавишами стрелка "вправо" и "влево". Клавиша стрелка "вверх" позиционирует курсор на первом символе окна редактирования, а стрелка "вниз" на последнем.

ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ РЕСУРСОВ

ЧПУ имеет следующие команды, для изменения состояния различных ресурсов PLC.

I 1/256 = 0/1	Изменяет состояние (0/1) обозначенного входа. Например: I120 = 0, устанавливает вход I120 в 0.
I 1/256.1/256 = 0/1	Изменяет состояние (0/1) обозначенной группы входов. Например: I100.103 = 1, устанавливает входы I101, I102 и I103 в 1.
O 1/256 = 0/1	Изменяет состояние (0/1) обозначенного выхода. Например: O20 = 0, устанавливает выход O20 в 0.
O 1/256.1/256 = 0/1	Изменяет состояние (0/1) обозначенной группы выходов. Например: O22.25 = 1 устанавливает выходы с O22 по O25 в 1.
M 1/5957 = 0/1	Изменяет состояние (0/1) обозначенной метки. Например: M330 = 0 устанавливает метку M330 в 0.
M. 1/5957.1/5957 = 0/1	Изменяет состояние (0/1) обозначенной группы меток. Например: M400.403=1 устанавливает метки с M400 по M403 в 1.
TEN 1/256 = 0/1	Изменяет состояние (0/1) входа РАЗРЕШИТЬ СЧЕТ обозначенного таймера. Например: TEN12 = 1, устанавливает вход РАЗРЕШИТЬ СЧЕТ таймера T12 в 1.
TRS 1/256 = 0/1	Изменяет состояние (0/1) входа СБРОС обозначенного таймера. Например: TRS2 = 0 устанавливает вход СБРОС таймера T2 в 0.
TGn 1/256 n = 0/1	Изменяет состояние (0/1) входа условия запуска “TGn” обозначенного таймера (1 - 256), назначая ему требуемую временную константу (n). Например: TG1 22 1000 устанавливает вход условия запуска 1 таймера T22 в единицу, и это назначает константу времени 1000 (10 секунд).



CUP 1/256 = 0/1	Изменяет состояние (0/1) входа СЧЕТ ВПЕРЕД обозначенного счетчика. Например: CUP 33=0 устанавливает состояние входа СЧЕТ ВПЕРЕД С33 в 0.
CDW 1/256 = 0/1	Изменяет состояние (0/1) входа СЧЕТ НАЗАД обозначенного счетчика. Например: CDW 32=1 устанавливает состояние входа СЧЕТ НАЗАД С32 в 1.
CEN 1/256 = 0/1	Изменяет состояние (0/1) входа СЧЕТ РАЗРЕШЕН обозначенного счетчика. Например: CEN 12=0, устанавливает доступный вход счетчика 12 в 0.
CPR 1/256 n = 0/1	Изменяет состояние (0/1) предварительно устанавливаемого входа обозначенного счетчика (1 - 256). Счетчик будет предварительно установлен значением “n”, по переднему фронту этой команды. Например: CPR 10 1000 =1 устанавливает предварительно устанавливаемый вход счетчика С10 в 1, а также, если фронт пришел (предварительно установленный в 0), счетчик будет установлен значением 1000.
C 1/256 = n	Предварительно устанавливает обозначенный счетчик значением “n”. Например: C42 = 1200 устанавливает счетчик С42 значением 1200.
B 0/31 R 1/559 = 0/1	Изменяет состояние (0/1) обозначенного бита (0/31) обозначенного регистра (1/559). Например: B5 R200 = 0 устанавливает бит 5 регистра R200 в 0.
R 1/559 = n	Присваивает значение “n” обозначенному регистру. Например: R 303 = 1200 присваивает значение 1200 регистру R303.
R 1/559.1/559 = n	Присваивает значение “n” обозначенной группе регистров. Например: R234.236 = 120 присваивает значение 120 регистраторам R234, R235 и R236.

Нужно иметь в виду, что можно обратиться к отдельному ресурсу, используя соответствующую мнемонику.

Например: /STOP=1 интерпретируется ЧПУ как M5001=1



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(М МОДЕЛЬ)

Глава 9

PLC

СОЗДАНИЕ ОКНА

ЧПУ допускает возможность создания окон для отображения состояния различных ресурсов PLC.

Эти окна будут накладываться на программу PLC, и отображаемая в них информация будет модифицироваться динамически.

Опции “ИЗМЕНИТЬ ОКНО”, “АКТИВИЗАЦИЯ ОКНА” и “АКТИВИЗАЦИЯ СИМВОЛА” позволяют манипуляции с этими окнами.

Каждый раз, когда создается новое окно, ЧПУ назначает ему 2 строки данных для отображения состояния требуемых ресурсов.

Есть два типа окон, которые могут быть выбраны функциональными клавишами.

ОКНО ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ТАЙМЕРОВ И РЕГИСТРОВ

Это окно разделено на две части: одна, чтобы отображать таймеры, и другая, чтобы отображать регистры.

Таймер. Отображается один таймер в строке со следующей информацией для каждого из них:

TG Показывает логическое состояние активного входа триггера.

M Показывает состояние таймера: “S” означает остановленный, “T” - рассчитывает время и “D” - запрещен.

TEN Указывает логическое состояние входа счет разрешен.

TRS Указывает логическое состояние входа сброса.

T Указывает логическое состояние выхода состояния таймера.

ET Указывает прошедшее время.

TO Указывает оставшееся время.

Введите команду **T 1/256** или **T 1/256.1/256**, чтобы запросить данные относительно таймера или группы таймеров и затем нажмите ENTER.

Регистр. Он отобразит один регистр в строке, показывая следующие информационные поля для каждого из них:

HEX Указывает шестнадцатеричное значение его содержимого.

DEC Указывает десятичное значение его содержимого (со знаком).

Введите **R 1/559** или **R 1/559.1/559**, чтобы запросить информацию относительно одного или более регистров и затем нажмите ENTER.



ОКНО ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ СЧЕТЧИКОВ И ДВОИЧНЫХ ДАННЫХ

Это окно разделено на две части: одна для отображения счетчиков и другая для отображения двоичных данных.

Счетчик. Отображается один счетчик в строке со следующими информационными полями для каждого из них:

- SEN Показывает логическое состояние входа РАЗРЕШИТЬ СЧЕТ.
- CUP Показывает логическое состояние входа СЧЕТ ВПЕРЕД.
- CDW Показывает логическое состояние входа СЧЕТ НАЗАД.
- CPR Показывает логическое состояние входа ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА.
- S Показывает состояние счетчика. "1", если его внутренний счет - 0 и "0" для всех других случаев.
- C Показывает значение его счета.

Введите **C 1/256** или **C 1/256.1/256**, чтобы запросить информацию относительно одного или более счетчиков и затем нажмите ENTER.

Двоичные данные. Отображается одна строка данных для требуемого ресурса или группы ресурсов.

Доступные команды для запроса информации о различных ресурсах:

- I 1/256 или I 1/256.1/256 Показывает состояние выбранного входа или группы входов.
- O 1/256 или O 1/256.1/256 Показывает состояние выбранного выхода или группы выходов.
- M 1/5957 или M. 1/5957.1/5957 Показывает состояние выбранной метки или группы меток.
- B 0/31 R 1/559 Показывает состояние выбранного бита обозначенного регистра.

Если затребовано состояние одного или более входов, выходов или меток, ЧПУ покажет законченные строки данных, даже если не все они были затребованы.

При использовании универсальных имен (I / O / M) для отображения ресурсов, ЧПУ покажет 20 из них в строке и 3 при использовании связанной с ними мнемоники (символов). В последнем случае отобразится универсальное имя, когда никакая мнемоника не связана с ресурсом.

Если затребовано состояние бита регистра, ЧПУ отобразит только требуемый бит на соответствующей строке.



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(М МОДЕЛЬ)

Глава 9

PLC

ИЗМЕНЕНИЕ ОКНА

С этой опцией можно управлять активным (выбранным) окном, расширяя его, сокращая, очищая или даже удаляя (закрывая) его.

Чтобы это сделать, доступны следующие опции функциональных клавиш:

УВЕЛИЧИТЬ	Для увеличения размера окна на одну строку при каждом нажатии этой функциональной клавиши.
УМЕНЬШИТЬ	Для уменьшения размера окна на одну строку при каждом нажатии этой функциональной клавиши (минимум 2 строки).
ОЧИСТИТЬ	Для удаления содержимого активного окна.
ЗАКРЫТЬ	Для закрытия активного окна. ЧПУ больше не будет его отображать.

АКТИВИЗАЦИЯ ОКНА

С этой опцией можно выбирать между программой PLC и каждым из отображаемых окон (таймеры, регистры, счетчики и двоичные данные), чтобы с ними работать.

Имейте в виду, что оператор может работать только с активным окном.

Если выбрано активное окно, можно:

Перемещать курсор (если программа PLC является активной) или перемещать область отображения клавишами стрелка "вверх" и "вниз".

Выполнять любую команду опции "ИЗМЕНИТЬ ОКНО".

ИСКАТЬ

Эта опция выполняется независимо от того, какое окно является активным, и предлагает следующие опции поиска:

НАЧАЛО Эта функциональная клавиша позиционирует курсор на первом кадре программы, который затем выбирается при осуществлении выхода из опции "поиск".

КОНЕЦ Эта функциональная клавиша позиционирует курсор на последнем кадре программы, который затем выбирается при осуществлении выхода из опции "поиск".

ТЕКСТ С этой функцией возможен поиск текстовой или символьной последовательности, начинающейся с кадра, обозначенного курсором.

Если выбрана эта клавиша, ЧПУ запросит символьную последовательность, которая должна быть найдена.

ЧПУ будет полагать, что нашло текст, если он отделен пробелами или разделителями.

Таким образом, осуществляя поиск "I1", он не будет находить или останавливаться в "I12" или "I123", а только в "I1".

Когда текст определен, нажмите функциональную клавишу "КОНЕЦ ТЕКСТА", и курсор будет помещен в месте первого возникновения этого текста.

Поиск начнется с текущего кадра.

Найденный текст будет подсвечен, делая возможным продолжение поиска или выход из него.

Нажмите **ENTER** для продолжения поиска до конца программы. Возможен поиск столько раз, сколько требуется. Когда достигнут конец программы, поиск начнется с первого кадра.

Нажмите функциональную клавишу "ВЫХОД" или клавишу **ESC**, чтобы выйти из режима поиска.

АКТИВИЗАЦИЯ/ОТМЕНА СИМВОЛОВ

С этой опцией можно отображать во всех доступных окнах символы или мнемоники различных ресурсов.

Названия ресурсов могут отображаться двумя способами: используя их универсальные имена (I, O, M., T, C, R), **отменяя** символы или используя связанные с ними символы, **активизируя** их.

Если ресурс не имеет связанной с ним мнемоники, он всегда будет отображаться с его универсальным именем.

Эта функциональная клавиша будет переключать опции АКТИВИЗАЦИЯ СИМВОЛА и ОТМЕНА СИМВОЛА каждый раз, когда она нажимается, чтобы показать, какая опция является доступной.

ЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР

Особенно полезна при запуске станка и для диагностики ошибок и критических ситуаций в поведении сигнала.

ЗАПУСТИТЬ PLC

При выборе этой опции, ЧПУ запустит программу PLC сначала, включая цикл CY1.

ЧПУ будет игнорировать эту команду, если оно уже выполняет программу PLC.

ПЕРВЫЙ ЦИКЛ

При выборе этой опции ЧПУ выполнит только начальный цикл программы (CY1) PLC.

ЧПУ будет игнорировать эту команду, если оно уже выполняет программу PLC.

ОТДЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ

При выборе этой опции ЧПУ выполнит основной цикл программы PLC (PRG) только один раз.

ЧПУ будет игнорировать эту команду, если оно уже выполняет программу PLC.

СТОП PLC

Эта функциональная клавиша прерывает выполнение программы PLC.

ПРОДОЛЖИТЬ

Эта функциональная клавиша возобновляет выполнение программы PLC.



9.3.1 КОНТРОЛЬ С РАБОТАЮЩИМ PLC И С ОСТАНОВЛЕННЫМ PLC

Нужно иметь в виду, что ЧПУ инициализирует все физические выходы и ресурсы PLC при включении питания, после нажатия клавишной последовательности SHIFT-RESET и после обнаружения ошибки по обеспечению схемы безопасности в PLC .

Процесс инициализации устанавливает все ресурсы в “0”, кроме активных низким уровнем. Они будут установлены в “1”.

Во время контроля программы PLC и различных ресурсов PLC ЧПУ будет всегда показывать реальные значения ресурсов.

Если PLC включена, обратите внимание, что цикл программы выполняется следующим способом:


- * PLC модифицирует реальные значения входов после чтения физических входов (от электрического шкафа).
- * Модифицирует значения ресурсов M5000 - M5957 и R500 - R559 значениями логических выходов ЧПУ (внутренние переменные).
- * Выполняет цикл программы.
- * Модифицирует логические входы ЧПУ (внутренние переменные) реальными значениями ресурсов M5000 - M5957 и R500 - R559.
- * Назначает физическим выходам (электрический шкаф) реальные значения соответствующих “O” ресурсов.
- * Копирует реальные значения ресурсов I, O, M. в их собственные изображения.



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(M МОДЕЛЬ)

Глава 9

PLC

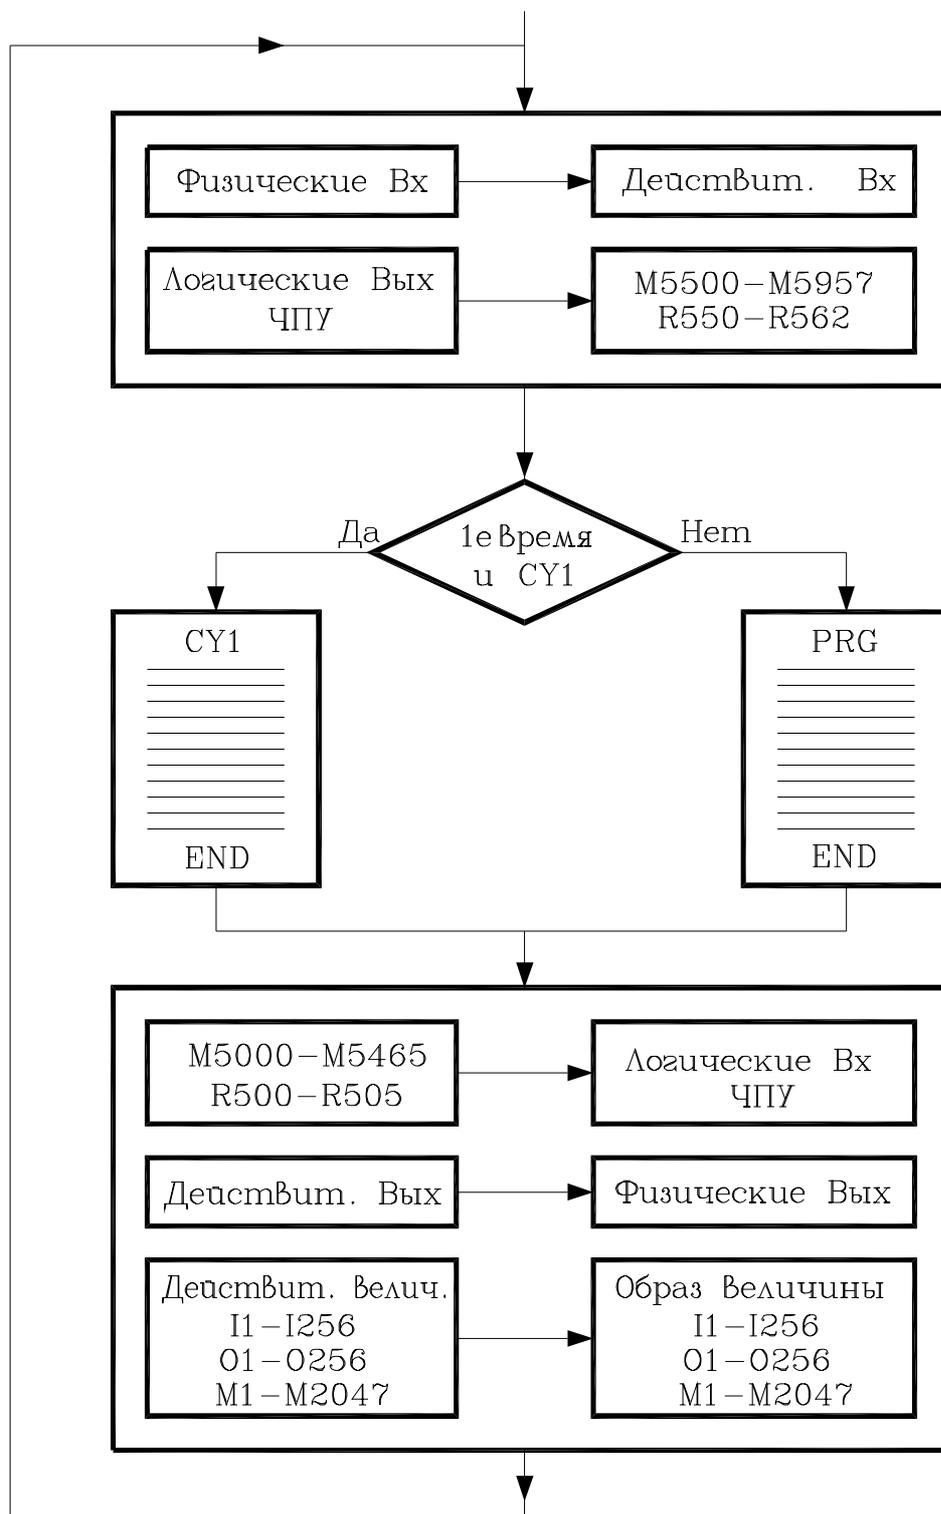

Если PLC остановлен, он будет работать следующим образом:

- * Реальные значения “I” ресурсов, соответствующие физическим входам будут модифицироваться каждые 10 миллисекунд.
- * Физические выходы будут модифицироваться каждые 10 миллисекунд реальными значениями соответствующих “O” ресурсов.
- * PLC проявит внимание ко всем запросам и модификациям его внутренних переменных.

9.4 АКТИВНЫЕ СООБЩЕНИЯ

При выборе этой опции ЧПУ отобразит страницу (или экран) показывающий динамически все активные сообщения, сгенерированные PLC.

Эти сообщения будут просматриваться согласно приоритету, начиная с сообщения с наименьшим номером (самый высокий приоритет).

Оператор может перемещать курсор строка за строкой клавишами стрелка "вверх" и "вниз" или страница за страницей клавишами PAGE UP и PAGE DOWN.

Чтобы удалить одно из отображаемых сообщений, выберите его курсором и нажмите функциональную клавишу "УДАЛИТЬ СООБЩЕНИЕ".

Обратите внимание, что ЧПУ динамически модифицирует активные сообщения.

9.5 АКТИВНЫЕ СТРАНИЦЫ (ЭКРАНЫ)

При выборе этой опции ЧПУ покажет активную страницу с наименьшим номером.

Чтобы удалить страницу или обратиться к другим активным страницам, ЧПУ отобразит следующие варианты функциональных клавиш

СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА Нажмите эту функциональную клавишу, чтобы отобразить следующую активную страницу.

ПРЕДЫДУЩАЯ СТРАНИЦА Нажмите эту функциональную клавишу, чтобы отобразить предыдущую активную страницу.

ЧИСТАЯ СТРАНИЦА Нажмите эту функциональную клавишу, чтобы отменить отображаемую страницу.

Обратите внимание, что ЧПУ динамически модифицирует активные страницы.

9.6 СОХРАНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Нажмите эту функциональную клавишу, чтобы сохранить PLC _PRG программу в пользовательскую "Memkey карту" (карту памяти).

Перед сохранением программа PLC должна быть остановлена. Если она выполняется, ЧПУ спросит, требуется ее остановить или нет.

Программа PLC должна быть откомпилирована, иначе ЧПУ выпустит предупредительное сообщение. Если программа PLC выполняется, ЧПУ попросит ее остановить.



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(М МОДЕЛЬ)

Глава 9

PLC

9.7 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММ

Нажмите эту функциональную клавишу для восстановления программы PLC (PLC_PRG) из пользовательской "Memkey карты" (карты памяти).

В PLC не должна выполняться никакая программа, если это не так, ЧПУ спросит требуется ее остановить или нет.

После выполнения этой команды, новая восстановленная исходная программа заменит ту, которую PLC предварительно имела в памяти. Чтобы PLC ее выполнила, эта новая программа должна быть откомпилирована и запущена.

9.8 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕСУРСЫ

При выборе этой опции ЧПУ предложит функциональные клавиши для выбора таблицы используемых ресурсов в программе PLC.

Доступны следующие таблицы ресурсов:

ВХОДЫ (I)

ВЫХОДЫ (O)

МЕТКИ (M)

РЕГИСТРЫ (R)

ТАЙМЕРЫ (T)

СЧЕТЧИКИ (C)

9.9 СТАТИСТИКА

Эта опция показывает распределение памяти PLC, оперативное время различных модулей PLC, состояние программы PLC и дату, когда она была отредактирована.



PLC ВЫПОЛНЯЕТСЯ	P.....	N.....	11:50:14
* ОБЩИЙ ЦИКЛ - ВРЕМЯ (ms)		* ПАМЯТЬ RAM (байт)	
- Минимальный цикл	1	- Установленная	65536
- Максимальный цикл	32	- Свободная	60528
- Средний цикл	19	- Объектная программа	
- Watchdog	65535	- Дата	20/09/1998
		- Размер	3120
* ПЕРИОДИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ - ВРЕМЯ (ms)		* КАРТА ПАМЯТИ A	
- Минимальный цикл	*****	Сохраненная программа	
- Максимальный цикл	*****	- Дата	03/03/99
- Средний цикл	*****	- Размер	3893
- Частота	*****		
- Watchdog	*****		
* СОСТОЯНИЕ		* ИСХОДНАЯ ПРОГРАММА	
- Выполнение	В ПРОГРЕССЕ	- Дата	20/09/1998
- Завершено	SI	- Размер	3893
- Встроено в CPU-CNC	(1/32)		
			CAP INS MM
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-bottom: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">F1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">F2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">F3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">F4</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">F5</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">F6</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">F7</div> </div>			

ОБЩИЙ ЦИКЛ

Эта область показывает время (максимальное, минимальное и среднее), которое требуется PLC, чтобы выполнить цикл программы.

Этот цикл включает:

- * Модификацию ресурсов значениями физических входов и внутренних переменных ЧПУ.
- * Выполнение основного цикла (PRG) и периодического модуля.
- * Модификацию внутренних переменных ЧПУ и физических выходов переменными ресурсами.
- * Копирование ресурсов в соответствующие им изображения.

Эта область также показывает время для обеспечения схемы безопасности, выбранное станочным параметром PLC "WDGPRG".

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ

Эта область показывает время (максимальное, минимальное и среднее), которое требуется, чтобы выполнить периодический модуль PLC.

Она также показывает период, назначенный этому модулю посредством управляющей команды "PE t".

Этот период указывает, как часто будет выполняться периодический модуль (каждые "t" миллисекунд).

Эта область также показывает время для обеспечения схемы безопасности этого модуля, выбранного станочным параметром PLC "WDGPER".

СОСТОЯНИЕ

Обеспечивает информацию относительно состояния программы PLC, указывая, откомпилирована она или нет, остановлена или выполняется.

Строка: "встроено в CPU-CNC (1/32) " указывает время, которое системный центральный процессор выделяет PLC (1 мс для каждых 32 мс). Это значение будет определяться станочным параметром PLC "CPUTIME".

RAM память

Эта область отображает RAM память системы, доступную для исключительного использования PLC (установленную) и также показывает объем свободной памяти.

Объектная программа (исполняемая программа) получается при компиляции исходной программы. Это программа однажды выполнена посредством PLC. Эта область показывает дату, когда она была создана и область RAM памяти, которую она занимает (размер).

КАРТА ПАМЯТИ A

Эта область также показывает дату, когда программа PLC (PLC_PRG) была сохранена в "Memkey карту" и ее размер.

ИСХОДНАЯ ПРОГРАММА

Эта область показывает дату, когда она была последний раз отредактирована и ее размер.

Исходная программа PLC сохраняется в памяти RAM ЧПУ.

СБРОС ВРЕМЕНИ

Нажатие функциональной клавиши "СБРОС ВРЕМЕНИ" восстанавливает значения минимального, максимального и среднего времени PRG и PE модулей, таким образом время измеряется с этого момента.

Примеры применения:

- Когда статистические данные не точны, потому что значения времени первого цикла PLC слишком большие.
- Чтобы знать продолжительность PLC цикла с какого-то определенного момента, например, после изменения параметра.

9.10 ЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР


Логический анализатор специально отображается для выполнения станочных установок и определения ошибок и критических ситуаций в поведении различных сигналов.

С этой опцией можно анализировать поведение логических сигналов PLC в соответствии с базовым временем и некоторыми условиями переключения, установленными пользователем.

Одновременно может быть проверено до 8 сигналов. Чтобы упростить интерпретацию полученных данных, результаты отображаются, используя графический интерфейс.

9.10.1 ОПИСАНИЕ РАБОЧЕГО ЭКРАНА

Экран для логического анализатора может быть разделен на следующие окна или области:

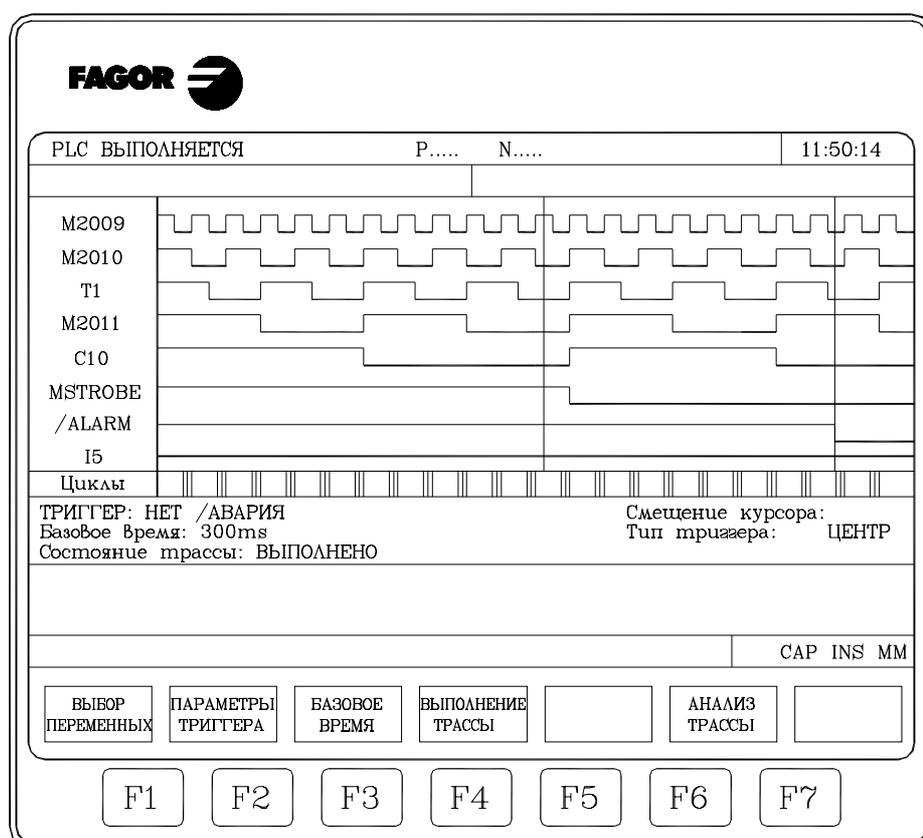

РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(М МОДЕЛЬ)

Глава 9

PLC

1. Окно состояния

Оно отображает графическое представление состояния каждого из выбранных сигналов.

* Переменная область показывает названия или символы анализируемых логических сигналов.

- * Область состояния показывает состояние каждой переменной в форме прямоугольных волн. Строку, соответствующую логическому уровню 0 показывают более толстой линией.



Также отображается вертикальная красная линия, чтобы указать точку сигнала запуска и вертикальная зеленая линия, указывающая положение курсора.

Зеленую линию курсора можно передвигать вправо и влево по траектории, и это может использоваться для измерения разницы во времени между двумя ее точками.

Область состояния разделена на несколько вертикальных секций. Каждая из них представляет время, установленное константой "базовое время".

Эта константа определяет разрешающую способность логических сигналов и, будучи определенной пользователем, может изменяться по желанию. Отношение между "базовым временем" и разрешающей способностью сигнала обратно пропорционально, таким образом, чем меньше базовое время, тем больше разрешающая способность сигнала и наоборот.

2. Окно цикла

Это окно отображает ряд вертикальных линий "|". Каждая из них указывает момент, когда начинается новый цикл программы PLC.

Это позволяет поддерживать отношение между потоком логических сигналов и продолжительностью каждого цикла выполнения PLC.

3. Информационное окно

Это окно обеспечивает общую информацию об отображаемой трассе в это время. Отображаемые данные - следующие:

Триггер	Он показывает условия запуска, установленное пользователем для слежения.
Базовое время	Указывает базовое время, установленное пользователем и используемое, чтобы показать текущую траекторию.
Состояние трассы	Указывает текущее состояние трассы. Отображаемые тексты и их значения следующие: Пустой Нет расчетной трассе. Фиксация Есть одна трасса в процессе. Завершение Сохраненная трасса является доступной.

Корректор курсора	Указывает разницу во времени в миллисекундах между положением курсора (зеленая линия) и положением условия запуска (красная линия).
Тип триггера	Указывает тип выбранного триггера. Отображенные тексты и их значения - следующие:
Перед	Триггер позиционирован в начале трассы.
После	Триггер позиционирован в конце трассы.
Центр	Триггер позиционирован в центре трассы.
Значение по умолчанию	Если триггер не был определен.

4. Окно редактирования

Стандартное окно редактирования ЧПУ. Оно используется для всех процессов, требующих информационного входа.

5. Окно сообщений

ЧПУ использует это окно, чтобы отобразить предупреждение или сообщение об ошибке.

9.10.2 ВЫБОР ПЕРЕМЕННЫХ И СОСТОЯНИЙ ТРИГГЕРА

Перед запросом трассы необходимо определить анализируемые переменные, тип и состояние триггера, а также базовое время, которое используется для отображения зафиксированных данных.

Для этого доступны следующие варианты функциональных клавиш: “ВЫБОР ПЕРЕМЕННЫХ”, “ПАРАМЕТРЫ ТРИГГЕРА” “БАЗОВОЕ ВРЕМЯ”.

9.10.2.1 ВЫБОР ПЕРЕМЕННЫХ

С этой опцией можно выбрать до 8 переменных, которые затем будут проанализированы.

Она отображает курсор в области переменных, который может передвигаться вверх и вниз посредством клавиш стрелка "вверх" и "вниз". Отобразятся следующие варианты функциональных клавиш:

РЕДАКТОР

С этой опцией можно редактировать новую переменную или изменить одну из определенных в настоящее время переменных.

Перед нажатием этой функциональной клавиши, нужно выбрать курсором место, где эта переменная будет показана.

При выборе этой опции, функциональные клавиши изменяют цвет фона на белый, и покажут информацию, соответствующую возможному типу редактирования.

Можно анализировать любой логический сигнал PLC (I3, B1R120, TEN 3, CDW 4, DFU M200, и т.д.), и он может быть соотнесен с его названием или связанным символом.

Также можно анализировать логические выражения, сформированные одной или более консультациями, которые должны следовать за синтаксисом и правилами, используемыми для записи уравнений PLC.

M100 AND (NOT I15 OR I5) AND CPS C1 EQ 100 Хотя, на первый взгляд, может показаться, что трудно понять обработку выражений и консультаций в логическом анализаторе, тем не менее это может оказаться очень полезным, когда сталкиваешься с обнаружением состояния целого выражения.

Нельзя использовать больше 16 команд обнаружения фронтов (DFU и DFD) среди всех выбранных определений переменных и состояний условия запуска.

Нажатием клавиши **ESC** редактируемая переменная будет удалена. С этого момента эта переменная может редактироваться снова.

Как только переменная отредактирована, нажмите клавишу **ENTER**. Новая переменная появится на месте курсора в области переменных.

Показываются только первые 8 символов выбранной переменной или выражения, даже когда она имеет больше 8.

Курсор помещается на следующую переменную, которая будет показана в окне редактирования, таким образом, продолжается редактирование новых переменных.

Чтобы выйти из этой опции, область редактирования должна быть пуста. Если она не пуста, удалите ее содержимое, нажимая **ESC**, и затем нажмите **ESC** снова.

УДАЛИТЬ

Используйте эту опцию для удаления переменной.

Перед нажатием этой функциональной клавиши, используйте курсор, чтобы выбрать переменную, которая должна быть удалена.

Чтобы удалить другие переменные, повторите эти шаги для каждой из них.

ОЧИСТИТЬ ВСЕ

Эта опция удаляет все переменные из окна состояния.



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(M МОДЕЛЬ)

Глава 9

PLC

9.10.2.2 ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ ТРИГГЕРА

Параметры триггера по определению, это то, вокруг чего происходит сбор данных. Этот сбор данных может выполняться до, после, или до и после прихода выбранных параметров триггера.

С этой опцией можно выбрать тип триггера и состояние логического анализатора. Для этого отображаются следующие варианты функциональных клавиш:

РЕДАКТОР

С этой опцией можно редактировать состояние условия запуска, вокруг которого будет происходить сбор данных.

При выборе этой опции, функциональные клавиши изменяют цвет фона на белый, и покажут информацию, соответствующую возможному типу редактирования.

Можно анализировать логические выражения, сформированные с одной или более консультациями, которые должны следовать за синтаксисом и правилами, используемыми для записи уравнений PLC.

Примеры выражений и параметров триггера:

M100	запуск происходит, когда M100 = 1
NOT M100	запуск происходит, когда M100 = 0
CPS R100 EQ 1	запуск происходит, когда R100 = 1
NOT I20 AND I5	запуск происходит, когда выражение истинно.

Нельзя использовать больше 16 команд обнаружения фронтов (DFU и DFD) среди всех выбранных определений переменных и параметров триггера.

Нажимая клавишу **ESC**, редактируемые параметры триггера будут удалены. С этого момента, эти параметры могут редактироваться снова.

Как только параметры триггера будут отредактированы, нажмите **ENTER**. В информационном окне появятся новые параметры триггера.

Если параметры триггера не были определены, система принимает их по умолчанию, и отображает сообщение: “тип параметров триггера: ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ” в информационном окне. Кроме того, оно не разрешит выбор каких-либо других возможных типов параметров триггера (перед, в центре или после).

ТРИГГЕР ПЕРЕД

ЧПУ начинает сбор данных сразу **после того, как** встречен выбранный триггер.

Затем, как только трасса выполнена, триггер (вертикальная красная линия) будет позиционирован в начале трассы.

ТРИГГЕР ПОСЛЕ

ЧПУ начинает сбор данных в тот самый момент, когда пользователь выбирает опцию, чтобы выполнить трассу (**до встречи триггера**).

Трасса будет считаться выполненной, когда встречен выбранный триггер.

Триггер (вертикальная красная линия) будет позиционировано в конце траектории.

ТРИГГЕР ЦЕНТР

ЧПУ начинает сбор данных в тот самый момент, когда пользователь выбирает опцию, чтобы выполнить трассу.

Затем, как только трасса выполнена, триггер (вертикальная красная линия) будет позиционирован в центре трассы.



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(M МОДЕЛЬ)

Глава 9


PLC

9.10.2.3 ВЫБОР БАЗОВОГО ВРЕМЕНИ


Посредством этого параметра пользователь определяет время, представленное каждым из вертикальных интервалов.

Так как ширина на экране этих интервалов всегда одна и та же, разрешающая способность сигнала будет установлена этим базовым временем таким образом, что чем меньше базовое время, тем больше разрешающая способность сигнала.


Пример: Имеется метка, состояние которой изменяется каждые 2 миллисекунды.

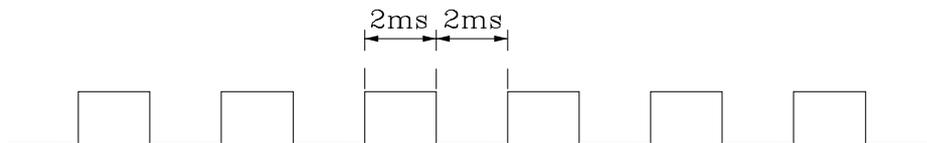


С базовым временем 10 миллисекунд, она появится следующим образом:

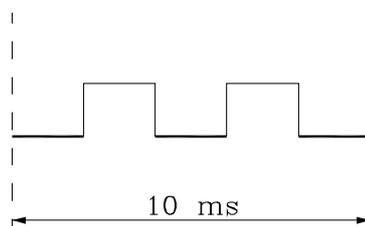

С базовым временем 20 миллисекунд, она появится следующим образом:

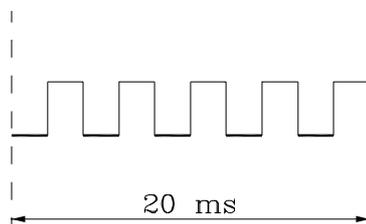

С базовым временем 4 миллисекунды, она появится следующим образом:

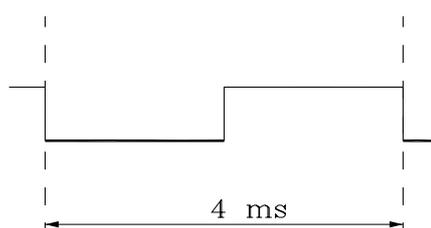

Базовое время дается в миллисекундах, и информационное окно покажет выбранное значение.

По умолчанию ЧПУ принимает базовое время 10 миллисекунд.

Можно установить базовое время, равное частоте контролируемого сигнала, и затем изменить его, чтобы получить большую разрешающую способность сигнала при анализе трассы.

9.10.3 ВЫПОЛНЕНИЕ ТРАССЫ

Выбрав переменные и требуемые параметры триггера, нажмите функциональную клавишу "ВЫПОЛНЕНИЕ ТРАЕКТОРИИ", чтобы дать указание ЧПУ начать сбор данных.

Когда встречен выбранный триггер, строка сигнала запуска, отображенная в информационном окне, изменит свой цвет.

Во время выполнения трассы информационное окно отобразит сообщение: "Состояние трассы: СБОР ДАННЫХ".

Трасса будет закончена, когда буфер внутренней памяти, выделенный для этой функции, заполнен, или прервана нажатием функциональной клавиши "ОСТАНОВКА ТРАЕКТОРИИ". В этот момент информационное окно покажет сообщение: "Состояние трассы: ЗАВЕРШЕНА".



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(M МОДЕЛЬ)

Глава 9

PLC

9.10.3.1 СБОР ДАННЫХ

Сбор данных имеет место в начале каждого цикла (PRG и PE), после чтения физических входов и модификации меток, соответствующих логическим выходам ЧПУ, и сразу перед началом выполнения программы PLC.

Используйте эту команду для выполнения сбора других данных при выполнении цикла PLC.

Эта команда разрешает сбор данных сигналов, изменяющихся на частотах больше чем время производственного цикла, а так же тех, которые изменяют состояние во время выполнения цикла при сохранении его одинаковым вначале и в конце цикла.

Пример того, как использовать команду “ТРАЕКТОРИЯ ”:

PRG

ТРАЕКТОРИЯ ; Сбор данных

ТРАЕКТОРИЯ ; Сбор данных

ТРАЕКТОРИЯ ; Сбор данных

КОНЕЦ

PE5

ТРАЕКТОРИЯ ; Сбор данных

КОНЕЦ

Сбор данных при выполнении траектории в этой программе имеет место:

- в начале каждого цикла **PRG**
- каждый раз, когда выполняется периодический (**PE**) цикл (каждые 5 миллисекунд)
- 3 раза при выполнении **PRG** модуля.
- один раз при выполнении **PE** модуля.

Таким образом, посредством команды “ТРАЕКТОРИЯ ” сбор данных может быть выполнен в любое время, особенно в тех точках программы, которые считаются наиболее критическими.

Эта команда должна использоваться только при отладке программы PLC, и ее нужно избегать, когда программа PLC полностью отлажена.

9.10.3.2 РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Способ, которым собираются данные, зависит от типа выбранного условия запуска. Этот раздел описывает использование различных типов условия запуска, а так же способы, которыми делается сбор данных в каждом случае.

Условие запуска перед Сбор данных начинается, как только встречено выбранное условие запуска, то есть, когда строка сигнала запуска, показанная в информационном окне изменяет цвет.

След будет закончен, когда буфер траектории заполнен или когда пользователь прерывает его функциональной клавишей **"ОСТАНОВКА ТРАЕКТОРИИ"**.

Если прервана до появления условия запуска, траектория будет пуста.

Условие запуска после Сбор данных начинается в момент, когда пользователь нажимает функциональную клавишу **"ВЫПОЛНЕНИЕ ТРАЕКТОРИИ"**.

Траектория будет закончена, когда встречено выбранное условие запуска, или прервана нажатием функциональной клавиши **"ОСТАНОВКА ТРАЕКТОРИИ"**. Если прервана до появления условия запуска, траектория будет показана с данными, но без положения условия запуска (вертикальная красная линия).

Условие запуска в центре Сбор данных начинается в момент, когда пользователь нажимает функциональную клавишу, **"ВЫПОЛНЕНИЕ ТРАЕКТОРИИ"**.

ЧПУ даст возможность половине буфера траектории сохранить данные, соответствующие траектории до условия запуска и другой половине данные, соответствующие траектории после условия запуска.

Траектория закончена, когда ее буфер заполнен или когда она прервана нажатием функциональной клавиши **"ОСТАНОВКА ТРАЕКТОРИИ"**.

Если прервана до появления сигнала запуска, траектория будет показана с данными, но без положения сигнала запуска (вертикальная красная линия).

Условие запуска по умолчанию ЧПУ выполняет этот тип траектории, если условие запуска не было определено.

Сбор данных начинается с момента нажатия функциональной клавиши **"ВЫПОЛНЕНИЕ ТРАЕКТОРИИ"**.

Траектория заканчивается нажатием **"ОСТАНОВКА ТРАЕКТОРИИ"**, показывая траекторию с данными, но без положения условия запуска (вертикальная красная линия).



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(M МОДЕЛЬ)

Глава 9

PLC

9.10.3.3 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТРАЕКТОРИИ

Как только сбор выполнен, ЧПУ отобразит графически в окне состояния состояние сигналов, основываясь на траектории, рассчитанной для анализируемых переменных.

Также, появятся добавленные к траектории вертикальная красная линия, указывающая положение сигнала запуска и вертикальная зеленая линия, указывающая положение курсора.

Курсор (вертикальная зеленая линия) можно двигать по траектории посредством следующих клавиш:

Стрелка влево Перемещает курсор на один элемент изображения влево.

Если держать эту клавишу нажатой, курсор продвинется автоматически на один элемент изображения за один раз, увеличивая свою скорость.

Если курсор позиционирован в левый конец, траектория будет перемещена вправо, в то время как курсор остается в том же самом положении.

Стрелка вправо Перемещает курсор на один элемент изображения вправо.

Если держать эту клавишу нажатой, курсор продвинется автоматически на один элемент изображения за один раз, увеличивая свою скорость.

Если курсор позиционирован в правый конец, траектория будет перемещена влево, в то время как курсор остается в том же самом положении.

Предыдущая страница Перемещает курсор на один экран влево.

Следующая страница Перемещает курсор на один экран вправо.

В информационном окне ЧПУ всегда будет показывать положение курсора (вертикальная зеленая линия) относительно положения сигнала запуска (вертикальная красная линия). Эта величина появится как “корректор курсора ” и будет даваться в миллисекундах.

9.10.4 АНАЛИЗ ТРАЕКТОРИИ

Как только сбор выполнен, ЧПУ, помимо отображения окна состояния, разрешит функциональную клавишу "АНАЛИЗ ТРАЕКТОРИИ".

С этой опцией можно позиционировать курсор (вертикальная зеленая линия) в начале траектории, в конце или в определенной точке на траектории. Также можно изменять базовое время для траектории или вычислять разницу времени между двумя точками траектории.

Для этого доступны следующие варианты функциональных клавиш:

Найти начало Курсор будет помещен в начало показываемой траектории.

Найти конец Будет показан последний участок траектории, и курсор помещается в конец.

Найти условие запуска Будет показан участок траектории, соответствующий зоне условия запуска. Положение условия запуска появится как вертикальная красная линия на траектории.

ЧПУ выполнит эту опцию, если при анализе траектории появляется условие запуска.

Найти базовое время При нажатии этой клавиши, ЧПУ запросит позицию курсора относительно точки сигнала запуска. Это значение дается в миллисекундах.

Например: Выбирая "Найти базовое время"-1000 миллисекунд, ЧПУ покажет участок траектории, соответствующий 1 секунде до момента запуска.

Если сигнал запуска не появился при анализе траектории, ЧПУ предположит, что обозначенная позиция отнесена к началу траектории.

Вычисление времени С этой опцией можно узнать время между двумя точками траектории. Чтобы установить начальную и конечную точки вычисления, сделайте следующее:

Поместите курсор в начальную точку вычисления и нажмите функциональную клавишу "НАЧАЛО МЕТКИ" для подтверждения. Для перемещения курсора используйте клавиши "стрелка влево", "стрелка вправо", "page up" и "page down".

Поместите курсор в конечную точку вычисления и нажмите функциональную клавишу "КОНЕЦ МЕТКИ" для подтверждения.

ЧПУ отобразит в окне сообщений разницу во времени между этими двумя точками. Она будет даваться в миллисекундах.

Эта функция может оказаться очень полезной для точного вычисления времени повышения и понижения сигнала, времени между двумя сигналами, времени между условием запуска и началом цикла, и т.д.

Изменение базового времени Эта опция, разрешает изменять "базовое время".

Область состояния разделена на несколько вертикальных секций. Каждая из этих секций представляет шаг времени, определенный константой "базового времени".

Отношение между "Базовым временем" и разрешающей



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(М МОДЕЛЬ)

Глава 9

PLC

способностью сигнала обратно пропорционально, так что, чем меньше “базовое время”, тем больше разрешающая способность сигнала и наоборот.

При нажатии этой функциональной клавиши ЧПУ запросит новое значение базового времени. Это значение дается в миллисекундах.



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(M МОДЕЛЬ)

Глава 9

PLC

10. ЭКРАННЫЙ РЕДАКТОР

В этом операционном режиме оператор может создать до 256 страниц (экранов), которые будут сохранены в "Memkey карте".

Оператор может также создать до 256 СИМВОЛОВ, которые используются при создании пользовательских экранов.

Эти символы также сохраняются в "Memkey карте".

Информация, содержащаяся на странице или в символах не может занимать больше чем 4 КБ памяти.

Иначе ЧПУ выведет соответствующее сообщение об ошибке.

Пользовательские экраны, сохраненные в "Memkey карте", могут:

- * Использоваться в программе настройки экрана, как описано ниже.
- * Отображаться при включении питания (страница 0) вместо эмблемы FAGOR.
- * Активизироваться из PLC.

PLC имеет 256 меток с соответствующими мнемониками для выбора пользовательских экранов.

Эти метки:

M4700	PIC0
M4701	PIC1
M4702	PIC2
—	—
—	—
M4953	PIC253
M4954	PIC254
M4955	PIC255

Если какая-либо из этих меток установлена высоким уровнем, ее соответствующий экран (страница) активизирован.

- * Использоваться для завершения системы помощи функций М (экраны 250-255).

При запросе помощи программирования для вспомогательных функций М нажатием клавиши [HELP], ЧПУ покажет соответствующий внутренний экран (страницу).

Если определена пользовательская страница 250, эта информация будет также включать символ , указывающий, что доступны дополнительные справочные страницы. При нажатии этой клавиши, ЧПУ отобразит пользовательский экран 250.

ЧПУ продолжит показывать этот индикатор, пока есть еще определенные пользовательские экраны (250-255).

Эти экраны должны быть определены в строке, всегда начинающейся со страницы 250. Если один из них отсутствует, ЧПУ интерпретирует, что больше нет определенных экранов.

Пользовательские экраны, активизированные из PLC, могут отобразиться с опцией АКТИВНЫЕ СТРАНИЦЫ PLC.

Различные варианты, доступные в этом операционном режиме:

- * **УТИЛИТЫ** Для управления пользовательскими символами и экранами (редактирование, копирование, удаление, и т.д.).
- * **ГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ** Для вставки графических элементов в выбранный символ или экран.
- * **ТЕКСТЫ** Для вставки текстов в выбранный символ или экран.
- * **ИЗМЕНЕНИЯ** Для изменения выбранного символа или экрана.



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(M МОДЕЛЬ)

Глава 10

ЭКРАННЫЙ
РЕДАКТОР

10.1 УТИЛИТЫ

Различные опции, доступные в этом режиме:

КАТАЛОГ

Для отображения каталога пользовательских экранов и символов, которые хранятся в "Memkey карте" (карте памяти) или во внешних устройствах через последовательные порты.

Выберите требуемое устройство и каталог.

ЧПУ показывает размер (в байтах) каждого пользовательского экрана (страницы) и символа.

КОПИРОВАТЬ

Копирование в "Memkey карте" (карте памяти) или между "картой памяти" и внешними устройствами.

Примеры:

Скопируйте экран (страница 5) с "Memkey карты" в последовательный порт 2

```
COPY PAGE 5 IN SERIAL LINE 2 (DNC)
```

Скопируйте экран (страница 50) из последовательного порта 2 в "Memkey карту"

```
COPY SERIAL LINE 2 (DNC) IN PAGE 50 ENTER
```

Скопируйте символ 15 как символ 16 в "Memkey карте"

```
COPY SYMBOL 15 IN SYMBOL 16 ENTER
```

УДАЛИТЬ

Для удаления экрана или символа из "Memkey карты". Для этого, сделайте следующее:

- Нажмите функциональную клавишу [УДАЛИТЬ]
- Нажмите функциональную клавишу [СТРАНИЦА] или [СИМВОЛ]
- Введите страницу или номер экрана, который будет удален и нажмите [ENTER]

ЧПУ запросит подтверждение команды.



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(М МОДЕЛЬ)

Глава 10

ЭКРАННЫЙ
РЕДАКТОР

ПЕРЕИМЕНОВАТЬ

Для назначения нового имени или комментария странице или символу "Мемкеу карты".

Если есть другое с тем же самым номером, ЧПУ отобразит предупредительное сообщение и предложит возможность изменить команду.

Примеры:

Измените номер страницы 20 на 55

RENAME PAGE 20 TO NEW NUMBER 55 ENTER

Измените комментарий символа 10

RENAME SYMBOL 10 TO NEW COMMENT "Test" ENTER

РЕДАКТОР

Для редактирования нового пользовательского экрана (страницы) или символа следующим образом:

- Нажмите функциональную клавишу [РЕДАКТОР]
- Нажмите функциональную клавишу [СТРАНИЦА] или [СИМВОЛ]
- Введите номер страницы или символа
- Нажмите [ENTER]

Если страница или символ не существуют, в области редактирования появится пустая страница.

Как редактировать пользовательские экраны и символы описано ниже в этой главе.

Если выбранный экран или символ были изменены, ЧПУ спросит сохранить это или нет в следующих случаях:

- При выходе из экранного редактора.
- При выборе другого экрана (страницы) или символа.

СОХРАНИТЬ

Сохранение редактируемой страницы или символа в "Мемкеу карту".




10.2 РЕДАКТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ЭКРАНОВ (СТРАНИЦ) И СИМВОЛОВ

Чтобы отредактировать страницу или символ, необходимо выбрать сначала посредством опции РЕДАКТОР режима работы УТИЛИТЫ.

Чтобы отредактировать или изменить страницу или символ, используйте опции: **ГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ**, **ТЕКСТ** и **ИЗМЕНИТЬ**.

Информация, содержащаяся на странице или в символе не должна занимать больше чем 4 КБ; иначе ЧПУ отобразит соответствующее сообщение об ошибке.

Как только страница или символ были выбраны, ЧПУ отобразит экран, подобный этому:

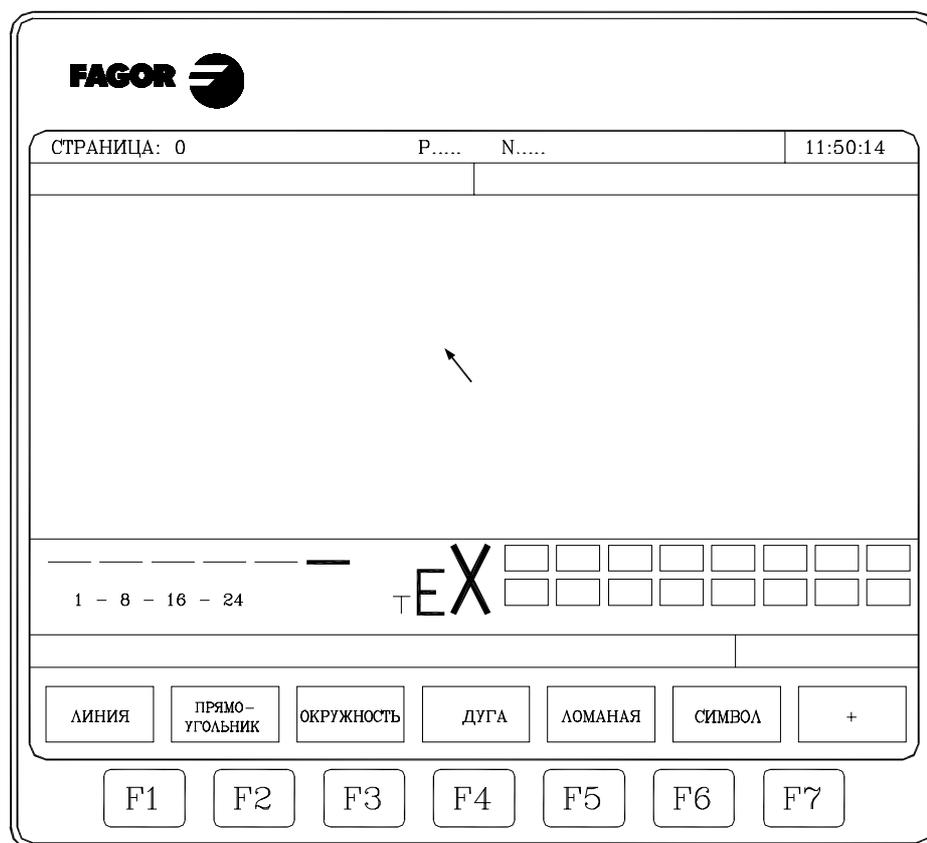

- * В верхней левой части экрана отобразится номер страницы или редактируемого символа.
- * Основное окно покажет выбранную страницу или символ. Если это новая страница или символ, основным окном будет "пробел" (синий фон).
- * Есть также окно в нижней части экрана, которое показывает различные параметры редактирования и подсвечивает их выбранные значения.

Доступные параметры:

- * Тип линии рисунка, используемой при определении графических элементов.
- * Шаги перемещения курсора (подвод курсора) в пикселях.
- * Размер символов для создания текстов для страниц и для символов.
- * Фоновые цвета и цвета переднего плана (основные) для графических элементов и для символов.

Один из показанных цветных прямоугольников включает в себе другой прямоугольник. Внутренний прямоугольник указывает выбранный основной цвет, и внешний прямоугольник - выбранный цвет фона.

Это окно также показывает координаты позиции курсора на элементах изображения. Горизонтальная позиция обозначена значением X (1 - 638) и вертикальная позиция значением Y (0 до 334).

Как только одна из опций (**ГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ**, **ТЕКСТ** или **ИЗМЕНИТЬ**) была выбрана, можно изменять параметры редактирования в любое время.

Этим способом можно редактировать тексты и формы различного цвета и размера.

Нажмите INS, чтобы обратиться к этому меню.

Как только вы оказываетесь в этом режиме, ЧПУ покажет функциональные клавиши, соответствующие различным опциям для изменения этих параметров. Эти опции описаны ниже.

Нажмите INS снова, чтобы выйти из этого режима и вернуться к предыдущему меню.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КУРСОРА

С этой опцией можно выбрать шаг перемещения курсора в пикселях (1, 8, 16, 24).

После нажатия этой функциональной клавиши сделайте следующее:

1. Используйте клавиши стрелка "вправо" и "влево" для выбора нужного шага.

Выбранный шаг будет подсвечен.

2. Нажмите ENTER для подтверждения выбранного шага или ESC, чтобы выйти из этого режима, оставляя предыдущий выбор.

При редактировании новой страницы или символа, ЧПУ принимает значение по умолчанию 8.

ТИП ЛИНИИ

С этой опцией можно выбрать тип линии, используемой для определения графических элементов.

После нажатия этой функциональной клавиши сделайте следующее:

1. Используйте клавиши стрелки "вправо" и "влево" для выбора



нужного типа линии.

Выбранный тип линии будет подсвечен.

2. Нажмите ENTER для подтверждения выбранного шага или ESC, чтобы выйти из этого режима, оставляя предыдущий выбор.

При редактировании новой страницы или символа, ЧПУ принимает “тонкую линию” по умолчанию.

Нельзя использовать толстую линию для ломаных линий или многоугольников. Они всегда рисуются тонкой линией.

РАЗМЕР ТЕКСТА

С этой опцией можно выбрать размер символов, используемых для написания текстов, которые будут вставлены в страницы или символы.

Доступны три размера:

- * Нормальный размер.

Все символы клавиатуры, числа, знаки, символы верхнего и нижнего регистра могут быть написаны в этом размере.

- * Двойной и тройной размеры.

Только заглавные буквы от A до Z, числа от 0 до 9; “*”, “+”, “-”, “.”, “:”, “*”, “#”, “%”, “/”, “<”, “>”, “?” знаки и специальные символы: “Ç”, “Ä”, “Ö”, “Û”, “В” могут быть написаны в этих размерах.

При выборе строчных букв для этих размеров ЧПУ автоматически преобразует их в верхний регистр.

Чтобы выбрать размер текста после нажатия этой функциональной клавиши, сделайте следующее:

1. Используйте клавиши стрелка "вправо" и "влево", чтобы выбрать нужный размер.

Выбранный в настоящий момент размер будет подсвечен.

2. Нажмите ENTER для подтверждения выбранного шага или ESC, чтобы выйти из этого режима, оставляя предыдущий выбор.

При редактировании новой страницы или символа, ЧПУ принимает по умолчанию нормальный размер.



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(М МОДЕЛЬ)

Глава 10

ЭКРАННЫЙ
РЕДАКТОР

ЦВЕТ ФОНА

С этой опцией можно выбрать цвет фона, на котором будут редактироваться различные графические элементы и тексты.

Невозможно выбрать цвет фона при редактировании символа, так как это атрибут страницы, а не символа. Поэтому при вставке символа в страницу, символ примет фон этой страницы.

Если требуемый цвет фона - **БЕЛЫЙ**, рекомендуют использовать другой цвет при создании страницы, начиная с курсора. Курсор "рисунка" всегда белый и станет невидимым на этом цвете фона. Как только страница (экран) создана полностью, цвет фона может быть изменен на требуемый.

Один из показанных цветных прямоугольников включает в себе другой прямоугольник. Внутренний прямоугольник указывает выбранный основной цвет, и внешний прямоугольник - выбранный цвет фона.

Чтобы выбрать цвет фона, сделайте следующее:

1. Используйте клавиши стрелка "вправо" и "влево", чтобы выбрать нужный цвет среди показанных 16.

ЧПУ покажет выбираемый цвет фона, помещая основной цветной прямоугольник в прямоугольник, соответствующий выбираемому цвету фона.

2. Нажмите **ENTER** для подтверждения правильности выбранного цвета или **ESC**, чтобы выйти из этого режима, оставляющего предыдущий выбор.

При редактировании новой страницы или символа, ЧПУ по умолчанию принимает синий цвет фона .



ОСНОВНОЙ ЦВЕТ

С этой опцией можно выбрать цвет, используемый для рисования и записи текстов на странице (экране) или на символах.

Один из показанных цветных прямоугольников включает в себе другой прямоугольник. Внутренний прямоугольник указывает выбранный основной цвет, и внешний прямоугольник - выбранный цвет фона.

Чтобы выбрать основной цвет, сделайте следующее:

1. Используйте клавиши стрелка "вправо" и "влево", чтобы выбрать нужный цвет среди показанных 16.

ЧПУ покажет выбираемый основной цвет, размещая белый внутренний прямоугольник. Оно также отобразит прямоугольник, содержащий выбранный цвет фона и основной выбираемый цвет.

2. Нажмите **ENTER** для подтверждения правильности выбранного цвета или **ESC**, чтобы выйти из этого режима, оставляя предыдущий выбор.

При редактировании новой страницы или символа, ЧПУ принимает по умолчанию белый как основной цвет.

СЕТКА

Эта функциональная клавиша размещает сетку на экране, чтобы облегчить раскладку различных компонентов страницы или символов, создаваемых или изменяемых. Эта сетка сформирована белыми или черными точками (в зависимости от цвета фона), отделенными друг от друга 16 пикселями.

Точки сетки будут белыми, если выбранный цвет фона соответствует одному из 8 верхних цветных прямоугольников, и они будут черными, если выбранный цвет фона соответствует одному из 8 нижних цветных прямоугольников.

Чтобы избавиться от сетки, нажмите эту функциональную клавишу снова.

Каждый раз, когда отображается сетка, ЧПУ восстанавливает перемещение курсора (шаг) 16 пиксель.

Поэтому, курсор будет перемещаться от одной точки сетки к другой, каждый раз при нажатии клавиши курсора для позиционирования его на экране. Однако, перемещение курсора может быть изменено впоследствии при выборе его функциональной клавишей **ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КУРСОРА**.



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(M МОДЕЛЬ)

Глава 10

ЭКРАННЫЙ
РЕДАКТОР

10.3 ГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Перед обращением к этой опции необходимо выбрать страницу или символ, которые будут редактироваться или изменяться посредством опции РЕДАКТОР режима работы УТИЛИТЫ.

С этой опцией можно включать графические элементы в выбранную страницу или символ. ЧПУ отображает экран: 80 столбцов шириной (640 элементов изображения для координаты X) 21 строка высотой (336 элементов изображения для координаты Y).

При редактировании новой страницы, ЧПУ позиционирует курсор в центр экрана, а при редактировании нового символа в верхний левый угол.

Курсор белый и может перемещаться клавишами стрелка "вверх" и "вниз" и клавишами стрелка "вправо" и "влево".

Курсор может также быть перемещен, используя следующие комбинации клавиш:

SHIFT  Позиционирует курсор в последний столбец (X638)

SHIFT  Позиционирует курсор в первый столбец (X1)

SHIFT  Позиционирует курсор в первую строку (Y0).

SHIFT  Позиционирует курсор в последнюю строку (Y334).

Также можно ввести координаты точки, где курсор должен быть позиционирован.

Для этого, сделайте следующее:

- * Нажмите "X" или "Y".

ЧПУ подсветит в окне редактирования параметра позицию курсора по выбранной оси (столбец или строка).

- * Введите значение позиции, соответствующее точке на этой оси, куда должен быть помещен курсор.

Горизонтальная позиция определяется как значение X от 1 до 638 и вертикальная - как значение Y от 0 до 334.

Как только эти координаты были введены, нажмите ENTER, и ЧПУ позиционирует курсор в место, обозначенное этими координатами.

Если эта опция выбрана, можно изменять параметры редактирования в любое время, даже при определении графических элементов. Так можно редактировать форму и цвет другой линии.

Нажмите INS, чтобы обратиться к этому меню.

Когда вы оказываетесь в этом режиме, нажмите соответствующую функциональную клавишу для изменения параметров.

Нажмите INS снова, чтобы выйти из этого режима и вернуться к предыдущему меню.



Возможные графические элементы, которые могут быть использованы для создания страницы или символа выбираются функциональными клавишами:

ЛИНИЯ

После нажатия этой функциональной клавиши сделайте следующее:

1. Поместите курсор в начале линии и нажмите ENTER для подтверждения.
2. Переместите курсор в конец линии (ЧПУ постоянно будет показывать рисуемую линию).
3. Нажмите ENTER, чтобы подтвердить линию или ESC, чтобы отменить ее.

Чтобы нарисовать другие линии, повторите предыдущие шаги. Если больше не требуется, нажмите ESC для возвращения к предыдущему меню.

ПРЯМОУГОЛЬНИК

После нажатия этой функциональной клавиши сделайте следующее:

1. Поместите курсор в один из углов прямоугольника и нажмите ENTER для подтверждения.
2. Переместите курсор в противоположный угол. ЧПУ будет показывать рисуемый прямоугольник.
3. Нажмите ENTER для подтверждения прямоугольника или ESC для его отмены.

Чтобы нарисовать другие прямоугольники, повторите эти шаги. Если больше прямоугольников не требуется, нажмите ESC, для возвращения к меню геометрии инструмента.

ОКРУЖНОСТЬ

После нажатия этой функциональной клавиши сделайте следующее:

1. Поместите курсор в центр окружности и нажмите ENTER для подтверждения.
1. Переместите курсор, чтобы определить радиус. По мере продвижения курсора, ЧПУ покажет окружность, соответствующую этому радиусу.
1. Нажмите ENTER для подтверждения круга или ESC для его отмены.

Как только круг подтвержден, курсор позиционируется в его центр, чтобы облегчить рисование концентрических кругов.

Чтобы нарисовать еще круги, повторите эти шаги. Если больше кругов не требуется, нажмите ESC для возвращения к предыдущему меню.



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(М МОДЕЛЬ)

Глава 10

ЭКРАННЫЙ
РЕДАКТОР

ДУГА

После нажатия этой функциональной клавиши сделайте следующее:

1. Поместите курсор в один из концов дуги и нажмите ENTER для подтверждения.
2. Переместите курсор в другой конец дуги (ЧПУ покажет линию, соединяющую оба конца) и нажмите ENTER для подтверждения.

Теперь курсор позиционируется автоматически в центр этой линии.

3. Переместите курсор, чтобы определить искривление. Линия станет дугой, проходящей через 3 точки (два конца и точка курсора).
4. Нажмите ENTER для подтверждения или ESC для отмены.

Чтобы нарисовать другие дуги, повторите эти шаги. Если больше дуг не требуются, нажмите ESC для возвращения к предыдущему меню.

ЛОМАНАЯ ЛИНИЯ

Ломаная линия состоит из нескольких отрезков, последняя точка одного отрезка является начальной точкой следующего.

После нажатия этой функциональной клавиши сделайте следующее:

1. Поместите курсор в один из концов ломаной линии и нажмите ENTER для подтверждения.
2. Переместите курсор в конец первого отрезка (который будет началом следующего).

ЧПУ непрерывно будет показывать рисуемую линию.

Нажмите ENTER для подтверждения линии или ESC, чтобы выйти из этой опции (это удалит законченную ломаную линию).

3. Повторите шаги 1 и 2 для остальных отрезков.

Обратите внимание, что максимальное число звеньев в ломаной - 127.

Как только ломаная линия нарисована, нажмите ENTER снова для подтверждения или ESC, чтобы выйти из этой опции, удаляя законченную ломаную линию.

Чтобы нарисовать еще ломаные линии, повторите эти шаги. Если больше ломаных линий не требуются, нажмите ESC для возвращения в предыдущее меню.



СИМВОЛ

Эта опция позволяет нарисовать символ на странице или отредактировать символ.

После нажатия этой функциональной клавиши, сделайте следующее.

1. Введите номер вставляемого в страницу или редактируемого символа и нажмите клавишу ENTER для подтверждения.

ЧПУ покажет курсор, расположенный в контрольной точке, соответствующей символу (верхний левый угол символа).

2. Переместите курсор в место, где требуется разместить символ. При этом будет двигаться только курсор, а не символ.
3. Нажмите клавишу ENTER для подтверждения или клавишу ESC, если вы хотите выйти из этой опции.

После подтверждения символа, ЧПУ покажет его в обозначенном месте.

4. Для включения других символов, повторите вышеупомянутые операции.
5. Нажмите клавишу ESC, чтобы выйти и вернуться к предыдущему меню.

Если символ редактируется, он не может быть включен. Поэтому, если символ 4 редактируется, может быть включен любой символ, кроме символа 4.

Предупреждение:



Если символ удален, ЧПУ модифицирует все страницы или символы, которые его содержат, потому что все запросы к нему останутся активными.

При отображении страницы или символа, которые имеют запрос к несуществующему символу (удаленному или неопределенному), эта область страницы появится пустой.

Если этот символ редактируется позже, появится новое представление, назначенное символу на всех страницах и символах, которые содержат запрос к этому символу.

МНОГОУГОЛЬНИК

Многоугольник - закрытая ломаная линия, начальная и конечная точки которой совпадают.

После нажатия этой функциональной клавиши, сделайте следующее:

1. Поместите курсор в одну из вершины многоугольника и нажмите клавишу ENTER для подтверждения.
2. Переместите курсор в следующую вершину многоугольника (ЧПУ покажет линию, которую вы рисуете).

Нажмите клавишу ENTER для подтверждения линии или клавишу ESC, если вы хотите отказаться от нее.

3. Повторите шаг 2 для оставшейся вершины.

Как только все вершины определены, нажмите клавишу ENTER, и ЧПУ завершит многоугольник, или клавишу ESC, если вы хотите выйти.

Максимальное количество сторон многоугольника 127.

ЗАПОЛНЕННЫЙ МНОГОУГОЛЬНИК

После нажатия этой функциональной клавиши, следуйте шагам как в опции ЛОМАНАЯ, но в этом случае, после завершения определения многоугольника, он будет заполнен цветом, используемым для его определения.

ЗАПОЛНЕННЫЙ КРУГ

После нажатия этой функциональной клавиши следуйте шагам как в опции ОКРУЖНОСТЬ, но в этом случае, после завершения определения круга, он будет заполнен цветом, используемым для его определения.

ЗАПОЛНЕННЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНИК

После нажатия этой функциональной клавиши следуйте шагам как в опции ПРЯМОУГОЛЬНИК, но в этом случае, после завершения определения прямоугольника, он будет заполнен цветом, используемым для его определения.



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(М МОДЕЛЬ)

Глава 10

ЭКРАННЫЙ
РЕДАКТОР

10.4 ТЕКСТ

Перед обращением к этой опции необходимо выбрать страницу или символ, которые будут редактироваться или изменяться посредством опции РЕДАКТОР режима работы УТИЛИТЫ.

С этой опцией можно включать тексты в выбранную страницу или символ. ЧПУ отображает экран: 80 столбцов шириной (640 элементов изображения для координаты X) 21 строка высотой (336 элементов изображения для координаты Y).

При редактировании новой страницы, ЧПУ позиционирует курсор в центр экрана, а при редактировании нового символа в верхний левый угол.

Курсор белый и может перемещаться клавишами стрелка "вверх" и "вниз" и клавишами стрелка "вправо" и "влево".

Курсор может также быть перемещен, используя следующие комбинации клавиш:

- SHIFT  Позиционирует курсор в последний столбец (X638)
- SHIFT  Позиционирует курсор в первый столбец (X1)
- SHIFT  Позиционирует курсор в первую строку (Y0).
- SHIFT  Позиционирует курсор в последнюю строку (Y334).

Также можно ввести координаты точки, где курсор должен быть позиционирован.

Для этого, сделайте следующее:

- * Нажмите "X" или "Y".

ЧПУ подсветит в окне редактирования параметра позицию курсора по выбранной оси (столбец или строка).

- * Введите значение позиции, соответствующее точке на этой оси, куда должен быть помещен курсор.

Горизонтальная позиция определяется как значение X от 1 до 638 и вертикальная - как значение Y от 0 до 334.

Как только эти координаты были введены, нажмите ENTER, и ЧПУ позиционирует курсор в место, обозначенное этими координатами.

Если эта опция выбрана, можно изменять параметры редактирования в любое время, даже при определении графических элементов. Этим способом можно редактировать тексты различного размера и цвета.

Нажмите INS, чтобы обратиться к этому меню.

Как только вы в этом режиме, нажмите соответствующую функциональную клавишу для изменения этих параметров.

Нажмите INS снова, чтобы выйти из этого режима и вернуться к предыдущему меню.

Также можно вставить один из текстов, доступных в ЧПУ, или текст предварительно введенный пользователем. Для этого доступны следующие варианты функциональных клавиш:



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(M МОДЕЛЬ)

Глава 10

ЭКРАННЫЙ
РЕДАКТОР

ТЕКСТ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

Чтобы вставить требуемый текст, сделайте следующее:

1. Нажмите ENTER.

ЧПУ отобразит окно редактирования текста. Курсор в пределах этого окна может быть перемещен клавишами стрелка "вправо" и "влево".

2. "Напечатайте" требуемый текст.

Отобразится прямоугольник, который будет увеличиваться по мере "печатания" текста в окне редактирования, таким образом, указывая пространство экрана, которое займет этот текст.

Нажмите ESC, чтобы отменить эту опцию. Отобразится предыдущее меню.

3. Нажмите ENTER, если текст был "напечатан" правильно.

Напечатанный текст останется в окне редактирования, и курсор будет помещен в основное окно.

4. Позиционируйте прямоугольник, перемещая курсор.

5. Нажмите ENTER для подтверждения команды, и текст заменит прямоугольник на экране.

Обратите внимание что, как только текст был "введен", ни его размер, ни его цвет не могут изменяться.

Поэтому, эти опции должны быть выбраны перед нажатием **ENTER**.



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(M МОДЕЛЬ)

Глава 10

ЭКРАННЫЙ
РЕДАКТОР

НОМЕР ТЕКСТА

С этой опцией можно выбрать текст, используемый самим ЧПУ в различных операционных режимах и вставить его в текущую страницу или символ.

Чтобы вставить один из этих predetermined текстов, сделайте следующее:

1. Нажмите соответствующую функциональную клавишу.

ЧПУ покажет область экрана для указания номера текста. Курсор может перемещаться в пределах этой области клавишами стрелка "вправо" и "влево".

2. Укажите нужный номер, введя его с клавиатуры, и нажмите ENTER.

ЧПУ отобразит текст, соответствующий этому номеру и прямоугольнику, указывающему пространство экрана, которое он занимает.

Если требуется другой текст, введите другой номер и нажмите ENTER снова.

Нажмите ESC, чтобы выйти из этой опции, не вставляя текст, и ЧПУ покажет предыдущее меню.

3. Как только требуемый текст был выбран, нажмите ENTER.

Напечатанный текст останется в окне редактирования, и курсор будет помещен в основное окно.

4. Позиционируйте прямоугольник, перемещая курсор.

5. Нажмите ENTER для подтверждения команды, и текст заменит прямоугольник на экране.

Заметьте что, как только текст был "введен", ни его размер, ни его цвет может изменяться. Поэтому, эти опции должны быть выбраны перед нажатием ENTER.

Предупреждение:



Это приложение может быть полезно, если редактируемые страницы или символы нужно показать на других языках, поскольку ЧПУ переводит их на выбранный язык.

Обычно, когда тексты должны быть на одном языке, более целесообразно просто записать их вместо того, чтобы искать их в списке более чем 1500 предварительно определенных сообщений.

Однако если требуется распечатка этих предварительно определенных текстов, без колебаний запрашивайте их у Фагор Аутомэйшн.



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(M МОДЕЛЬ)

Глава 10

ЭКРАННЫЙ
РЕДАКТОР

10.5 ИЗМЕНЕНИЯ

Перед обращением к этой опции необходимо выбрать страницу или символ, которые будут редактироваться или изменяться посредством опции РЕДАКТОР режима работы УТИЛИТЫ.

С этой опцией можно включать тексты в выбранную страницу или символ. ЧПУ отображает экран: 80 столбцов шириной (640 элементов изображения для координаты X) 21 строка высотой (336 элементов изображения для координаты Y).

При редактировании новой страницы, ЧПУ позиционирует курсор в центр экрана, а при редактировании нового символа в верхний левый угол.

Курсор белый и может перемещаться клавишами стрелка "вверх" и "вниз" и клавишами стрелка "вправо" и "влево".

Курсор может также быть перемещен, используя следующие комбинации клавиш:

- SHIFT  Позиционирует курсор в последний столбец (X638)
- SHIFT  Позиционирует курсор в первый столбец (X1)
- SHIFT  Позиционирует курсор в первую строку (Y0).
- SHIFT  Позиционирует курсор в последнюю строку (Y334).

Также можно ввести координаты точки, где курсор должен быть позиционирован.

Для этого, сделайте следующее:

- * Нажмите "X" или "Y".

ЧПУ подсветит в окне редактирования параметра позицию курсора по выбранной оси (столбец или строка).

- * Введите значение позиции, соответствующее точке на этой оси, куда должен быть помещен курсор.

Горизонтальная позиция определяется как значение X от 1 до 638 и вертикальная - как значение Y от 0 до 334.

Как только эти координаты введены, нажмите ENTER, и курсор будет помещен в место, обозначенное этими координатами.

Возможные опции для изменения страницы или символа:

ОЧИСТИТЬ СТРАНИЦУ

Позволяет удалять выбранную страницу или символ.

После нажатия этой функциональной клавиши, ЧПУ запросит ОК перед выполнением обозначенной операции.

Если эта опция выполняется, ЧПУ удалит страницу или редактируемый символ, но сохранит в "Метке карте" содержание этой страницы или символа, когда последний раз выполнялась команда "СОХРАНИТЬ".

УДАЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

Эта опция позволяет выбрать элемент отображаемой страницы или символа и затем удалить.

Для этого, сделайте следующее:

1. Поместите курсор в позицию для удаления элемента и нажмите клавишу **ENTER** для подтверждения.

Будет проанализирована область ± 8 пикселей от обозначенной позиции.

Если элемент, который должен быть удален - заполненный круг или заполненный многоугольник, курсор должен быть позиционирован в точку на окружности или на внешнем многоугольнике (периферия).

2. Если в этой области существует какой-либо графический элемент или текст, они будут подсвечены, и вас спросят, хотите ли вы его удалить.

Нажмите клавишу **ENTER** для удаления этого элемента, в противном случае нажмите клавишу **ESC**.

Если в этой области несколько элементов, ЧПУ подсветит их последовательно, и запросит подтверждение перед удалением любого из них.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЭКРАНА

С этой опцией можно переустановить целую страницу (а не ее отдельные элементы). Она может использоваться для перемещения только страниц, а не символов.

Она позволяет перемещать целую страницу вправо, влево, вверх и вниз клавишами курсора.

Центр страницы принимается как начало отсчета для этого движения.

Для этого, сделайте следующее:

1. ЧПУ покажет страницу с курсором, помещенным в середине экрана.
2. Переместите курсор в позицию размещения точки начала отсчета страницы.

Нажмите **ESC**, чтобы выйти из этой опции, не делая никаких изменений, и ЧПУ покажет предыдущее меню.

Для выполнения других перемещений, повторите эти шаги, в противном случае, нажмите **ESC** и ЧПУ покажет предыдущее меню.



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(М МОДЕЛЬ)

Глава 10

ЭКРАННЫЙ
РЕДАКТОР

11. СТАНОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Чтобы станок выполнял запрограммированные команды правильно, ЧПУ должно иметь определенную информацию относительно станка, такую как: скорости подачи, ускорения, обратные связи, автоматическая смена инструмента, и т.д.

Эти данные определяются изготовителем станка и должны храниться в таблицах станочных параметров.

Эти таблицы могут редактироваться в этом режиме работы или копироваться в "Memkey карту" или ПК, как описано ниже.

ЧПУ имеет следующие группы станочных параметров:

- * Общие станочные параметры
- * Параметры осей (одна таблица на ось)
- * Параметры шпинделя
- * Параметры привода
- * Конфигурации последовательных портов PTC 422 и RS-232-C
- * Параметры конфигурации Ethernet
- * Параметры PLC
- * Вспомогательные M функции
- * Компенсация ошибки ШВП (одна таблица на ось)
- * Компенсация пересечения между двумя осями (например: перекос траверсы).

Сначала должны быть установлены общие станочные параметры, посредством которых определяются оси станка и, следовательно, таблицы параметров осей.

Также следует определить, имеет ли станок компенсацию пересечения и между какими осями, и ЧПУ создаст соответствующие параметры компенсации пересечения.

Посредством общих станочных параметров определяется размер таблиц для магазина инструментов, инструментов, корректоров инструментов и вспомогательных M функций.

С помощью параметров оси определяется, имеет ли ось компенсацию ошибки ШВП или нет и размер соответствующей таблицы.

После определения общих станочных параметров, нажмите **SHIFT RESET**, чтобы ЧПУ получило доступ к требуемым таблицам.

Рекомендуется сохранять таблицы в "Memkey карте", на периферийном устройстве или ПК.

При доступе к этому операционному режиму, ЧПУ покажет таблицы, которые хранятся в "Memkey карте" (карте памяти).



11.1 ТАБЛИЦЫ СТАНОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ

Таблицы общих параметров, параметров осей, шпинделя, последовательных портов и PLC имеют следующую структуру:

ПАРАМЕТР		ЗНАЧЕНИЕ	ИМЯ
P000		01	AXIS1
P001		02	AXIS2
P002		03	AXIS3
P003		04	AXIS4
P004		05	AXIS5
P005		10	AXIS6
P006		11	AXIS7
P007		00	AXIS8
P008		0	INCHES
P009		0	MOVE
P010		0	ICORNER
P011		0	IPLANE
P012		0	ILCOMP
P013		0	ISYSTEM
P014		0	IFEED
P015		1	THEODPLY
P016	000		GRAPHICS
P017	YES		RAPIDOV
P018	120		MAXFOVR
P019	00000		CIRINLIM

CAP INS MM

РЕДАКТОР ИЗМЕНИТЬ ПОИСК ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ЗАГРУЗИТЬ СОХРАНИТЬ ММ/ДУЙМЫ

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7

В таблице обозначен номер параметра, присвоенное ему значение и имя или мнемоника, связанная с этим параметром.

11.2 ТАБЛИЦЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

Таблица, соответствующая вспомогательным функциям M имеет следующую структуру:

Смешанные функции	Подпрограмма	Пользовательские биты
M????	S0000	00000000

Количество функций M в таблице определяется посредством общего станочного параметра "NMISCFUN". Для каждой строки определено следующее:

- * Номер (0-9999) определенных дополнительных функций M: Если функция M не определена, ЧПУ покажет M????.
- * Номер подпрограммы, которая будет связана с этой дополнительной функцией.
- * 8 битов настройки x x x x x x x x

7 6 5 4 3 2 1 0

- Бит 0 Указывает, должно ЧПУ (=0) или не должно (=1) ждать сигнала AUXEND (сигнал выполнения M), чтобы возобновить выполнение программы.
- Бит 1 Указывает, выполняется ли функция M до (=0) или после (=1) движения в кадре, в котором она запрограммирована.
- Бит 2 Указывает прерывает ли подготовку кадров выполнение функции M (=1) или нет (=0).
- Бит 3 Указывает, выполняется ли функция M после запроса связанной подпрограммы (=0), или выполняется только связанная подпрограмма (=1).
- Бит 4 Когда бит 2 установлен в "1", это указывает, должна ли подготовка кадра быть прервана, пока функция "M" не начала выполняться (=0) или пока ее выполнение не закончено (=1).

Остальные биты не используются в настоящее время.



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(M МОДЕЛЬ)

Глава 11

СТАНОЧНЫЕ
ПАРАМЕТРЫ

Стр 3 из 8

11.3 ТАБЛИЦЫ КОМПЕНСАЦИИ ОШИБКИ ШВП

Таблицы компенсации ошибки ШВП имеют следующую структуру:

КОМПЕНСАЦИЯ ОСИ X		P.....	N.....	11:50:14	
НОМЕР ТОЧКИ	ПОЛОЖЕНИЕ		ОШИБКА		
P001	X	0.0000	EX	0.0000	
P002	X	0.0000	EX	0.0000	
P003	X	0.0000	EX	0.0000	
P004	X	0.0000	EX	0.0000	
P005	X	0.0000	EX	0.0000	
P006	X	0.0000	EX	0.0000	
P007	X	0.0000	EX	0.0000	
P008	X	0.0000	EX	0.0000	
P009	X	0.0000	EX	0.0000	
P010	X	0.0000	EX	0.0000	
P011	X	0.0000	EX	0.0000	
P012	X	0.0000	EX	0.0000	
P013	X	0.0000	EX	0.0000	
P014	X	0.0000	EX	0.0000	
P015	X	0.0000	EX	0.0000	
P016	X	0.0000	EX	0.0000	
P017	X	0.0000	EX	0.0000	
P018	X	0.0000	EX	0.0000	
P019	X	0.0000	EX	0.0000	
P020	X	0.0000	EX	0.0000	
		X 00020.000			

РЕДАКТОР ИЗМЕНИТЬ ПОИСК ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ЗАГРУЗИТЬ СОХРАНИТЬ ММ/ДУЙМЫ

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7

Количество точек каждой из них определяется посредством станочного параметра оси “NPOINTS”. Для каждой строки определяется следующее:

- * Позиция оси, которая будет компенсироваться.
- * Ошибка этой оси в этой позиции.

Также, отображается и модифицируется текущая позиция выбранной оси по мере ее движения.

11.4 ТАБЛИЦА КОМПЕНСАЦИИ НЕПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТИ

Таблицы, соответствующие компенсации неперпендикулярности, имеют следующую структуру.

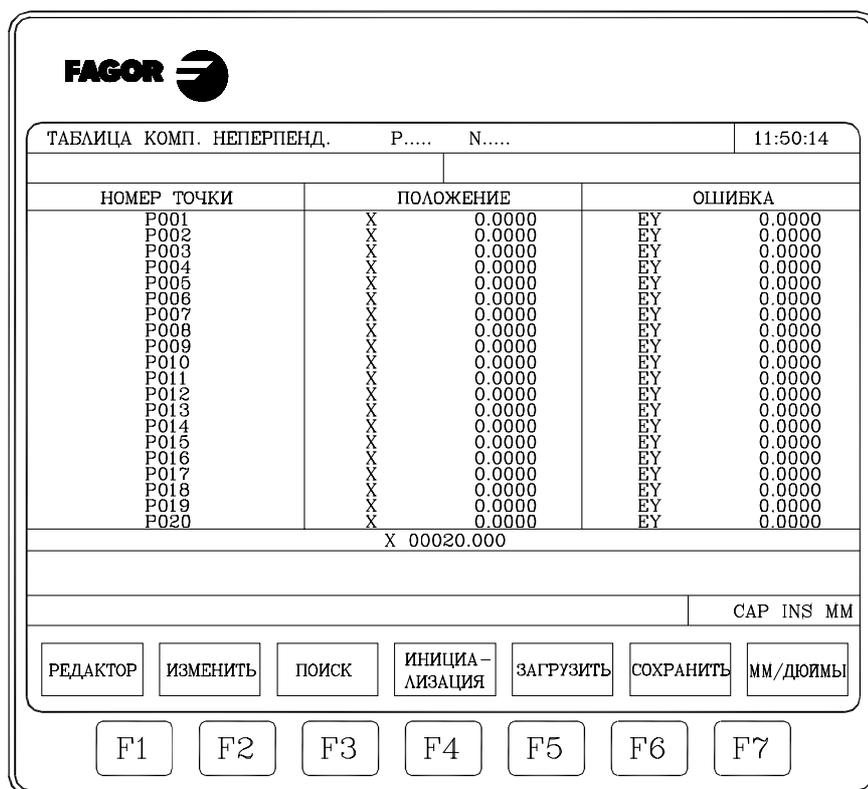


ТАБЛИЦА КОМП. НЕПЕРПЕНД.		P.....	N.....	11:50:14	
НОМЕР ТОЧКИ	ПОЛОЖЕНИЕ		ОШИБКА		
P001	X	0.0000	EY	0.0000	
P002	X	0.0000	EY	0.0000	
P003	X	0.0000	EY	0.0000	
P004	X	0.0000	EY	0.0000	
P005	X	0.0000	EY	0.0000	
P006	X	0.0000	EY	0.0000	
P007	X	0.0000	EY	0.0000	
P008	X	0.0000	EY	0.0000	
P009	X	0.0000	EY	0.0000	
P010	X	0.0000	EY	0.0000	
P011	X	0.0000	EY	0.0000	
P012	X	0.0000	EY	0.0000	
P013	X	0.0000	EY	0.0000	
P014	X	0.0000	EY	0.0000	
P015	X	0.0000	EY	0.0000	
P016	X	0.0000	EY	0.0000	
P017	X	0.0000	EY	0.0000	
P018	X	0.0000	EY	0.0000	
P019	X	0.0000	EY	0.0000	
P020	X	0.0000	EY	0.0000	
X 00020.000					
				CAP INS MM	
РЕДАКТОР	ИЗМЕНИТЬ	ПОИСК	ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ	ЗАГРУЗИТЬ	СОХРАНИТЬ
F1	F2	F3	F4	F5	F6
ММ/ДУЙМЫ					

Количество точек каждой таблицы определяется посредством общих станочных параметров "NPCROSS", "NPCROSS2" и "NPCROSS3" соответственно.

Каждая таблица определяет:

- * Позицию оси, вызывающую ошибку.
- * Ошибку, которую имеет ось в этой точке.

Также, отображается текущая позиция выбранной оси. Эта позиция модифицируется по мере движения оси.

11.5 ОПЕРАЦИИ С ТАБЛИЦАМИ ПАРАМЕТРОВ

Как только одна из таблиц была выбрана, курсор может быть перемещен по экрану строка за строкой посредством клавиш стрелка "вверх" и "вниз" или страница за страницей посредством клавиш "page up" и "page down".

Кроме того, пользователь имеет область экрана для редактирования и возможность перемещать курсор по экрану посредством клавиш стрелка "вправо" и стрелка "влево".

ЧПУ предлагает следующие варианты функциональных клавиш для каждой таблицы:

РЕДАКТОР

Желательный параметр.

При выборе этой опции функциональные клавиши изменят цвет на белый фон и покажут различные опции редактирования.

В таблицах, соответствующих ШВП и компенсации пересечения, значения позиции оси должны быть отредактированы следующим образом:

- * Перемещайте ось и, когда найдена достаточно большая ошибка, заслуживающая внимания, нажмите функциональную клавишу, соответствующую этой оси.
- * ЧПУ включит в область редактирования название оси со значением позиции, соответствующей этой точке.

Если требуется, это значение может быть изменено.

- * Нажмите функциональную клавишу, соответствующую ошибке и введите ее значение.

Если параметр отредактирован, нажмите **ENTER**. Этот новый параметр будет включен в таблицу, и курсор будет установлен на нем. Область редактирования будет очищена, таким образом позволяя редактировать другие параметры.

Нажмите **ESC**, чтобы выйти из этого режима.

ИЗМЕНИТЬ

С этой опцией можно изменить выбранный параметр.

Перед нажатием этой функциональной клавиши должен быть выбран требуемый параметр.

При выборе этой опции функциональные клавиши изменят цвет на белый фон и покажут различные опции редактирования.

Нажимая **ESC**, информация, отображаемая в окне редактирования (соответствующем выбранному параметру) будет удалена. С этого момента можно ввести новое значение.

Чтобы выйти из этой опции, сначала очистите окно редактирования, используя клавишу **CL** или клавишу **ESC**, и затем нажмите **ESC** снова. Выбранный параметр не будет изменяться.

Если изменение выполнено, нажмите клавишу **ENTER** для подтверждения.

ИСКАТЬ

Поиск начала или конца таблицы, или параметра, номер которого указывается позиционированием курсора на требуемом параметре.

НАЧАЛО При нажатии этой функциональной клавиши курсор помещается на первом параметре таблицы при выходе из этой опции.

КОНЕЦ При нажатии этой функциональной клавиши курсор помещается на последнем параметре таблицы при выходе из этой опции.

ПАРАМЕТР При нажатии этой функциональной клавиши ЧПУ запросит номер параметра, который должен быть найден. Введите этот номер и нажмите **ENTER**. Курсор будет помещен на обозначенном параметре при выходе из этой опции.

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ

С этой опцией можно переустановить все параметры выбранной таблицы к их значениям по умолчанию.

Эти значения по умолчанию указаны в главе, соответствующей станочным параметрам в руководстве по инсталляции.



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(М МОДЕЛЬ)

Глава 11

СТАНОЧНЫЕ
ПАРАМЕТРЫ

Стр 7 из 8

ЗАГРУЗИТЬ

Для загрузки таблиц, сохраненных в "Memkey карте" (карте памяти), на периферийном устройстве или ПК через два последовательных порта (RS232C или RS422).

Передача начинается после нажатия соответствующей функциональной клавиши. При использовании последовательного порта, приемник должен быть готов до начала передачи.

Чтобы прервать передачу, нажмите функциональную клавишу [ПРЕКРАТИТЬ РАБОТУ].

Если длина полученной таблицы не совпадает с длиной текущей таблицы, ЧПУ будет действовать следующим образом: Если полученная таблица короче, чем текущая, полученные строки изменяются, а остальные сохраняют их предыдущие значения.

Если полученная таблица длиннее, чем текущая, ЧПУ модифицирует все строки текущей таблицы и, обнаружив, что нет больше участка памяти, ЧПУ отразит соответствующее сообщение об ошибке.

СОХРАНИТЬ

Таблицы могут быть сохранены в "Memkey карте" (карте памяти), на периферийном устройстве или ПК через два последовательных порта (RS232C или RS422).

Передача начинается после нажатия соответствующей функциональной клавиши. При использовании последовательного порта, приемник должен быть готов до начала передачи.

Чтобы прервать передачу, нажмите функциональную клавишу [ПРЕКРАТИТЬ РАБОТУ].

ММ/ДЮЙМЫ

Каждый раз при нажатии этой функциональной клавиши, ЧПУ изменяет формат отображения тех параметров, которые затрагиваются этими единицами, с миллиметров на дюймы и наоборот.

Нижнее правое окно покажет единицы, выбранные в настоящее время.

Обратите внимание, что это изменение не затрагивает общий станочный параметр "INCHES", который указывает единицы измерения по умолчанию.



12. ДИАГНОСТИКА

В этом операционном режиме можно узнать конфигурацию ЧПУ, а так же протестировать систему.

ЧПУ предлагает следующие варианты функциональных клавиш:

Конфигурация системы

Тест оборудования

Тесты

Настройки

Пользователь

Жесткий диск

12.1 КОНФИГУРАЦИЯ

Эта опция показывает конфигурацию существующей системы.

При выборе этой опции появятся две новых функциональные клавиши для выбора конфигурации оборудования или конфигурации программного обеспечения системы.

12.1.1 КОНФИГУРАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Эта опция показывает следующую информацию:

КОНФИГУРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ЦПМ)

Показывает существующую конфигурацию ЦПМ ЧПУ: питание, платы, видео, CAN, и. т. д.

РЕСУРСЫ ЧПУ

Указывает, в КБ:

RAM память, доступную для пользователя и для системы.

Емкость памяти на "Memkey карте".

РЕСУРСЫ PLC

Указывает:

интегрирован ли PLC в ЦПМ ЧПУ

количество местных и удаленных входов и выходов.

РЕГУЛИРОВКА LCD (Эта функциональная клавиша доступна только для монохромных мониторов LCD)

Нажатием этой функциональной клавиши отображается новый набор функциональных клавиш для регулировки яркости / контраста на экране регулирования.

[+] и [-] функциональные клавиши могут использоваться для корректировки яркости / контраста.

Нажатием функциональной клавиши ВОССТАНОВИТЬ восстанавливаются предыдущие значения.

Нажатием функциональной клавиши СОХРАНИТЬ принимаются новые значения.

12.1.2 КОНФИГУРАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Эта опция показывает:

- * Все доступные программные опции.
- * Установленную программную версию.
Каак для ЧПУ, так и для модуля жесткого диска (HD).
- * Коды идентификатора модуля. Они используются только сервисным отделом.

Функциональная клавиша ПОДТВЕРДИТЬ КОД должна использоваться после консультации с сервисным отделом, когда требуется применить больше программных функций.

12.2 ТЕСТИРОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Эта опция проверяет напряжение источника питания, соответствующее системе и платам, а так же внутреннюю температуру центрального модуля. Она отображает следующую информацию:

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ

Указывает напряжение литиевой батареи и напряжений, подаваемых с источника питания.

Напряжения, подаваемых с источника питания, полностью используются ЧПУ.

Рядом с напряжениями, отображается диапазон значений (максимальное и минимальное значения), реальное значение и хорошо это или нет.

НАПРЯЖЕНИЕ ПЛАТЫ

Указывает, на какие платы должно подаваться 24Vdc и подается ли нужное напряжение на каждую из них.

ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

Отображается диапазон значений (максимальное и минимальное значение), внутренняя температура центрального модуля и хорошо это или нет.

12.3 ТЕСТЫ

12.3.1 ТЕСТ ПАМЯТИ

Эта опция проверяет состояние внутренней памяти ЧПУ, что из памяти доступно для пользователя, и что - для системы.

Чтобы выполнить этот тест, программа PLC должна быть остановлена, иначе, ЧПУ спросит оператора, должна ли эта операция будет выполнена или нет.

12.3.2 ТЕСТ КОДА

Эта опция проверяет состояние внутренней Флэш-памяти ЧПУ. Эти блоки памяти содержат версию программного обеспечения ЧПУ, установленную в настоящее время.

12.4 НАСТРОЙКИ

12.4.1 ТЕСТИРОВАНИЕ ГЕОМЕТРИИ КРУГА (BALLBAR)

С этой настройкой можно улучшить пик, наблюдаемый при реверсировании осей. Она состоит в обработке круга (без компенсации) и сравнении его с графиком, показанным ЧПУ.


Следующий пример показывает программу для обработки на станке повторяющихся кругов.

```

X0 Y0
G5 G1 F1000
N10 G2 X0 Y0 I20 J0
(RPT N10, N10) N50
M30

```

После выбора этой программы в режиме выполнения ее, обратитесь к режиму Диагностика, Настройка, Тест геометрии круга, и ЧПУ отобразит экран:

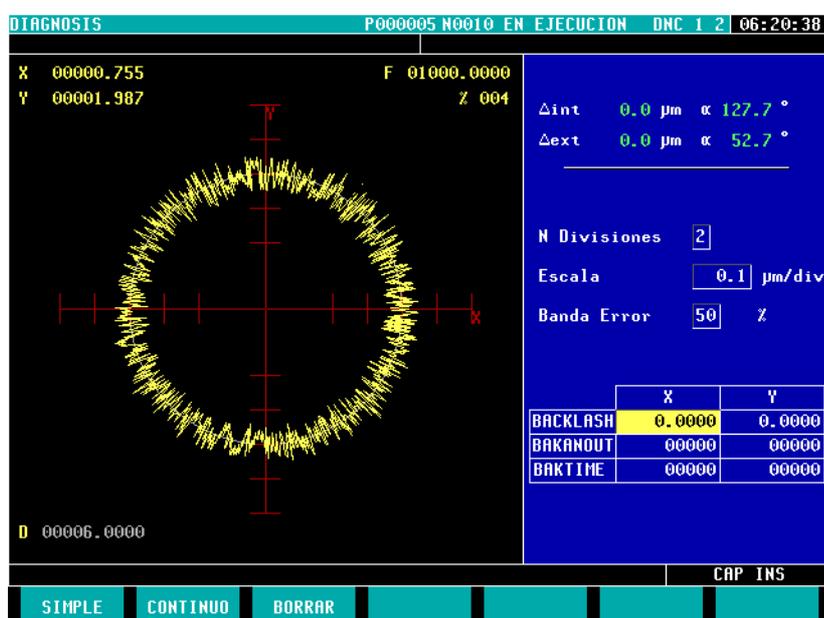

Если станочные параметры защищены, оно запросит пароль доступа, потому что некоторые из них показываются в правой нижней части.

Если пароль не известен, эти значения не могут изменяться, однако, к экрану и тестированию геометрии круга можно обратиться.

Левая часть экрана ЧПУ показывает результат тестирования.

В конце тестирования данные справа вверху обновляются ЧПУ.

Данные справа в центре должны быть определены перед выполнением тестирования.

В нижней правой части экрана показываются параметры, связанные с осями плоскости и их значениями.

Перед выполнением тестирования слева должно быть определено графическое представление траектории. Для этого, установите данные в средней правой части экрана:

Количество секторов теоретического круга слева направо.

Масштаб или значение в микронах каждого сектора.

Предел погрешности или процент от радиуса круга, занятого пределом погрешности (область разделов).

Зная пароль для станочных параметров, значения, показанные в правой нижней части могут изменяться. ЧПУ присваивает новые значения соответствующим станочным параметрам.

Поэтому начальные значения должны быть кратко записаны для будущей ссылки.

Как только область отображения графической информации и станочные параметры определены, продолжайте сбор данных, нажимая следующие функциональные клавиши:

ПРОСТОЙ

Удаляет то, что было нарисовано и начинает рисовать, по теоретическому кругу, ошибку обработки, увеличенную согласно масштабу, предварительно определенному до завершения целого круга или до нажатия функциональной клавиши СТОП или клавиши ESC.

ПРОДОЛЖИТЬ

Удаляет то, что было нарисовано и начинает рисовать, по теоретическому кругу, ряд кругов с ошибкой обработки, увеличенной согласно масштабу, предварительно определенному до нажатия функциональной клавиши СТОП или клавиши ESC.

УДАЛИТЬ

Она может быть нажата в любое время, даже во время рисования на экране. Она очищает экран и восстанавливает статистику, показанную справа.

Во время непрерывного рисования, можно изменять станочные параметры и наблюдать новый рисунок, добавленный к предыдущему. Нажмите функциональную клавишу УДАЛИТЬ, чтобы отобразить только новый.

Данные, появляющиеся вверху справа модифицируются при сборе данных.

?внутренние	Максимальное отрицательное значение ошибки по теоретическому радиусу, в микронах или десяти тысячных дюйма, и ее угловая позиция.
?внешние	Максимальное отрицательное значение ошибки по теоретическому радиусу, в микронах или десяти тысячных дюйма, и ее угловая позиция.

Как только данные были собраны, будет нарисовано две линии, чтобы указать угловые позиции обеих ошибок на графике. Они показываются черточками, если ошибка превышает значение, назначенное области отображения в ее квадранте и переходит к противоположному квадранту.

Обратите внимание: При сборе точек для тестирования геометрии, не рисуется график выполнения.

12.5 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

Эта опция выполняет программу, которая выбрана общим станочным параметром "USERDIAG" в пользовательском канале.

Чтобы выйти из ее выполнения и вернуться к предыдущему меню, нажмите ESC

12.6 ЖЕСТКИЙ ДИСК

Как только эта опция была выбрана, отобразятся две функциональные клавиши:

Тест Проверяет состояние жесткого диска (пользовательская память доступна). Это занимает 30 минут.

Чтобы выполнить это тестирование, программа PLC должна быть остановлена. Если она выполняется, ЧПУ спросит оператора, нужно ее остановить или нет.

Сжать Сжимает жесткий диск, дефрагментируя его. Она также включает проверку поверхности жесткого диска. Продолжительность этого испытания зависит от количества файлов, которые он содержит и от того, каким образом сделана дефрагментация жесткого диска.

12.7 ИНТЕРЕСНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

ЧПУ выполняет ряд последовательных тестов.

Если полученный результат не правилен, оно может остановить подачу осей и вращение шпинделя (отменяя их аналоговые напряжения и разрешения), а так же останавливает выполнение программы PLC или активизирует внешний выход EMERGENCY (01).

Тип теста	Когда выполняется?	Останавливает ось и шпиндель	Останавливает PLC	Активизирует аварийный выход
Температура	Всегда	Да	Нет	Да
Батарея	Всегда	Нет	Нет	Нет
Флэш-память	Из Диагностики	Да	Да	V
(КАРТА А)	При включении питания	Нет	Нет	Нет
Память RAM	Из Диагностики	Да	Нет	Да
Внешние аварии	EXEC/SIMUL	Да	Нет	Да
Напряжение платы	EXEC/SIMUL	Да	Нет	Да
Выполнение PLC	EXEC/SIMUL	Да	----	Да
Ошибка пользователя PLC	EXEC/SIMUL	Да	Нет	Нет
Watchdog PLC	Выполнение PLC	Да	Да	Да



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(M МОДЕЛЬ)

Глава 12

ДИАГНОСТИКА

Стр 7 из 8

User notes:



РУКОВОДСТВО
ОПЕРАТОРА
(М МОДЕЛЬ)